

Instalační příručka skeneru *ScanMate i1120*

Další pokyny naleznete v uživatelské příručce nebo v jiné podpůrné dokumentaci.

Obsah balení

- Skener *Kodak ScanMate i1120*
- Svinutý napájecí kabel
- Napájecí zdroj
- Vstupní a výstupní zásobník
- Kabel USB 2.0

• Uvítací balíček:

- Instalační a aplikační disky CD
- Tištěná uživatelská příručka
- Tištěná příručka s rychlými radami
- Tištěné instalační příručky
- Formuláře s kontakty na servis
- Registrační formuláře
- Různé letáky

1

Instalace softwaru a kontrola portu USB

- Vložte do jednotky CD-ROM *instalační disk CD skeneru Kodak*.
- Vyberte možnost **Instalovat software skeneru** a postupujte podle pokynů na obrazovce.




- Chcete-li po instalaci zkontrolovat port USB, vyberte možnost **Test rozhraní USB** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2

Připevnění vstupního zásobníku

- Spojte dva díly vstupního zásobníku: Zarovnejte drážky a zaklapněte díly do sebe.

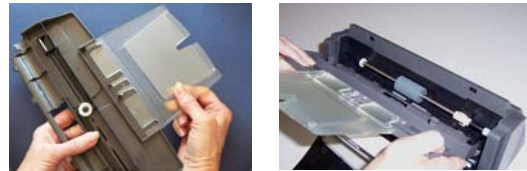

- Otevřete kryt skeneru.
- Zarovnejte čtyři výstupky na vstupním zásobníku s drážkami ve skeneru.
- Když jsou výstupky a drážky zarovnané, nasouvejte vstupní zásobník do skeneru, až zaklapne na místo.

3

Připevnění výstupního zásobníku

- Na skeneru vyhledejte drážky výstupního zásobníku.
- Zarovnejte kolíky na výstupním zásobníku s drážkami a sklopte výstupní zásobník na místo.



4

Připojení napájecího kabelu

- Z přibalených napájecích kabelů ke skeneru vyberte napájecí kabel, který je vhodný pro příslušnou oblast.
- Připojte do napájecího zdroje napájecí kabel pro příslušný typ zásuvky.
- Připojte výstupní napájecí kabel z napájecího zdroje do portu napájení na skeneru.



- Druhý konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky na zdi.

5

Připojení kabelu USB

- Připojte kabel USB ke skeneru a k počítači.



POZNÁMKA: Než zapnete napájení, zkontrolujte, zda je nainstalován software (krok 1).

6

Zapnutí napájení

- Zapněte skener pomocí vypínače na zadní straně skeneru (I).




Po zapnutí začne blikat zelená kontrolka a skener provede řadu automatických testů. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jakmile skener dokončí instalaci a bude připraven ke skenování, přestane kontrolka blikat a začne svítit zeleně. Ve funkčním okně se zobrazí číslice 1.

7

Rozpoznání skeneru softwarem

Operační software nyní automaticky rozpozná skener.

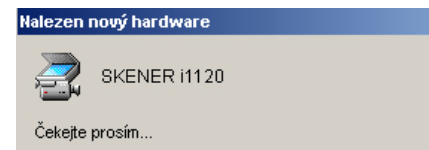

POZNÁMKA: Tyto obrazovky se mohou v závislosti na používaném operačním systému lišit. K práci se skenerem můžete používat software, který vám vyhovuje.

8

Provedení testovacího skenování

- Umístěte dokument ke skenování do vstupního zásobníku.
- Vyberte **Start>Programy>Kodak>Obrazy dokumentů>Nástroj pro ověření skenování**. Zobrazí se dialogové okno **Nástroj pro ověření skenování**.
- V poli **Typy ovladače** vyberte možnost **TWAIN** a ovladač skeneru **Kodak Scanner: i1120**. Zobrazí se dialogové okno **Nástroj pro ověření skenování**:



9

Skenování obrázku a ověření

- Pokud není otevřeno okno pro zobrazení obrázku, klepněte na jedno z tlačítek **Zobrazit** .
- Klepněte na ikonu **Spustit** . Naskenovaný dokument se zobrazí v okně pro zobrazení obrázku.

Je-li dokument naskenován správně, byla instalace a ověření dokončeno. **Blahopřejeme!**

Nyní můžete nainstalovat softwarové aplikace pro skenování od jiných dodavatelů, které hodláte se skenerem používat.

Pokud není dokument naskenován správně, vyhledejte další informace v Uživatelské příručce skeneru *Kodak ScanMate i1120*.