

Guia de instalação do scanner **ScanMate i1120**

Você poderá encontrar instruções adicionais no Guia do usuário e na documentação de suporte.

Conteúdo do pacote

- Scanner *Kodak ScanMate i1120*
- Cabo de alimentação
- Fonte de alimentação
- Bandeja de entrada e bandeja de saída
- Cabo USB 2.0
- Pacote de boas-vindas:
 - CDs de instalação e aplicativos
 - Guia do usuário impresso (em inglês)
 - Formulários de registro
- Guias de dicas rápidas impresso
- Guias de instalação impressos
- Relação de endereços da assistência técnica
- Folhetos diversos

1

Instale o software/ verifique a porta USB

- Insira o CD de *instalação do scanner Kodak* na unidade.
- Selecione **Instalar software do scanner** e siga as instruções na tela.




- Após a instalação, selecione **Teste USB** para verificar uma porta USB e siga as instruções na tela.

2

Encaixando a bandeja de entrada

- Encaixe as duas partes da bandeja de entrada alinhando os orifícios e encaixando-os.

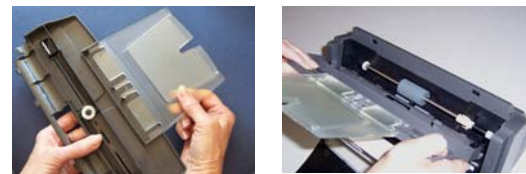

- Abra a tampa do scanner.
- Localize e alinhe as quatro lingüetas na bandeja de entrada com os orifícios no scanner.
- Quando as lingüetas e orifícios estiverem encaixados, empurre a bandeja de entrada até o fim do scanner para que se encaixe.

3

Encaixando a bandeja de saída

- Localize os orifícios para encaixe da bandeja de saída no scanner.
- Alinhe os pinos da bandeja de saída com os orifícios e abaixe a bandeja de saída no local.



4

Instale o cabo de alimentação

- Selecione o cabo elétrico CA adequado à sua região (o scanner vem com vários).
- Conecte à fonte o cabo indicado para o seu tipo de energia.
- Conecte o cabo elétrico: coloque-o entre a fonte de energia e a porta de alimentação de energia do scanner.



- Conecte a outra extremidade do cabo elétrico à tomada da parede.

5

Instale o cabo USB

- Conecte o cabo USB entre o scanner e o computador.



OBSERVAÇÃO: Antes de ligar a energia, certifique-se de que instalou o software (Etapa 1).

6

Ligue o scanner

- Para ligar o scanner, pressione o botão liga/desliga (I), situado na parte traseira.




Quando é ligado, o scanner passa por uma série de testes automáticos, e os indicadores luminosos verdes piscam. Siga as instruções mostradas na tela.

Assim que o processo de instalação estiver concluído e pronto para operação, o LED parará de piscar e permanecerá verde. O número 1 será exibido na janela de função.

7

O scanner será reconhecido pelo software

O sistema operacional detectará o scanner automaticamente.

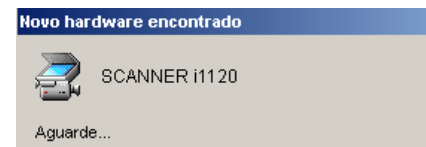

OBSERVAÇÃO: Dependendo do seu sistema operacional, essas telas podem ser diferentes. Utilize o software de scanner de sua preferência.

8

Configurando um teste de digitalização

- Coloque o documento a ser digitalizado na bandeja de entrada.
- Selecione **Iniciar>Programas>Kodak>Document Imaging>Ferramenta de validação de scanner**. A caixa de diálogo Ferramenta de validação de scanner será exibida.
- Selecione **TWAIN** como o tipo de driver e **Kodak Scanner: i1120** como o driver. A caixa de diálogo Ferramenta de validação de scanner é exibida:



9

Digitalizando uma imagem/ verificação

- Se a janela do visualizador de imagens não estiver aberta, clique em um dos botões de exibição.
- Clique no ícone Start (Iniciar) . O documento digitalizado será exibido na janela do visualizador de imagens.

Se o documento for digitalizado corretamente, a instalação e a verificação do scanner estarão concluídas. **Parabéns!**

Agora você poderá instalar o software de digitalização de outro fabricante que deseja usar com scanner.

Se o documento não for digitalizado corretamente, consulte o Guia do usuário do scanner *Kodak ScanMate i1120* para obter mais informações.