


## セパレーションローラのクリーニングと交換

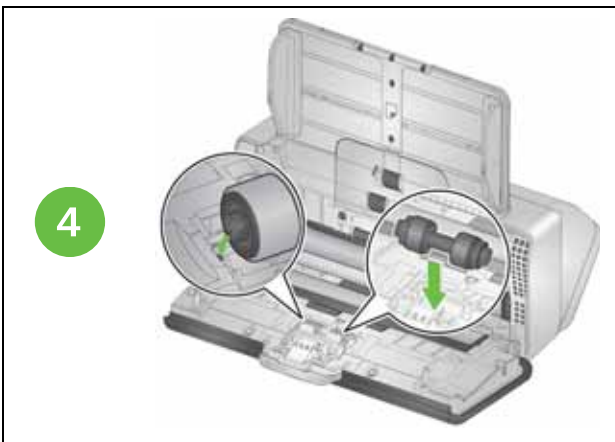


## サポート情報

[www.alarisworld.com/go/E1025support](http://www.alarisworld.com/go/E1025support)  
[www.alarisworld.com/go/E1035support](http://www.alarisworld.com/go/E1035support)

お問い合わせの際は、以下の情報をご用意ください。

- ・ 問題の内容
- ・ スキャナーのモデル名とシリアル番号
- ・ コンピュータの構成
- ・ ご使用のソフトウェアアプリケーション

## イメージングガイドの清掃

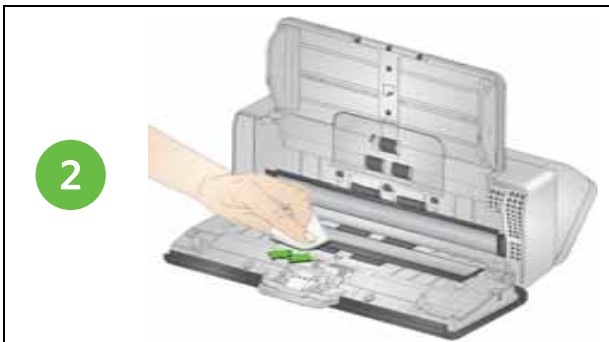

## 消耗品

[www.alarisworld.com/go/E1025support](http://www.alarisworld.com/go/E1025support)  
[www.alarisworld.com/go/E1035support](http://www.alarisworld.com/go/E1035support)

A-61941\_ja / パーツ番号 5K9220 2020 年 3 月

使用されているすべての商標および商品名は、各権利保持者の所有物です。

コダックの商標およびトレードドレスはイーストマン コダック社の許可のもとに使用しています。

© 2020 Kodak Alaris Inc.



5K9220



**Kodak**

E1000 シリーズスキャナー


リファレンスガイド



## ローラのクリーニング

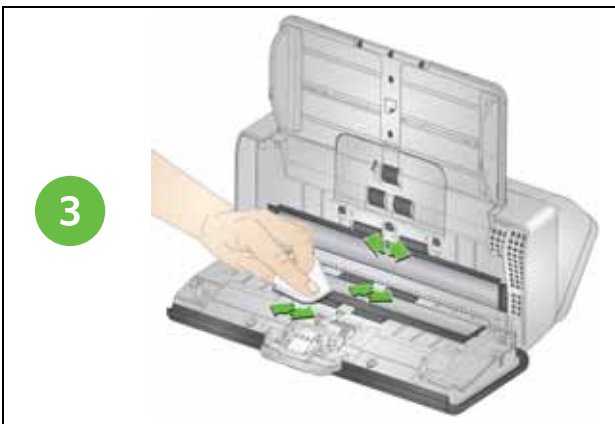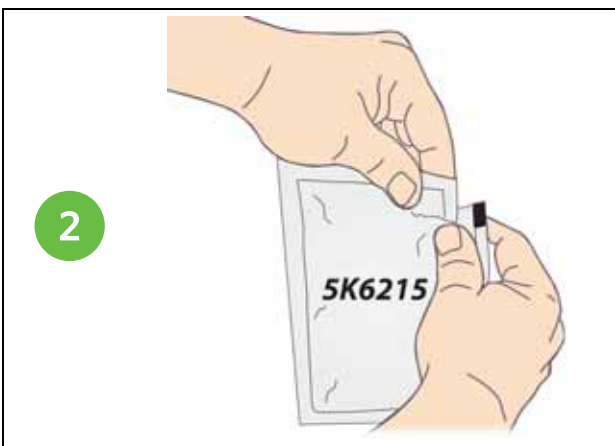

## フィードローラのクリーニング

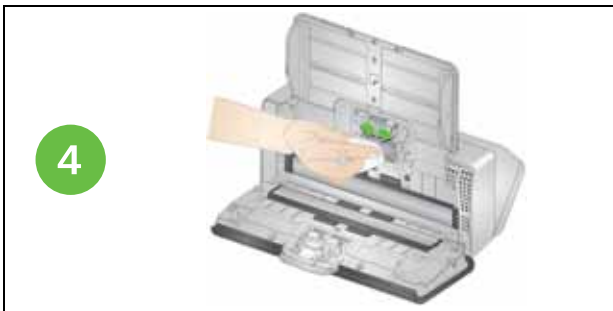

## セパレーションローラのクリーニングと交換

