



Kodak

Scanner serie i5x50

Manuale per l'utente

Licenze di terze parti

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Sommario

1 Informazioni generali	1
Documentazione di supporto	2
Accessori	2
Contenuto della confezione	3
Componenti dello scanner	4
Vista anteriore: tutti i modelli	4
Vista anteriore: scanner i5850 e i5850S	6
Vista anteriore di accesso alla stampante: tutti i modelli	7
Vista posteriore di accesso alla stampante	7
Vista interna: tutti i modelli	8
Vista posteriore: scanner i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650S	9
Vista posteriore: scanner i5850 e i5850S	10
2 Installazione	11
Installazione dello scanner	11
Installazione del software del driver Kodak	11
Montaggio del vassoio di uscita: scanner i5x50/i5x50V	12
Montaggio dei vassoi di uscita: scanner i5650S/i5850S	12
Collegamento dei cavi di alimentazione e USB: scanner i5250/i5250V/i5650/ i5650V/i5650S	12
Collegamento dei cavi di alimentazione e USB: scanner i5850/ i5850S	13
Accensione dello scanner	14
Modalità di alimentazione	16
3 Scansione	17
Preparazione dello scanner per la scansione	17
Regolazione del vassoio elevatore di entrata	17
Installazione dell'estensione per documenti facoltativa	19
Regolazione del vassoio di uscita	20
Modifica delle estensioni della levetta (i5250, i5250V, i5650, i5650V, i5850)	21
Installazione dell'adattatore di documenti corti	22
Regolazione dell'altezza dello scanner (solo per scanner i5850/i5850S)	23
Utilizzo dell'uscita posteriore dei documenti	24
Installazione dell'accessorio vassoio di uscita posteriore dei documenti	25
Preparazione dei documenti per la scansione	26
Scansione dei documenti	27
Preparazione e ripresa della scansione	28
Uso del touch screen del pannello di controllo operatore	28
Schermata Pronto	29
Procedure per liberare il percorso della carta	30
Abbassamento del vassoio elevatore	31
Commutazione contatore	31
Uscita posteriore	31
Visualizzazione del Registro operatore	31
Visualizzazione delle informazioni sullo scanner	32
Diagnostica	32
Visualizzazione della cronologia scansioni	32
Visualizzazione della metrica di manutenzione	33
Esecuzione di un test di stampa	35
Esecuzione di un auto-test	36

Solo conteggio	36
Solo numero: alimentazione multipla	36
Solo conteggio: opzioni Ordinamento	37
Solo conteggio: Ordinamento semplice	37
Solo conteggio: Ordinamento codici a barre	38
Solo conteggio: Ordinamento patch	38
Esecuzione di un Test patch	39
Esecuzione di un Test lettore di patch	39
Esecuzione di una calibrazione UDDS	40
Esecuzione di una calibrazione del touch screen	40
Alterazioni	41
Schermata Pronto quando è abilitata l'indicizzazione nell'applicazione di scansione (solo per scanner Kodak i5650/i5650S/i5850/i5850S)	41
Verifica di un documento ad alimentazione multipla	42
Ripristino a seguito dell'inzeppamento di un documento	43
Schermata Impostazioni	44
Contatore utente	45
Elevatore automatico	46
Protezione da punti metallici/metalli	46
Modifica del volume dell'allarme	46
Selezione del suono	47
Unità	47
Controllo inzeppamento da parte dell'OCP	48
Patch di commutazione per l'impilatura doppia	48
Sostituzioni	49
Sostituzioni applicazioni	50
Selezione di una lingua	51
Stampa	51
Rilevamento lunghezza massima	52
Avvio automatico scansione	52
Gestione documenti	53
Alimentatore carta	54
Rotazione post scansione	54
Rilevamento inzeppamento	55
Velocità dello scanner	55
Rilevamento alimentazione multipla	56
Sensori alimentazione multipla	56
Modifica dell'offset di stampa	56
Impilatura doppia	57
Ripristina impostazioni	58
4 Stampa di documenti	59
Specifiche della stampante	60
Installazione/Sostituzione della cartuccia d'inchiostro	61
Accesso alla stampante anteriore	61
Accesso alla stampante posteriore (i5850 e i5850S)	62
Accesso alla stampante posteriore (i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650S)	62
Installazione della cartuccia d'inchiostro	62
Modifica delle posizioni di stampa	64
Spostamento della cartuccia d'inchiostro tra il supporto della stampante anteriore e quello posteriore	65

Installazione/sostituzione delle strisce assorbenti dell'inchiostro (solo per stampante anteriore)	66
Soluzione dei problemi	67
5 Ordinamento e impilatura	69
Regolamento dei vassoi di uscita per gli scanner i5650S e i5850S	69
Regolazione dell'angolo del vassoio superiore	71
Regolazione delle guide laterali del vassoio di uscita superiore o posteriore	72
Rimozione del vassoio di uscita posteriore	72
Utilizzo delle levette	73
Risoluzione dei problemi: scanner i5650S e i5850S	73
Accessorio per l'impilatura doppia controllata (non disponibile con i modelli i5650S o i5850S)	75
Posizioni di Impilatura	75
Configurazioni consigliate	76
Specifiche della carta consigliate	76
Protezione di lunghezza attivata per la scansione verticale	77
Descrizione impilatura affidabile	78
Regolazione dell'Accessorio per l'impilatura doppia controllata	78
Regolazione delle guide laterali sulla Pila n.1 e la Pila n.2	78
Inserimento documenti corti	79
Regolazione del fine corsa	80
Disabilitazione Impilatura doppia controllata	80
Patch di commutazione per l'impilatura doppia	80
Risoluzione dei problemi: Accessorio per l'impilatura doppia controllata	81
6 Lettura patch	83
Cosa sono le pagine di patch?	83
Dove vengono lette le pagine di patch?	84
Requisiti di codice patch	87
Patch di commutazione colore	87
Dettagli sul modello di patch	88
Dettagli sul modello di barra	91
Posizionamento patch	94
Dettagli carta	94
7 Manutenzione	95
Tabella delle frequenze di pulizia	95
Strumenti e materiali per la pulizia	96
Apertura del coperchio dello scanner	96
Procedure di pulizia	97
Aspirazione del vassoio di uscita e del vassoio elevatore di entrata	98
Pulire i rulli.	98
Pulizia delle gomme del rullo separatore	99
Pulizia delle gomme del modulo di alimentazione	100
Pulizia delle strisce di sfondo bianco ruotabili	100
Pulizia delle guide immagini	101
Uso del foglio di pulizia del percorso di trasporto	101
Procedure di pulizia finali	101
Procedure di sostituzione	102
Sostituzione del modulo di alimentazione o delle relative gomme	102
Sostituzione del rullo separatore o delle relative gomme	106

Sostituzione del pre-separatore	107
Sostituzione delle guide immagini	108
Sostituzione delle strisce di sfondo bianco ruotabili	109
Rifornimenti e materiali di consumo	110
8 Risoluzione dei problemi	111
Soluzione dei problemi	111
Pulsante di alimentazione/LED	113
Aggiornamento del software	113
Come contattare il servizio di assistenza	113
Appendice A Specifiche	115
Requisiti di sistema	116
Appendice B Garanzia - Solo per Stati Uniti e Canada	117

Sicurezza

Precauzioni per gli utenti

- Collocare lo scanner da tavolo su una superficie di lavoro solida e piana in grado di sostenere un peso di 57,6 kg (127 libbre) oppure 65 kg/144 libbre solo per il modello i5650S, e lasciare uno spazio libero appropriato su tutti e quattro i lati dello scanner.
- Se si ha l'esigenza di spostare lo scanner da tavolo, è consigliabile farsi assistere da un'altra persona e usare tecniche di sollevamento sicure.
- Non installare lo scanner in un luogo esposto alla polvere, l'umidità o il vapore, per limitare il rischio di scosse elettriche o incendi. Utilizzare lo scanner solo in ambienti interni e privi di umidità.
- Verificare che sia disponibile una presa elettrica facilmente accessibile a una distanza non superiore a 1,52 metri (5 piedi) dallo scanner.
- Per scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione, non tirare il cavo di alimentazione ma rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito nella presa elettrica,
- Non danneggiare, annodare, tagliare o comunque alterare il cavo di alimentazione e non utilizzarlo se danneggiato,
- Lo scanner deve essere collegato a una presa a muro dedicata munita di idonea messa a terra. Non usare prolunghe o basette con lo scanner.
- Lasciare sufficiente spazio intorno alla presa di alimentazione in modo da poter facilmente disinserire lo scanner in caso di emergenza.
- Non usare lo scanner se è insolitamente caldo, rilascia uno strano odore o fumo, o in presenza di rumori insoliti. Arrestare immediatamente lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Contattare il servizio di assistenza.
- Non effettuare operazioni di smontaggio, riparazione o modifica diverse da quelle indicate nella Guida dell'utente.
- Non spostare lo scanner se i cavi di alimentazione e interfaccia sono collegati, per non danneggiarli. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di spostare o trasferire lo scanner.
- Seguire le procedure per la pulizia consigliate da Kodak Alaris. Non utilizzare detergenti ad aria, liquidi o spray a gas. Questi detergenti si limitano infatti a spostare la polvere, lo sporco o le impurità all'interno dello scanner e possono quindi interferire con il suo funzionamento.
- Le schede tecniche per la sicurezza dei materiali (MSDS) dei prodotti chimici sono disponibili sul sito Web Kodak Alaris all'indirizzo: www.kodakalaris.com/en-us/about/ehs. Per accedere alle schede sulla sicurezza (MSDS) sul sito Web, è necessario specificare il numero di catalogo o la parola chiave del materiale di consumo di cui si richiede la scheda. Per i rifornimenti e i numeri di catalogo, consultare "Rifornimenti e materiali di consumo" a pagina 110.
- Questo dispositivo non è stato progettato per l'utilizzo nel campo visivo diretto delle postazioni di lavoro di visualizzazione. Per evitare fastidiosi riflessi, non posizionare il dispositivo direttamente nel campo visivo.
- Gli utenti e i datori di lavoro devono osservare le normali precauzioni applicabili all'utilizzo di qualsiasi altra apparecchiatura. Tali precauzioni comprendono, tra l'altro, le seguenti direttive:
 - Non indossare abiti larghi o maniche slacciate e così via.
 - Non portare gioielli che potrebbero impigliarsi, quali braccialetti, orecchini pendenti, lunghe collane e così via.
 - I capelli dovrebbero essere mantenuti corti, indossando se necessario una rete per capelli, oppure raccogliendo i capelli lunghi in una coda.
- Rimuovere dalle prossimità dell'apparecchiatura tutti gli oggetti che potrebbero cadere nell'apparecchiatura.
- Operare di tanto in tanto delle interruzioni per mantenere viva la mente.
- Usare solo i prodotti di pulizia raccomandati.
- Non usare aria in bombole/compressa.

I responsabili devono controllare le procedure in uso e adattarle a queste precauzioni, spiegandone l'importanza agli operatori dello scanner e di altri dispositivi meccanici.

Etichette di avvertenza



ATTENZIONE: parti in movimento, evitare il contatto.



ATTENZIONE: superficie soggetta a temperature elevate, evitare il contatto.

Informazioni ambientali

- Gli scanner *Kodak* serie i5x50 sono progettati per soddisfare i requisiti ambientali di tutto il mondo.
- Sono disponibili informazioni sullo smaltimento dei materiali di consumo sostituiti durante la manutenzione o l'utilizzo; attenersi alle normative locali o contattare la sede Kodak Alaris più vicina per maggiori informazioni.
- Per informazioni sul riciclaggio o il riutilizzo, rivolgersi alle autorità locali oppure visitare il sito Web (solo per gli USA): www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- L'imballaggio del prodotto è riciclabile.
- Gli scanner *Kodak* i5x50 sono conformi agli standard per il risparmio energetico Energy Star e il tempo predefinito è impostato in fabbrica su 15 minuti.

Informazioni sulla batteria

Questo prodotto è dotato di una batteria la cui riparazione e manutenzione non può essere operata dall'utente. La batteria può essere rimossa o sostituita esclusivamente da un tecnico qualificato.

Unione Europea



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato presso gli appositi punti di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio. Per ulteriori informazioni sui programmi di raccolta e recupero disponibili per questo prodotto, contattare il rappresentante Kodak Alaris di zona o consultare il sito www.kodakalaris.com/go/recycle.

Consultare l'elenco alla pagina Web <http://www.kodakalaris.com/en-us/about/ehs/product-declarations> per informazioni sulla presenza di sostanze potenzialmente pericolose in conformità all'articolo 59(1) della normativa (EC) n. 1907/2006 (REACH).

Emissione acustica

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Nota informativa sull'emissione acustica – 3, GSGV
Il valore delle emissioni acustiche nella postazione dell'operatore è <70 dB].

Dichiarazioni EMC: per scanner *Kodak* i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650S

Stati Uniti: Questa apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme alle limitazioni previste per le apparecchiature digitali di Classe B, in base a quanto stabilito dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati ideati appositamente per garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Se non viene installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Non vi è tuttavia garanzia che l'interferenza non si verifichi in concomitanza di un'installazione particolare. Se spegnendo e accendendo il dispositivo si rilevano interferenze alla ricezione dei segnali radio o televisivi, è consigliabile adottare una delle seguenti misure:

- Orientare nuovamente o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e l'apparecchio ricevente.
- Collegare il dispositivo a una presa elettrica appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Contattare il rivenditore o un tecnico esperto in apparecchiature radio-televisive in grado di fornire l'assistenza necessaria.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorità dell'utente a mettere in funzione l'apparecchiatura. Nel caso in cui, unitamente al prodotto, siano stati forniti cavi di interfaccia schermati, componenti o accessori aggiuntivi specifici da utilizzare con l'installazione del prodotto, in base a quanto specificato separatamente, è necessario utilizzare questi materiali per assicurare la conformità con le norme FCC.

Corea del Sud: Poiché l'apparecchiatura è dotata di registrazione EMC per uso domestico, può essere utilizzata ovunque, comprese le aree residenziali.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Giappone: Prodotto di classe B basato sulle normative standard del Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato in prossimità di un ricevitore radio o televisivo in un ambiente domestico, può causare interferenze. Installare e utilizzare l'apparecchiatura secondo quanto specificato nel manuale di istruzioni.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Dichiarazioni EMC - per gli scanner Kodak i5850/i5850S

Stati Uniti: questa apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai vincoli previsti per le apparecchiature digitali di Classe A, in base a quanto stabilito nel paragrafo 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati per assicurare una protezione ragionevole contro interferenze dannose in caso di installazione commerciale dell'apparecchiatura. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Se non viene installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze nocive, che l'utente dovrà eliminare a proprie spese.

Unione Europea: AVVERTENZA: questo prodotto appartiene alla categoria di Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare interferenze in radiofrequenza, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare contromisure.

Giappone: Questo è un prodotto di Classe A basato sulle normative standard VCCI (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment). Potrebbero verificarsi interferenze radio se l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente domestico. In questo caso, all'utente potrebbe essere richiesto di adottare le adeguate azioni correttive.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Taiwan: AVVERTENZA: questo prodotto appartiene alla categoria di Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare interferenze in radiofrequenza, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare contromisure.

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Repubblica Popolare Cinese: AVVERTENZA: questo prodotto appartiene alla categoria di Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare interferenze in radiofrequenza, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare contromisure.

声明，该产

此为A级产品，在生活环境中品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施

Corea del Sud: Nota: questo dispositivo ha ottenuto la registrazione EMC per uso commerciale. Nel caso in cui sia stato venduto o acquistato per errore, sostituirlo con un dispositivo omologato per uso domestico.

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

1 Informazioni generali

Gli scanner *Kodak i5x50* includono i seguenti modelli:



Scanner Kodak i5250: scanner da tavolo fronte-retro a colori in grado di acquisire fino a 150 pagine al minuto in formato A4 (200/300 dpi, in bianco e nero/a colori/in scala di grigi, con orientamento orizzontale) con la tecnologia *Kodak Perfect Page*.

Scanner Kodak i5250V: scanner da tavolo fronte-retro a colori in grado di acquisire fino a 150 pagine al minuto in formato A4 (200/300 dpi, in bianco e nero/a colori/in scala di grigi, con orientamento orizzontale) mediante l'uso di *Kofax VRS[®] Professional¹* con hardware CGA integrato.

Scanner Kodak i5650: scanner da tavolo fronte-retro a colori in grado di acquisire fino a 180 pagine al minuto in formato A4 (200/300 dpi, in bianco e nero/a colori/in scala di grigi, con orientamento orizzontale) con la tecnologia *Kodak Perfect Page*.

Scanner Kodak i5650V: scanner da tavolo fronte-retro a colori in grado di acquisire fino a 180 pagine al minuto in formato A4 (200/300 dpi, in bianco e nero/a colori/in scala di grigi, con orientamento orizzontale) mediante l'uso di *Kofax VRS[®] Professional* con hardware CGA integrato.

Scanner Kodak i5650S: scanner da tavolo dotato delle stesse funzionalità dello scanner *i5650²*; integra la capacità di ordinamento fisico di documenti al fine di separare i vassoi in base a patch stampanti con orientamento orizzontale, lunghezza dei documenti, alimentazioni multiple dei documenti o codici a barre.

Scanner Kodak i5850: scanner a colori fronte-retro con piedistallo in grado di acquisire fino a 210 pagine al minuto in formato A4 (200/300 dpi, in bianco e nero/a colori/in scala di grigi, con orientamento orizzontale) con la tecnologia *Kodak Perfect Page*.

Scanner Kodak i5850S: dotato delle stesse funzionalità dello scanner *i5850²*, integra la capacità aggiuntiva di ordinamento fisico dei documenti al fine di separare i vassoi in base a patch stampanti con orientamento orizzontale, lunghezza dei documenti, alimentazioni multiple dei documenti o codici a barre.



Questa guida fornisce informazioni e illustra le procedure per l'uso e la manutenzione degli scanner *Kodak i5x50*. Le informazioni contenute nella guida possono essere utilizzate con tutti i modelli, se non diversamente specificato.

1.VRS è un marchio registrato di Kofax.

2.Le opzioni di ordinamento potrebbero ridurre il numero di pagine scansionate al minuto.

NOTE:

- La maggior parte delle illustrazioni contenute in questa guida si riferiscono allo scanner *Kodak i5250/i5650*.
- L'utilizzo degli scanner *Kodak i5250V/i5650V* è previsto in concomitanza con le applicazioni abilitate per Kofax VRS. La tecnologia *Kodak Perfect Page* non è supportata in tali modelli.

Documentazione di supporto

Oltre alla presente Guida dell'utente è disponibile anche la seguente documentazione:

- **Guida di installazione:** descrive la procedura dettagliata da seguire per installare lo scanner.
- **Guida di configurazione scansione:** TWAIN Datasource e il driver ISIS sono inclusi negli scanner *Kodak i5x50*. VRS è incluso soltanto con gli scanner *Kodak i5250V/i5650V*. In ciascuna guida all'impostazione della scansione viene descritto l'utilizzo delle funzioni di elaborazione immagini di base. Tutte le Guide di configurazione della scansione sono disponibili in formato PDF sul CD o DVD di installazione e possono inoltre essere scaricate dal seguente sito Web di Kodak Alaris: www.kodakalaris.com/go/scanners.
- **Guida di riferimento:** descrive visivamente i passaggi da seguire per pulire lo scanner. Tenere questa guida vicino allo scanner per poterla usare come riferimento.

Accessori

Consultare "Rifornimenti e materiali di consumo" a pagina 110 per sapere i numeri di catalogo dei seguenti accessori.

Accessorio stampante *Kodak* di tipo avanzato (fronte e retro): offre una soluzione efficace per l'applicazione di informazioni sul documento scansionato. Può essere utilizzato alla massima velocità dello scanner. La stampante è in grado di aggiungere la data, l'ora, il contatore sequenziale di documenti e messaggi personalizzati. Per ulteriori informazioni, consultare "4 Stampa di documenti" a pagina 59.

Ripiano per alimentazione manuale *Kodak*: qualora fosse necessario alimentare manualmente i documenti, il ripiano per alimentazione manuale fornisce una superficie di lavoro piana che facilita l'alimentazione a foglio singolo. Il ripiano per alimentazione manuale è facile da installare e da rimuovere. Il ripiano per alimentazione manuale *Kodak* include il ripiano e due guide laterali che possono essere regolate in base alla posizione desiderata per la scansione.

Accessorio vassoio di uscita per l'allineamento del bordo superiore *Kodak*: utilizzare questo accessorio qualora si desiderasse allineare i bordi dei documenti con la linguetta di arresto del vassoio di uscita al termine della scansione.

Estensioni per i documenti: Queste estensioni sono utili quando si ha l'esigenza di eseguire scansioni di documenti di lunghezza superiore a 43,2 cm (17 pollici). Le presenti estensioni sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 66,04 cm, 76,2 cm e 86,36 cm (26, 30 e 34 pollici).

Kit alimentatore *Kodak* per carta ultraleggera: consente l'inserimento di carta ultraleggera con grammatura compresa tra 25 g/m² e 80 g/m² (da 7 a 20 lb). Il kit alimentatore *Kodak* per carta ultraleggera include un modulo di alimentazione e un rullo separatore specificatamente progettati per l'inserimento di carta ultraleggera nel trasporto dello scanner.

Accessorio per l'impilatura doppia controllata Kodak (solo per i5850): consente l'impilatura fisica dei documenti scansionati, in base alle dimensioni o alla presenza di un codice patch su un documento. Inoltre sceglie la posizione di impilatura di un documento che viene innescato da un evento di alimentazione multipla.

Vassoio di uscita posteriore Kodak per scanner i5250 e i5650: viene collegato sul retro dello scanner e consente di depositare i documenti direttamente su questo vassoio.

Accessorio lastra piana A3 Kodak: la lastra piana A3 *Kodak* aggiunge capacità di scansione agli scanner *Kodak* i5x50 per documenti non standard fino a formati carta da 29,7 x 42 cm (11 x 17 pollici) in formato A3.

Accessorio lastra piana Kodak Legal: la lastra piana Legal *Kodak* aggiunge ulteriori funzionalità di scansione per documenti di formato eccezionale fino a: formato Legal/216 x 356 mm/8,5 x 14 pollici/.

Contenuto della confezione

Prima di iniziare, aprire la confezione e controllarne il contenuto:

- Scanner *Kodak* i5250, i5250V, i5650, i5650V, i5650S, i5850 o i5850S
- Vassoio di uscita
- Adattatore per documenti corti
- Cavo USB
- Gruppo cavi di alimentazione CA
- Anelli in gomma e pre-separatori sostitutivi
- Vassoio di uscita posteriore (solo per scanner i5650S/i5850/i5850S)
- Kit di benvenuto che include:
 - Installazione CD/DVD
 - Applicazione CD/DVD
 - Estensioni levetta
 - Guida dell'utente stampata in lingua italiana
 - Guida di riferimento stampata (in più lingue)
 - Guida d'installazione stampata
 - Kit di pulizia campione
 - Opuscoli/Schede tecniche sulla sicurezza di vario genere


Gli scanner *Kodak* i5650S e i5850S possono essere dotati di componenti aggiuntivi o alternativi:

- Vassoio di uscita superiore
- Guide laterali per il vassoio di uscita superiore e il vassoio di uscita posteriore
- Estensione alternata del fine corsa
- Estensioni levetta
- Kit di benvenuto che include:

NOTA: l'acquisto di uno scanner *Kodak* i5650S, i5850 o i5850S prevede il disimballaggio e l'installazione da parte di un rappresentante del servizio di assistenza *Kodak* di zona. Si consiglia di non disimballare o installare gli scanner *Kodak* i5650S/i5850/i5850S di persona. Per ulteriori informazioni sull'installazione degli scanner i5650S/i5850/i5850S, visitare la seguente pagina Web: www.kodakalaris.com/go/IMcontacts.

Componenti dello scanner


Vista anteriore: tutti i modelli

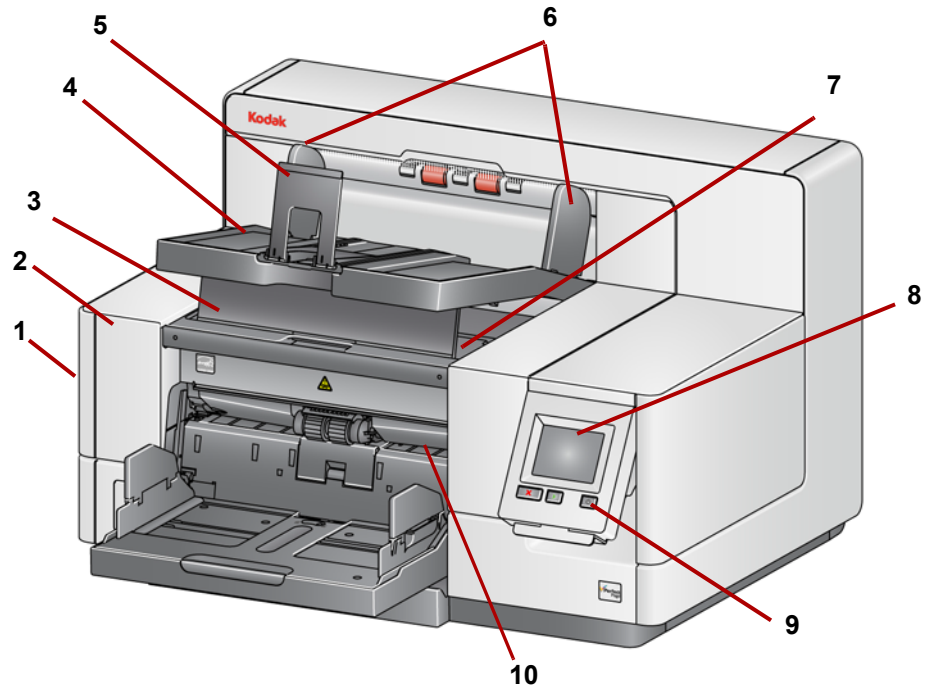

- 1** **Leva di sblocco del coperchio dello scanner** (non visualizzata nella presente illustrazione "Apertura del coperchio dello scanner" a pagina 96): ubicata sul lato sinistro dello scanner; tirare la leva in avanti per aprire il coperchio dello scanner.
- 2** **Coperchio dello scanner**: consente di accedere ai componenti interni.
- 3** **Linguetta di regolazione dell'altezza del vassoio di uscita**: tirare la linguetta verso l'esterno per sollevare il lato anteriore del vassoio di uscita durante la scansione e ottenere una migliore impilatura dei documenti. Quando il vassoio di uscita viene sollevato, la linguetta si sgancia automaticamente e si posiziona sul coperchio di accesso della stampante.
- 4** **Vassoio di uscita**: raccoglie i documenti acquisiti.
- 5** **Ferma documenti**: facilita l'impilatura dei documenti. È possibile spostare il ferma documenti verso l'interno o l'esterno in funzione dei documenti da sottoporre a scansione oppure ripiegarlo e farlo aderire al vassoio di uscita.
- 6** **Guide laterali del vassoio di uscita**: possono essere spostate verso l'interno o l'esterno in base alle dimensioni del documento o nel caso in cui il vassoio di uscita contenga un supporto piegato.
- 7** **Coperchio di accesso della stampante anteriore**: (ubicato sotto il vassoio di uscita) sollevare il presente coperchio per accedere alla manopola di sblocco del modulo di alimentazione e alla stampante di tipo avanzata facoltativa per modificare le posizioni della stampante o per eseguire interventi di manutenzione. In quest'area ci sono anche il numero di serie dello scanner e il codice K.
- 8** **Touch screen/Pannello di controllo operatore**: consente di realizzare numerose funzioni. Consultare "3 Scansione" a pagina 17, per conoscere le procedure sull'utilizzo di tali funzioni.

- 9 Pulsante di alimentazione:** premere per accendere lo scanner oppure premere e tenere premuto per due secondi per impostare lo scanner in modalità a basso consumo energetico.
- 10 Leva di sblocco del modulo di alimentazione:** premere questa leva verso destra per rilasciare il modulo di alimentazione per la pulizia o la sostituzione. Durante l'utilizzo della leva di sblocco il coperchio dello scanner deve essere aperto.
- 11 Pulsante Avvio/Riavvio:** premere questo pulsante per avviare o riavviare l'operazione di scansione.
- 12 Pulsante Arresto/Pausa:** premere il pulsante una volta per interrompere temporaneamente l'operazione di scansione e una seconda volta per riavviarla. Premere il pulsante due volte per arrestare la scansione.
- 13 Guide laterali del vassoio elevatore di entrata:** far scorrere le guide verso l'interno o l'esterno per inserire i documenti da sottoporre a scansione, in base alla loro dimensione. Le guide laterali possono essere regolate a sinistra, al centro e a destra per inserire documenti di varie dimensioni. Le guide laterali possono essere bloccate nella posizione desiderata.

Abbassare le guide laterali quando si desidera chiudere il vassoio elevatore di entrata nei momenti in cui non si utilizza lo scanner.

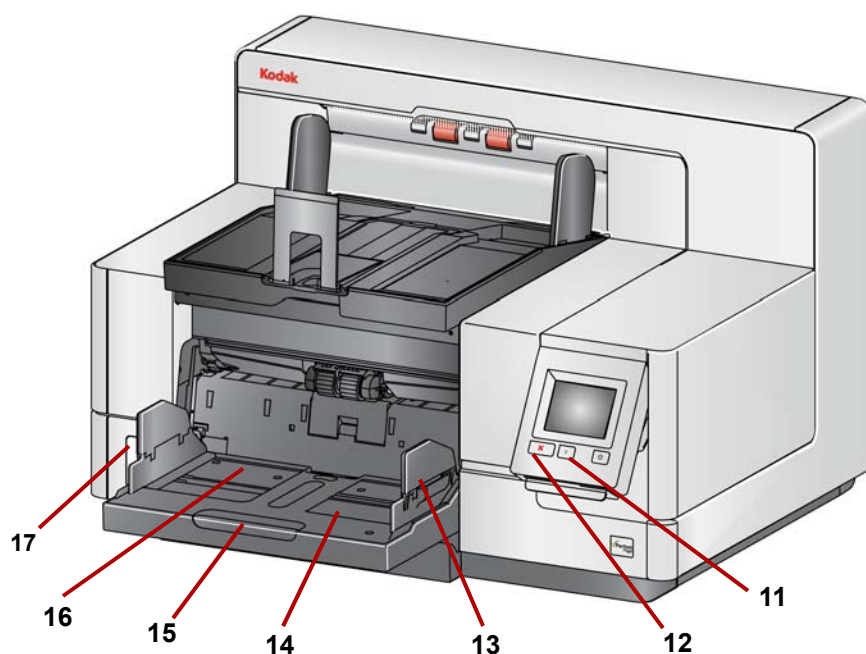

- 14 Elevatore di entrata:** Può contenere fino a 750 documenti (20 lb/80 g/m²). L'elevatore di entrata può essere impostato in modo da contenere pile di 25, 100, 250, 500 o 750 documenti. Può essere ripiegato quando non si prevede di utilizzarlo.
- 15 Estensione del vassoio elevatore di entrata:** tirare questa estensione verso l'esterno per i documenti di lunghezza superiore a 35,6 cm (14 pollici).
- 16 Indicatori della posizione di stampa anteriori:** se si usa l'accessorio stampante di tipo avanzato, utilizzare i fermi sul bordo dell'elevatore di entrata come guida visiva per individuare la posizione della stampa sul documento.


17 Selettore della distanza (scanner i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650S): premere il pulsante "+" per aumentare la distanza tra il modulo di alimentazione e il rullo separatore per i documenti che richiedono una gestione particolare.

NOTA: Questo selettore si trova in una posizione diversa sullo scanner i5850/i5850S. Per ulteriori informazioni, consultare "Vista anteriore: scanner i5850 e i5850S" a pagina 6.

Sono possibili ulteriori perfezionamenti per gli scanner modello Ordinatore (i5650S e i5850S). Consultare "Regolamento dei vassoi di uscita per gli scanner i5650S e i5850S." a pagina 69.

Vista anteriore: scanner i5850 e i5850S


Oltre ai componenti elencati in precedenza, lo scanner *Kodak i5850/i5850S* dispone di un interruttore di regolazione dell'altezza, che consente di sollevare e abbassare il piano di lavoro sullo scanner. Il piano di lavoro può essere sollevato o abbassato di circa 10 pollici verso l'alto o verso il basso.

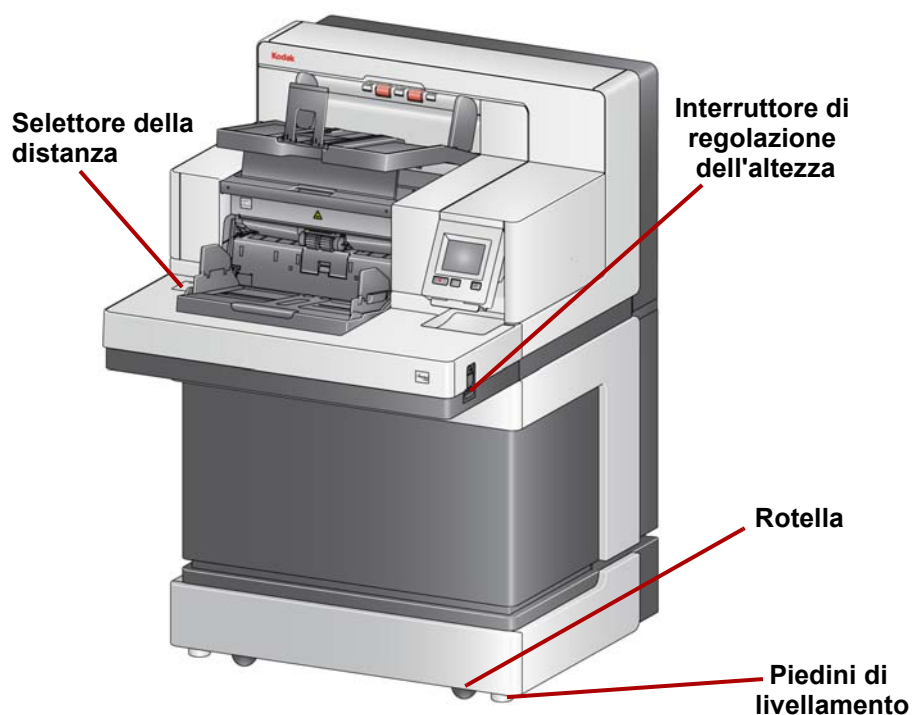

Nella parte inferiore dello scanner sono presenti quattro rotelle e quattro piedini di livellamento, che devono essere sollevati nel caso in cui sia necessario spostare lo scanner. Contattare il supporto tecnico prima di cercare di spostare lo scanner.

Vista anteriore di accesso alla stampante: tutti i modelli

È necessario poter accedere a quest'area dello scanner anche se non si utilizza l'accessorio stampante *Kodak*. In quest'area è presente anche la manopola di sblocco del modulo di alimentazione.

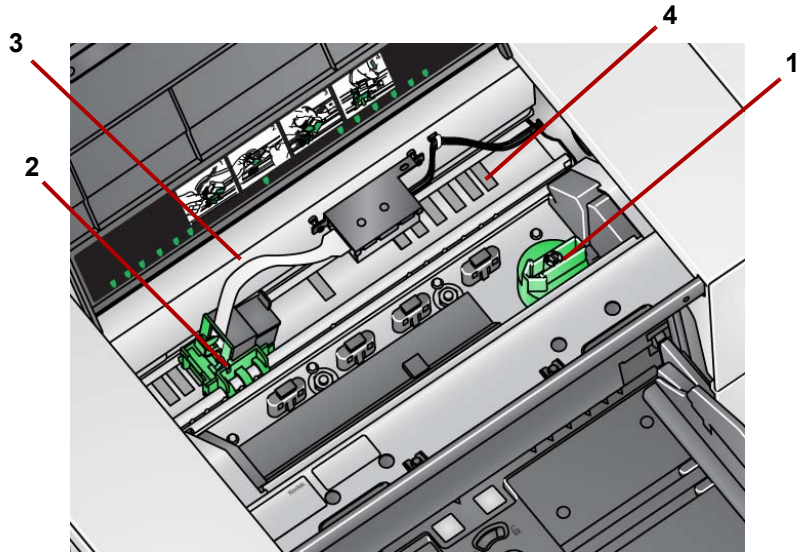


1 Manopola di sblocco del modulo di alimentazione: ruotare la presente manopola per rilasciare il modulo di alimentazione dalla sua posizione ed eseguire le operazioni di pulizia o sostituzione. Ruotare la freccia a destra per sganciare il modulo di alimentazione.

I seguenti componenti sono per la stampa su fronte e sono disponibili esclusivamente se l'accessorio stampante di tipo avanzato è installato.

- 2 Supporto/cartuccia stampante di tipo avanzato:** consente la stampa sui documenti.
- 3 Cavo della stampante:** collegare questo cavo direttamente al supporto della cartuccia dell'inchiostro per permettere la comunicazione con la stampante di tipo avanzato.
- 4 Posizioni di stampa:** gli scanner i5x50 consentono la stampa sul lato anteriore dei documenti. La stampante anteriore dispone di 39 posizioni.

Vista posteriore di accesso alla stampante


I seguenti componenti sono per la stampa su retro e sono disponibili esclusivamente se l'accessorio stampante di tipo avanzato è installato.

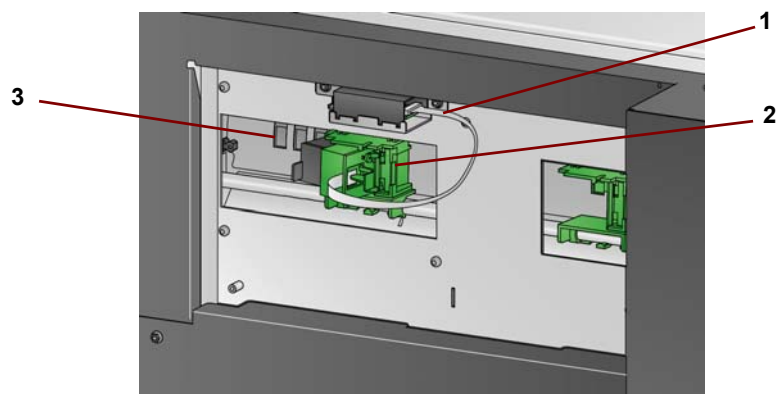

- 1 **Cavo della stampante:** collegare questo cavo direttamente al supporto della cartuccia dell'inchiostro per permettere la comunicazione con la stampante.
- 2 **Supporto/cartuccia stampante di tipo avanzato:** consente la stampa sui documenti.
- 3 **Posizioni di stampa** (*posizionate sul lato inferiore del binario*): lo scanner i5850/i5850S può stampare su fronte e retro. La stampante posteriore dispone di 24 posizioni. È possibile utilizzare una sola stampante per volta (anteriore o posteriore).

Vista interna: tutti i modelli


Quando si tira il gancio di chiusura del coperchio dello scanner, si possono vedere i componenti interni descritti di seguito.

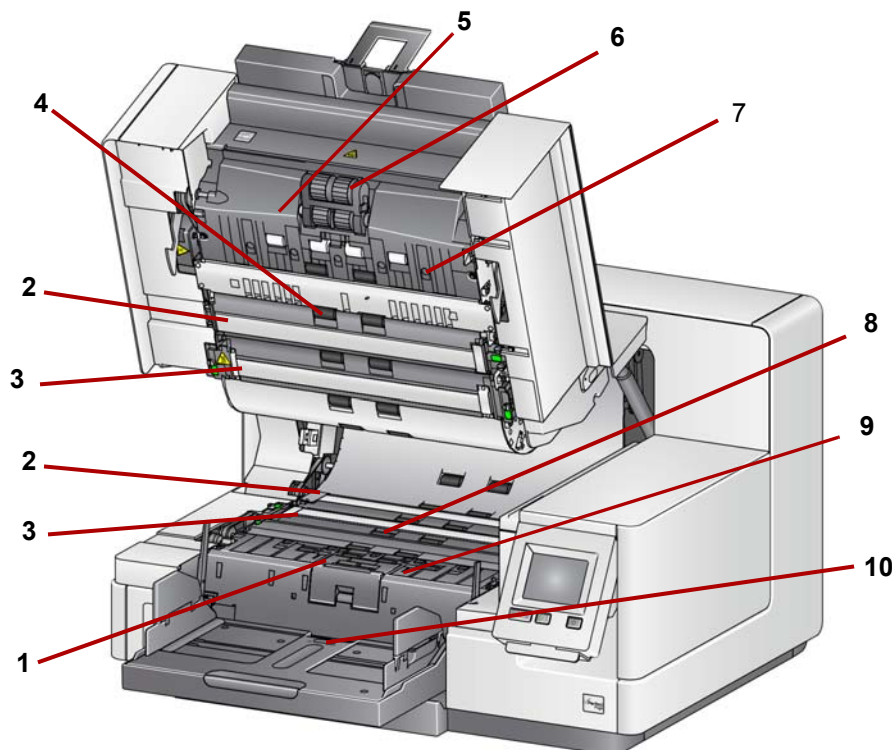

- 1 **Rullo separatore e tampone pre-separatore:** consente di alimentare e separare documenti di dimensioni, spessori e materiali diversi.
- 2 **Sfondo bianco/nero:** per cambiare lo sfondo da bianco a nero, usare l'applicazione di scansione. Generalmente si utilizza lo sfondo nero. Se si esegue la scansione di documenti leggeri o carta sottile con un lato stampato, è possibile usare lo sfondo bianco per eliminare i possibili artefatti dovuti a trasparenza nell'immagine finale. Per ulteriori informazioni, consultare le *Guide di configurazione scansione per TWAIN e ISIS*.
NOTA: VRS non supporta la scansione con uno sfondo bianco.
- 3 **Guide immagini:** mantenere le guide immagini pulite per ottenere una qualità ottimale delle immagini.
- 4 **Rulli:** consentono di trasportare in modo uniforme i documenti all'interno dello scanner.
- 5 **Sensore di protezione intelligente dei documenti:** consente di selezionare il livello di aggressività con il quale lo scanner rileva i documenti che entrano in modo errato.


- 6 **Modulo di alimentazione:** consente l'alimentazione e la separazione di documenti di varie dimensioni, spessori e materiali.
- 7 **Sensori:** questi cinque sensori ad ultrasuoni controllano l'intera larghezza del percorso carta e segnalano la presenza di più documenti alimentati sovrapposti.
- 8 **Canali di assorbimento inchiostro e assorbitori inchiostro** (ubicato sotto la striscia di drenaggio): gli assorbitori inseriti in questi canali raccolgono i residui d'inchiostro della stampante di tipo avanzato facoltativa.
- 9 **Rilevatore di metalli:** rileva la presenza di metalli (ad es. punti metallici) prima dell'inserimento nello scanner.
- 10 **Sensore presenza carta:** rileva la presenza di documenti nel vassoio elevatore di entrata. Lo scanner può avviare la scansione solo se i documenti coprono questo sensore.

**Vista posteriore: scanner
i5250/i5250V/i5650/i5650V/
i5650S**

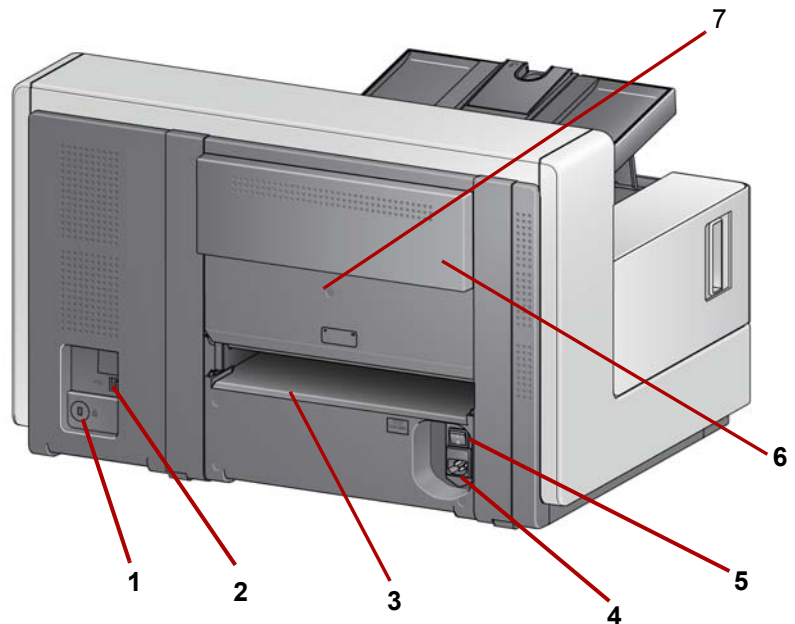

- 1 **Porta blocco di sicurezza:** usare questa porta per collegare un blocco di sicurezza allo scanner. È possibile acquistare un blocco di sicurezza standard presso un rivenditore di articoli da ufficio. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il blocco di sicurezza per le procedure di installazione.
- 2 **Porta USB:** consente di collegare lo scanner al PC.
- 3 **Uscita posteriore dei documenti:** Consente di espellere documenti speciali dal retro dello scanner.
- 4 **Porta di alimentazione:** consente di collegare il cavo di alimentazione allo scanner.
- 5 **Interruttore principale:** deve essere **acceso** per attivare l'alimentazione allo scanner.
- 6 **Sportello di accesso alla stampante posteriore:** consente di accedere alla stampante posteriore.
- 7 **Vite:** con un cacciavite a testa piatta, allentare la vite per rimuovere il coperchio posteriore che consente di accedere alla stampante posteriore.

**Vista posteriore: scanner
i5850 e i5850S**

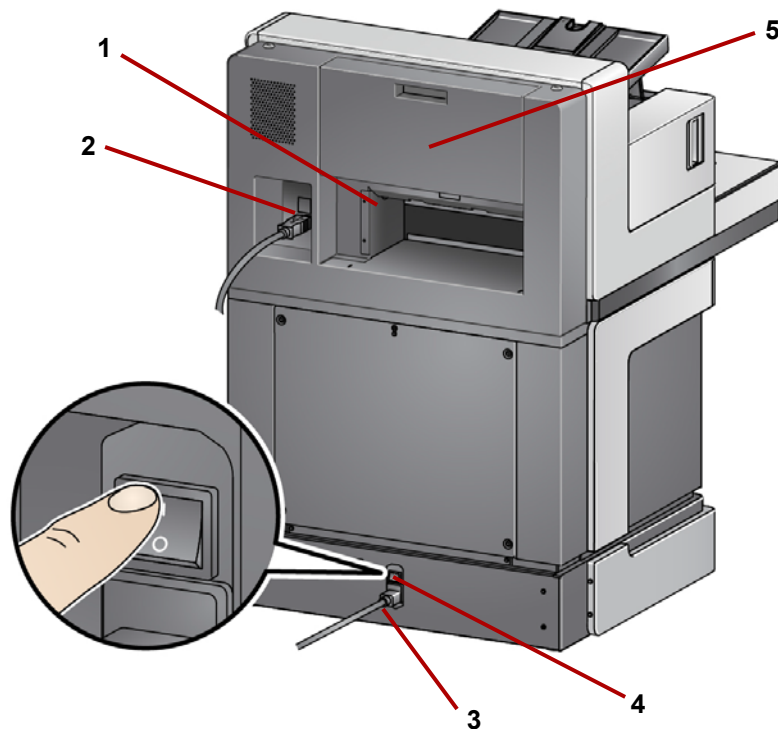

- 1 Uscita posteriore dei documenti:** Consente di espellere documenti speciali dal retro dello scanner.
- 2 Porta USB:** consente di collegare lo scanner al PC.
- 3 Porta di alimentazione:** consente di collegare il cavo di alimentazione allo scanner.
- 4 Interruttore principale:** deve essere **acceso** per attivare l'alimentazione allo scanner.
- 5 Sportello di accesso alla stampante posteriore:** consente di accedere alla stampante posteriore.

2 Installazione

Se lo si desidera, Kodak Alaris Professional Services offre servizi professionali di installazione e formazione per gli utenti. Per maggiori dettagli, contattare il supporto tecnico su www.kodakalaris.com/go/IMsupport.

Le seguenti procedure di installazione si riferiscono agli scanner *Kodak i5250/i5250V/i5650/i5650V*. L'acquisto di uno scanner *Kodak i5650S, i5850 o i5850S* prevede l'installazione da parte del rappresentante del servizio di assistenza Kodak di zona.

Installazione dello scanner

Questa sezione fornisce informazioni dettagliate che integrano quelle contenute nella *Guida di installazione* fornita con lo scanner. Seguire i seguenti passaggi nell'ordine indicato per installare lo scanner.

NOTE:

- Prima di cominciare, verificare che il PC host soddisfi i requisiti di sistema specificati nell'*Appendice A, Specifiche*.
- se sono stati già eseguiti tutti i passaggi descritti nella *Guida di installazione*, saltare questa sezione.

Driver aggiornati sono disponibili sul sito www.kodakalaris.com/go/scanners.

Installazione del software del driver *Kodak*

Installare il cavo USB solo dopo aver installato il software del driver.

1. Inserire il disco di installazione degli scanner *Kodak i5x50 o i5x50V* nell'unità disco. Il programma di installazione si avvia automaticamente.


NOTA: se il disco non si avvia automaticamente, fare clic sull'icona Risorse del computer sul desktop. Fare doppio clic sull'icona che corrisponde all'unità disco, quindi fare doppio clic su **setup.exe**.

2. Seguire i messaggi di richiesta visualizzati fino al termine dell'installazione.
3. Rimuovere il disco di installazione dall'unità disco.

Montaggio del vassoio di uscita: scanner i5x50/ i5x50V

Quando si rimuove lo scanner *Kodak i5x50/i5x50V* dall'imballaggio, è necessario rimuovere anche il vassoio di uscita contenuto in una scatola a parte.

- Individuare le fessure del vassoio di uscita sullo scanner. Orientare il vassoio di uscita e allinearle con le fessure, quindi farlo scorrere e inserirlo in posizione.

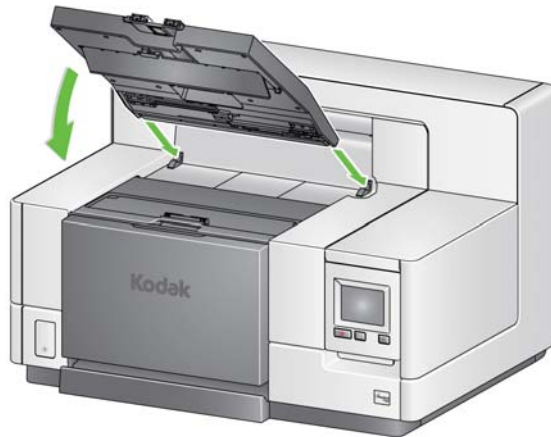

NOTA: Accertarsi di sollevare il vassoio d'uscita nella posizione di scansione prima di inserire i documenti. Consultare "Regolazione del vassoio di uscita" a pagina 20.


Montaggio dei vassoi di uscita: scanner i5650S/ i5850S

Il rappresentante Kodak Alaris vi assisterà nel posizionamento dei vassoi di uscita per l'applicazione di scansione. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo "Ordinamento e impilatura" più avanti in questa guida.

Collegamento dei cavi di alimentazione e USB: scanner i5250/i5250V/i5650/ i5650V/i5650S

Dopo avere installato i driver, collegare i cavi di alimentazione e USB allo scanner. Per informazioni sui collegamenti corretti, far riferimento alla seguente figura. Verificare che sia disponibile una presa elettrica facilmente accessibile a una distanza non superiore a 1,52 metri (5 piedi) dallo scanner.


1. Scegliere il cavo di alimentazione CA adatto al Paese in cui si risiede fra quelli forniti con lo scanner.
2. Collegare l'uscita del cavo di alimentazione alla porta di alimentazione dello scanner, verificando che sia saldamente fissato in posizione.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa a muro.
4. Collegare il cavo USB (USB 2.0 o 3.0) alla porta USB dello scanner.
5. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta corrispondente sul PC.

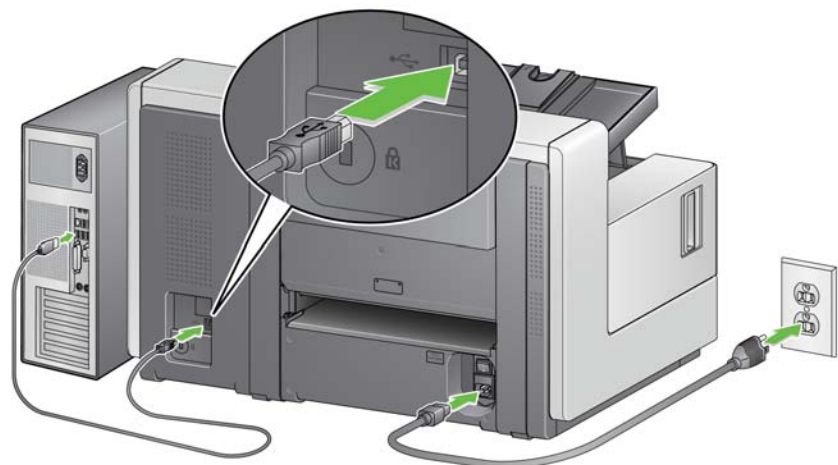

Collegamento dei cavi di alimentazione e USB: scanner i5850/ i5850S

Per collegare lo scanner i5850/i5850S all'alimentazione, fare riferimento all'illustrazione riportata di seguito per un collegamento corretto. Verificare che sia disponibile una presa elettrica facilmente accessibile a una distanza non superiore a 1,52 metri (5 piedi) dallo scanner.


1. Scegliere il cavo di alimentazione CA adatto al Paese in cui si risiede fra quelli forniti con lo scanner.
2. Collegare l'uscita del cavo di alimentazione alla porta di alimentazione dello scanner, verificando che sia saldamente fissato in posizione.

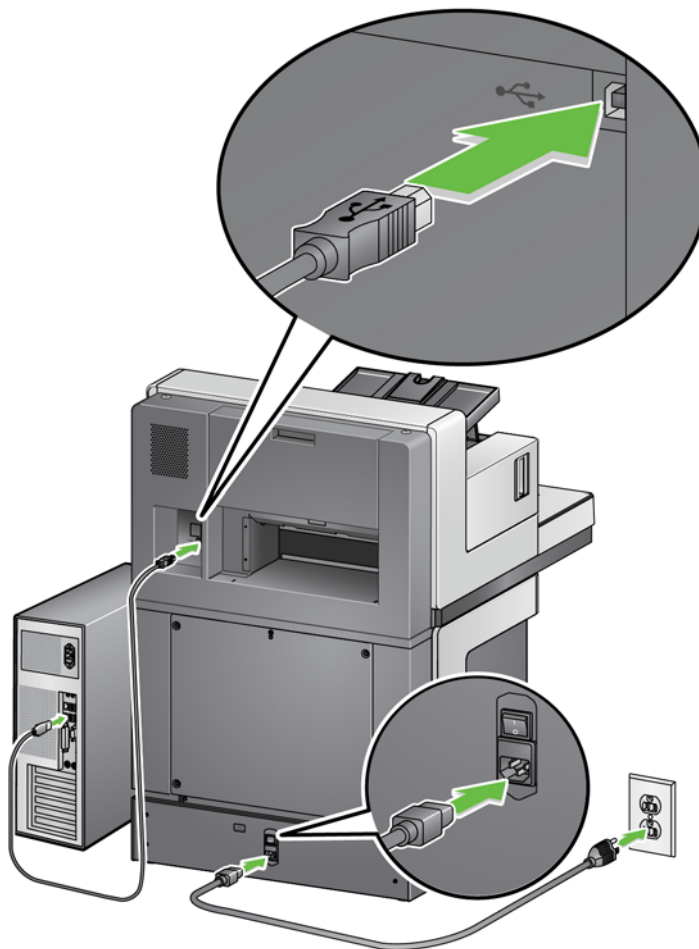


3. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa a muro.
4. Collegare il cavo USB (USB 2.0 o 3.0) alla porta USB dello scanner.
5. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta corrispondente sul PC.

Accensione dello scanner

1. Premere l'interruttore dell'alimentazione principale sul retro dello scanner portandolo in posizione **On (I)**. Il LED sulla parte anteriore dello scanner sarà giallo fisso e non verrà visualizzato niente nel pannello di controllo operatore (modalità a basso consumo energetico).

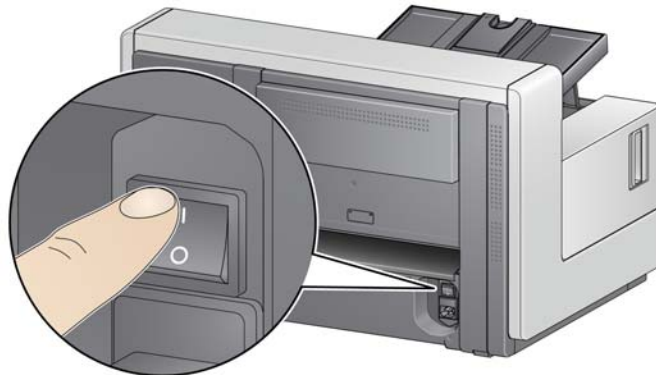

Scanner i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650S

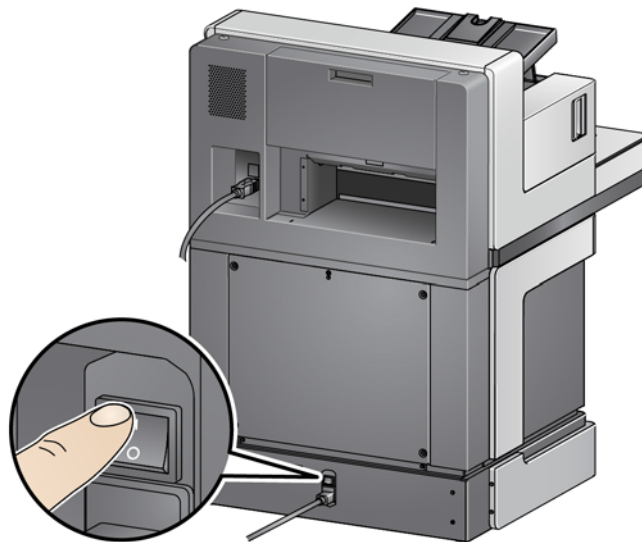

Scanner i5850/i5850S

NOTE:


- Non è necessario disattivare l'interruttore generale principale a meno che lo scanner rimanga inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, si eseguano procedure di manutenzione, si decida di spostarlo o ne venga consigliato lo spegnimento da parte di un rappresentante del servizio di assistenza Kodak di zona.
- **Solo per scanner Kodak i5850/i5850S:** Nella parte inferiore dello scanner si trovano quattro piedini di livellamento che devono essere sollevati nel caso in cui sia necessario spostare lo scanner. Prima di spostare lo scanner, rivolgersi a un rappresentante del servizio di assistenza Kodak di zona.
- Gli eventuali danni verificatisi durante lo spostamento di uno scanner non saranno coperti dal service agreement dell'apparecchiatura. Kodak Alaris Professional Services fornisce servizi di rilocalizzazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kodakalaris.com/go/IMcontacts.

2. Premere il pulsante di **alimentazione** sulla parte anteriore dello scanner. Il LED del pulsante di alimentazione verrà disattivato temporaneamente e il pannello di controllo operatore resterà vuoto.



Dopo qualche secondo, viene visualizzata la schermata di inizializzazione e il LED di alimentazione sarà giallo fisso.

Durante il processo di inizializzazione, se il vassoio elevatore di entrata dello scanner è chiuso, verrà aperto automaticamente. Quando lo scanner passa in modalità **Pronto**, il LED di alimentazione diventa verde fisso, lo scanner emette un allarme (se il volume non è disattivato) e viene visualizzata la schermata Pronto.

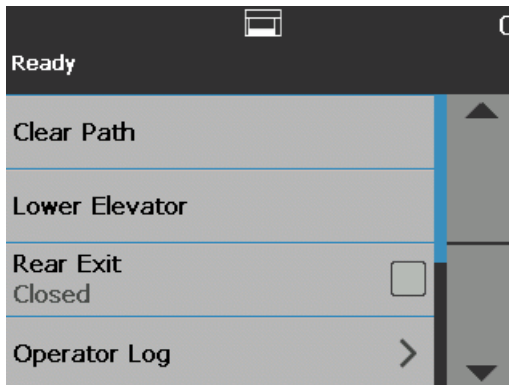

Modalità di alimentazione

Nel seguente grafico sono disponibili informazioni sulle modalità di alimentazione dello scanner, sullo stato dei LED e sulle operazioni manuali o automatiche che permettono di far passare lo scanner a una determinata modalità di alimentazione.

Modalità	Stato	Consumo energetico	Azione
Scanner spento	Disattivato	0 watt	Ruotare l'interruttore di alimentazione sul retro dello scanner in posizione di spegnimento (O).
Standby	Giallo fisso	<1 watt	Questa è la modalità in cui si trova lo scanner quando l'alimentazione viene attivata (l'interruttore di alimentazione sul retro dello scanner è in posizione di accensione [I]). Lo scanner passa dalla modalità Basso consumo energetico alla modalità Standby premendo il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi.
Basso consumo energetico	Giallo lampeggiante	< 4 watt	Lo scanner passa dalla modalità Pronto alla modalità Basso consumo energetico premendo il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi.
Pronto	Verde fisso	< 115 watt non in funzione (tutti i modelli) < 215 watt in funzione (i5250/i5650/i5650S) < 250 watt in funzione (i5850/i5850S) < 350 watt operazioni di scansione e sollevamento abilitate (i5850/i5850S)	Lo scanner passa dalla modalità Standby alla modalità Pronto nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none"> • Premendo il pulsante di Alimentazione oppure • collocando carta nel vassoio elevatore di entrata Lo scanner passa dalla modalità Basso consumo energetico alla modalità Pronto nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none"> • Premendo il pulsante di Alimentazione oppure • collocando carta nel vassoio elevatore di entrata • premendo il pulsante di Avvio/Ripresa • ricevendo un comando host

3 Scansione

Preparazione dello scanner per la scansione


1. Verificare che lo scanner sia acceso e in modalità **Pronto** (il LED del pulsante di accensione deve essere verde fisso).
2. Regolare il vassoio elevatore di entrata in base alle proprie esigenze di scansione. Consultare "Regolazione del vassoio elevatore di entrata" a pagina 17.
3. Regolare il vassoio di uscita in base alle proprie esigenze di scansione. Consultare "Regolazione del vassoio di uscita" a pagina 20.
4. Selezionare il software di scansione.

NOTA: le illustrazioni contenute nel presente capitolo mostrano lo scanner i5250/i5650/i5250V/i5650V. Se non diversamente indicato, tutte le regolazioni descritte si applicano anche agli scanner i5850/i5650S/i5850S.

Regolazione del vassoio elevatore di entrata

È possibile regolare le guide laterali e l'altezza del vassoio elevatore di entrata in base alle proprie esigenze di scansione. Quando non si utilizza lo scanner, è possibile ripiegare il vassoio elevatore di entrata sullo scanner.

NOTA: Il vassoio elevatore di entrata deve trovarsi nella posizione più bassa e le guide laterali dell'elevatore devono essere abbassate prima di chiuderle.

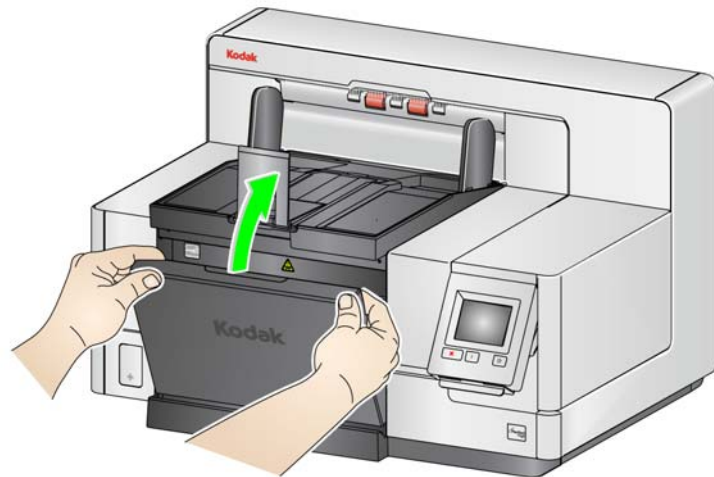


- **Regolazione delle guide laterali:** è possibile regolare le guide laterali in modo da alimentare i documenti dal lato destro, sinistro o dal centro. Le guide laterali possono essere spostate insieme per l'alimentazione centrale, o indipendentemente per l'alimentazione sfalsata (bordo destro o sinistro). Prima di spostare le guide laterali, verificare che l'interruttore di blocco non sia in posizione **bloccata** (vedere la sezione successiva).

NOTA: Se si utilizza l'accessorio stampante opzionale, è necessario collocare i documenti nel vassoio elevatore di entrata in modo che la stringa di stampa sia allineata nella posizione corretta. Per ulteriori informazioni, consultare "4 Stampa di documenti" a pagina 59.

- **Blocco delle guide laterali:** è possibile bloccare in posizione le guide laterali dopo averle regolate. Tale operazione risulta utile nel caso in cui il posizionamento di una stringa di stampa sia importante.


Per bloccare le guide laterali, rimuovere tutti gli eventuali documenti dal vassoio elevatore di entrata e spostare l'interruttore di blocco verso sinistra (nella posizione di blocco).

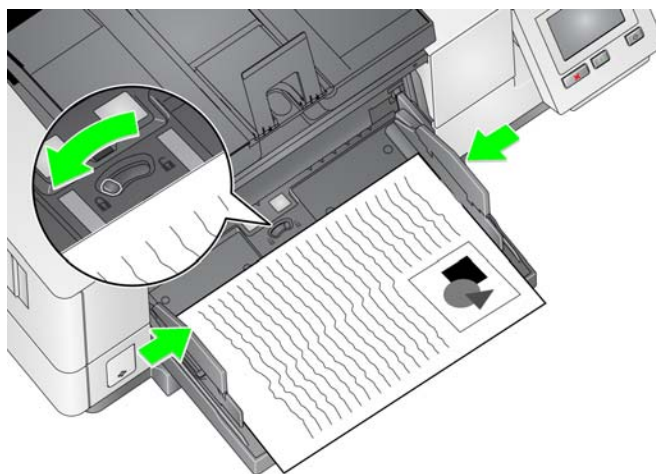

- **Regolazione dell'altezza dell'elevatore di entrata:** è possibile regolare l'elevatore di entrata per contenere pile di documenti in carta comune da 20 libbre/80 g/m² in quantità di 25 o meno di 25, 100, 250, 500, o 750. Le impostazioni per l'elevatore di entrata devono essere configurate tramite il software applicativo di scansione (ad esempio, l'origine dati TWAIN, il driver ISIS o VRS).

Se l'elevatore di entrata è impostato sulla modalità **ADF** (utilizzando l'origine dati TWAIN o il driver ISIS), oppure *Origine alimentazione* è impostato su **Manuale** (VRS), l'elevatore di entrata resterà in posizione sollevata (ovvero 25 documenti o meno). Quando si imposta 25, l'elevatore di entrata si solleva automaticamente per inserire i documenti e si abbassa dopo l'inserimento dell'ultimo documento della pila.

- **Regolazione del vassoio elevatore di entrata**
 - **Documenti con lunghezze fino a 35,6 cm (14 pollici):** non sono necessarie regolazioni.
 - **Documenti con lunghezze comprese tra 35,6 e 43,2 cm (14-17 pollici):** allungare delicatamente l'estensione per documenti.

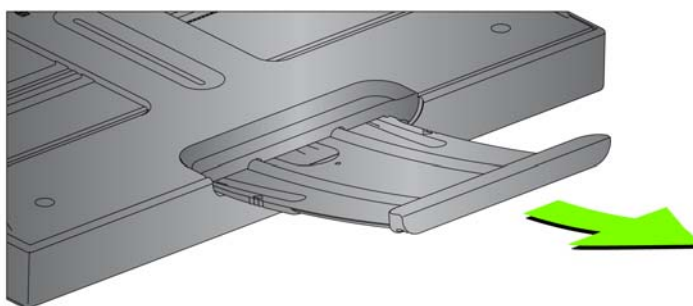

- Per riposizionare l'estensione, porre le dita sui lati dell'estensione (al livello delle frecce sull'estensione), comprimerla e farla scorrere in posizione.


NOTE:

- per eseguire la scansione di documenti di lunghezza superiore a 43,2 cm (17 pollici), può essere necessario l'intervento dell'operatore.

- Quando si esegue la scansione di documenti con una lunghezza superiore a 43,2 cm (17 pollici), è **necessario** configurare l'applicazione di scansione per alloggiare i documenti lunghi. Verificare che l'opzione **Lunghezza massima** nella scheda Dispositivo - Generale (origine dati TWAIN) o **Documento più lungo** nella scheda Scanner (driver ISIS) sia stata impostata su un valore leggermente superiore alla lunghezza del documento di cui si sta eseguendo la scansione. L'impostazione di una lunghezza superiore a quella necessaria potrebbe influire sulla capacità produttiva.
- **Per scanner i5250V e i5650V:** in questi scanner, è impostata una *Lunghezza dei documenti* massima di 40 pollici e non è quindi necessario apportare alcuna modifica.
- È sempre consigliabile usare l'estensione per documenti quando si eseguono scansioni di documenti di lunghezza superiore a 43,2 cm (17 pollici). Per la scansione di documenti di lunghezza compresa tra 43,2 cm (17 pollici) e 86,36 cm (34 pollici) sono disponibili tre misure di estensioni per documenti. Vedere "Rifornimenti e materiali di consumo" a pagina 110 per informazioni sull'ordinazione.
- **Grammature dei documenti:** la grammatura massima dei documenti per il vassoio elevatore di entrata è di circa 500 fogli A3 (11 x 17 pollici) o 750 fogli A4 (8,5 x 11). Se si acquisiscono documenti più grandi del formato A3 (11 x 17 pollici), la capacità di grammatura consigliata non deve essere superiore a 4,5 kg. Se i documenti di cui si sta eseguendo la scansione sono più grandi del formato A3 (11 x 17 pollici), è consigliabile eseguire la scansione di meno di 100 fogli alla volta.

Installazione dell'estensione per documenti facoltativa

- Inserire le estremità dell'estensione per documenti nei fori sul vassoio elevatore di entrata e sul vassoio di uscita, quindi abbassare l'estensione in posizione.

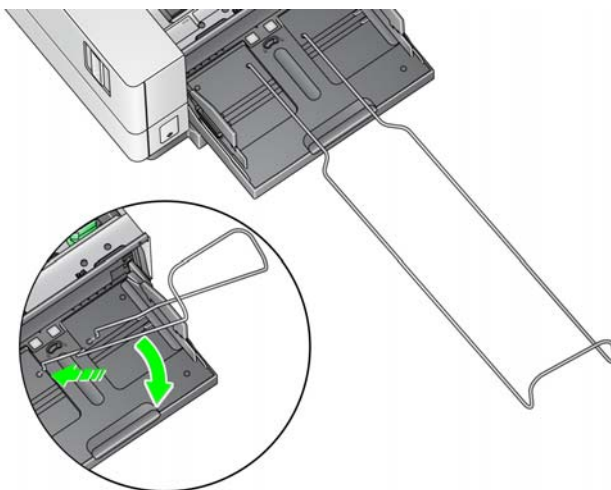

Regolazione del vassoio di uscita

Sono disponibili diverse impostazioni di gestione dei documenti per regolare le modalità di collocazione dei documenti nel vassoio di uscita (mediante l'origine dati TWAIN, il driver ISIS o VRS). La capacità produttiva più elevata può essere ottenuta acquisendo documenti di formati simili mediante le guide laterali e fermi di arresto del vassoio di uscita con gestione dei documenti **Normale**.

Sono disponibili ulteriori opzioni di gestione dei documenti per ottimizzare la gestione durante la scansione di documenti con formati e spessori diversi.


- **Regolazione dell'angolazione del vassoio di uscita:** È altamente consigliabile eseguire al scansione dei documenti con il vassoio di uscita orientato verso "l'alto" in modo da impilare i documenti in modo ottimale. Sollevare il lato anteriore del vassoio di uscita per sganciare la linguetta di regolazione dell'altezza da sotto il vassoio di uscita.



Per abbassare il vassoio di uscita, spingere delicatamente la linguetta di regolazione dell'altezza sotto al vassoio di uscita e abbassare contemporaneamente il vassoio di uscita sul coperchio di accesso della stampante anteriore.

- **Regolazione delle guide laterali e linguetta di arresto:** è possibile regolare le guide laterali e la linguetta di arresto in diversi modi. Aprire e regolare le guide laterali sul vassoio di uscita in base alla posizione delle guide laterali sul vassoio elevatore di entrata. Se necessario, è anche possibile ripiegare queste guide laterali in modo da farle aderire al vassoio di uscita.


Regolare il fine corsa del vassoio di uscita fino a raggiungere una lunghezza leggermente superiore a quella del documento più lungo nel gruppo di documenti da introdurre. Se si sta eseguendo la scansione di documenti con una lunghezza superiore a quella del vassoio di uscita, è consigliabile piegare la linguetta di arresto e posizionarla lungo il vassoio di uscita.

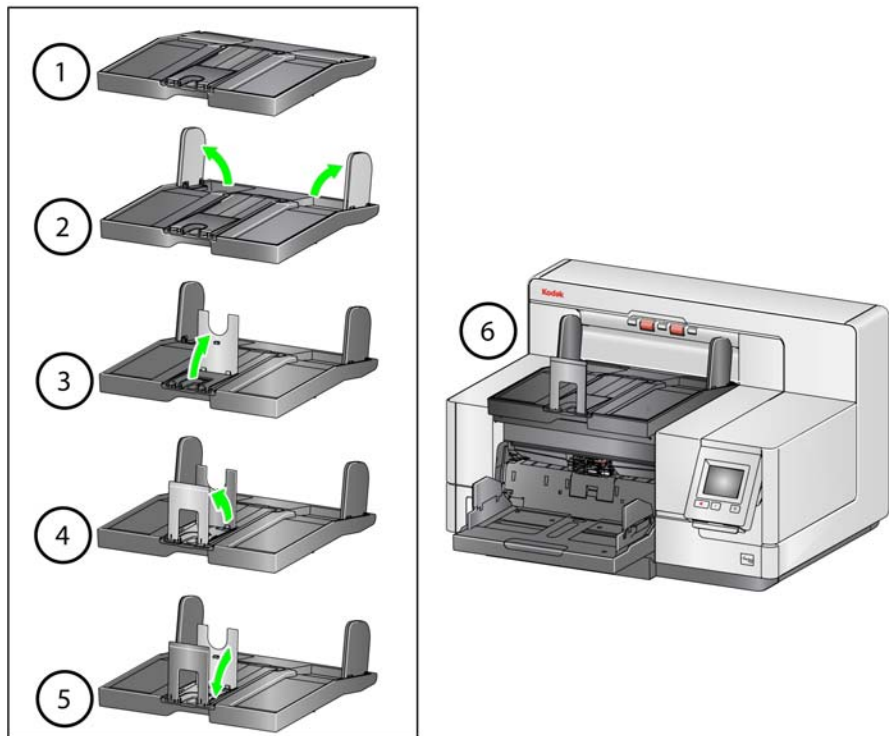

Modifica delle estensioni della levetta (i5250, i5250V, i5650, i5650V, i5850)

Questo scanner è dotato di supporto e levette che possono essere facilmente modificati in base al set di documenti che si vuole scansionare.

Se lo si desidera, fissare il supporto sulla parte superiore dello scanner. La levetta contribuisce ad allineare i documenti quando vengono depositati nel vassoio di uscita. Sono disponibili tre dimensioni delle levette. A seconda del set di documenti che si desidera scansionare, utilizzare la levetta con le dimensioni che soddisfano le proprie necessità.

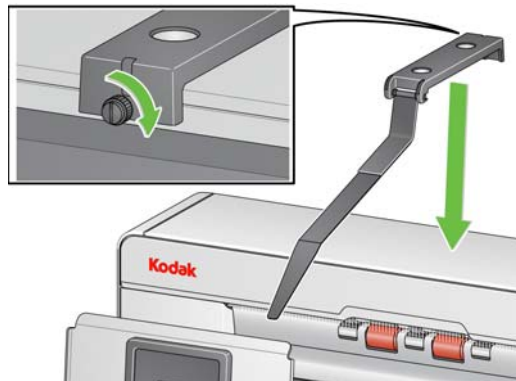

NOTA: per modificare la levetta, rimuovere il supporto, sganciarla e inserire nelle fessure quella desiderata, come visualizzato.




Per i modelli di scanner i5650S e i5850S, consultare "Utilizzo delle levette" a pagina 73.

Installazione dell'adattatore di documenti corti

L'adattatore di documenti corti può essere utilizzato quando si esegue la scansione di documenti di piccole dimensioni (ad esempio prove). L'adattatore ottimizza l'impilatura dei documenti.

1. Aprire la linguetta di arresto sul vassoio di uscita come mostrato nell'illustrazione.
2. Far scorrere l'adattatore dei documenti corti sulla linguetta di arresto e premerla completamente.

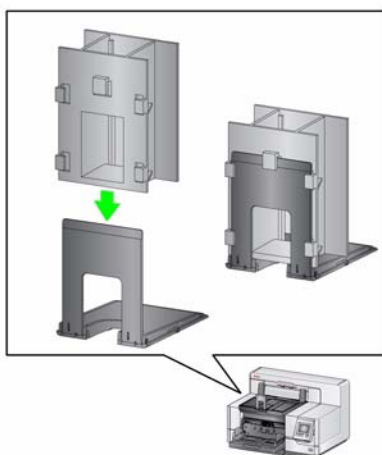


3. Regolare le guide laterali secondo necessità.

Regolazione dell'altezza dello scanner (solo per scanner i5850/i5850S)

Il piano di lavoro può essere sollevato di circa 25,4 cm (10 pollici) dalla posizione più bassa per una maggiore comodità dell'operatore a seconda che sia seduto o in piedi presso lo scanner. Quando si solleva o si abbassa il piano di lavoro, assicurarsi che non vi sia niente nei pressi dello scanner che possa interferire con il movimento verso l'alto o verso il basso (ad es., una sedia, un tavolo, ecc.).

- Premere la parte superiore del pulsante lungo il lato dello scanner per sollevare il piano di lavoro.

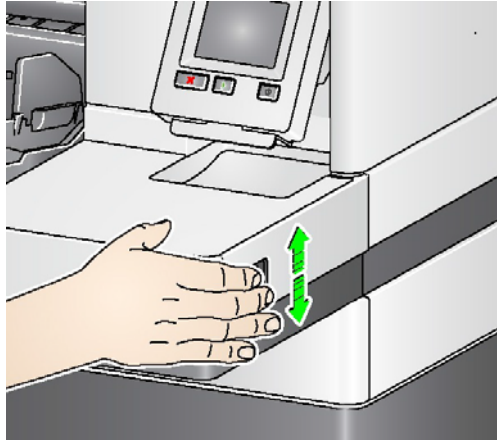

- Premere la parte inferiore del pulsante lungo il lato dello scanner per abbassare il piano di lavoro.

Se il piano di lavoro non si sposta dalla sua posizione, controllare quando segue.

- Assicurarsi che il piano di lavoro non sia già nella posizione più alta o più bassa.
- Assicurarsi che lo scanner sia acceso e che non si trovi in modalità Basso consumo energetico.

Utilizzo dell'uscita posteriore dei documenti


È possibile eseguire l'output dei documenti che richiedono una gestione particolare (ad esempio documenti fragili, buste per le spedizioni, ecc.) utilizzando l'uscita posteriore dei documenti. Questa uscita fornisce un percorso carta diretto che consente a tutti i documenti speciali di passare attraverso l'area di trasporto, riducendo quindi il rischio di inceppamenti.

Utilizzare l'uscita posteriore dei documenti nei seguenti casi:

- Documenti troppo rigidi per passare attraverso l'area di trasporto e che quindi si inceppano.
- Documenti fragili e che non devono essere piegati.
- Processi in cui l'ordine di raccolta non è importante
- La scansione e il trasferimento vengono effettuati direttamente nel cestino nel caso in cui i documenti non debbano più utilizzati dopo la scansione.
- Scansione di foto.

NOTE:

- Selezionare **Uscita posteriore** dal pannello di controllo operatore.

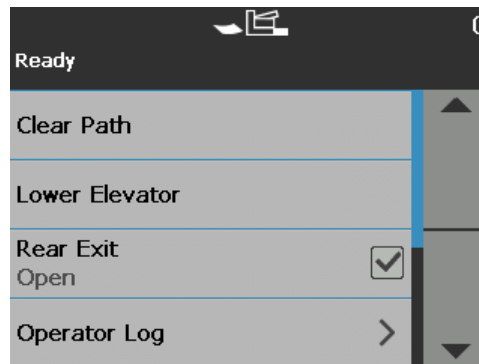

- Verificare che lo spazio sul retro dello scanner sia sufficiente a garantire l'alimentazione dei documenti quando si utilizza questa opzione.
- Quando si esegue la scansione di più documenti utilizzando l'uscita documenti posteriore, questi vengono espulsi in ordine inverso rispetto alla scansione normale.
- Se si dispone dell'accessorio vassoio di uscita posteriore, accertarsi che sia collegato. Per ulteriori informazioni, consultare "Accessori" a pagina 2.


Installazione dell'accessorio vassoio di uscita posteriore dei documenti

L'accessorio vassoio di uscita posteriore dei documenti può essere collegato per raccogliere i documenti scansionati dall'uscita posteriore.


- Il vassoio di uscita posteriore dei documenti per scanner i5250, i5650 e i5650S può scansionare documenti fino a 35,6 cm (14 pollici).
- Il vassoio di uscita posteriore dei documenti per scanner i5850 e i5850S può scansionare documenti fino a 43,2 cm (17 pollici).

L'installazione del vassoio di uscita è identica per tutti gli scanner.


1. Inclinare leggermente per inserire le fessure presenti sul vassoio di uscita posteriore in quelle all'interno dello scanner, quindi abbassarlo delicatamente per farlo scattare in posizione.

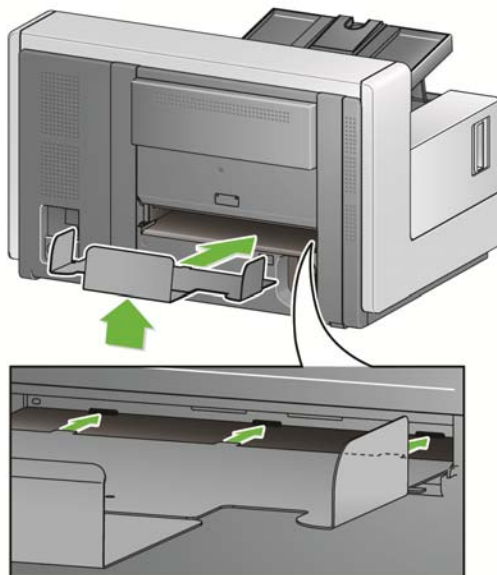

2. Posizionare le guide laterali sul vassoio di uscita dove desiderato, in base alle esigenze di scansione.

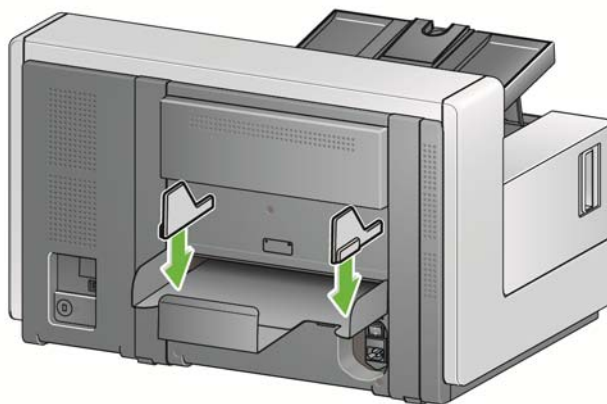

NOTA: la manopola di blocco in fondo al vassoio di uscita può essere allentata per far scorrere il vassoio in avanti o indietro a seconda delle dimensioni dei documenti da scansionare.

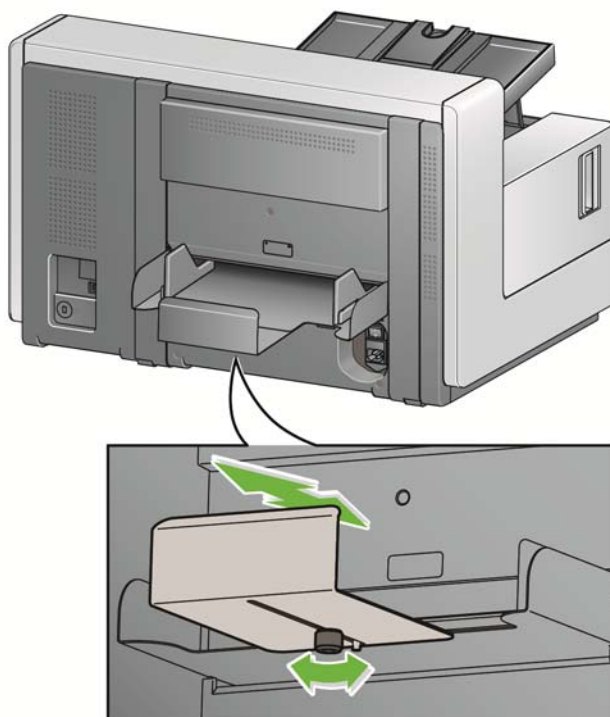

Preparazione dei documenti per la scansione

- I documenti su carta di formato standard passano agevolmente attraverso lo scanner. Prima di eseguire la scansione, predisporre i documenti in pile in modo che i bordi anteriori siano allineati e centrati rispetto al vassoio elevatore di entrata, in modo che vengano alimentati correttamente nello scanner uno alla volta.
- Rimuovere punti metallici e graffette prima di avviare la scansione. Punti metallici e graffette eventualmente presenti nei documenti possono danneggiare lo scanner e i documenti stessi.
- Accertarsi che tutti gli inchiostri e i correttori liquidi sulla carta siano asciutti.
- Le pagine strappate, danneggiate o rovinare possono comunque essere trasportate attraverso lo scanner. Tuttavia, nessuno scanner può trasportare ogni possibile tipo di carta danneggiata. In caso di dubbio sulla possibilità di un documento danneggiato di essere trasportato nello scanner, inserire il documento in una busta protettiva trasparente. Inserire le cartelline trasparenti manualmente, una alla volta, partendo dal bordo piegato, utilizzando il selettore della distanza.
- per alcuni documenti molto spessi e/o rigidi, come le buste per le spedizioni, può essere necessario usare gli accorgimenti descritti di seguito.
 - Usare il selettore della distanza.
 - Rimuovere il pre-separatore.
 - Usare le impostazioni **Fragile**, **Spesso**, **Sottile** per la gestione dei documenti, in modo da ridurre la velocità di trasporto.
 - Usare il vassoio di uscita posteriore dei documenti.

Scansione dei documenti

Per acquisire documenti, lo scanner deve essere abilitato. Ciò avviene mediante l'applicazione di scansione. Dopo aver abilitato lo scanner, in base alla configurazione dello scanner, verrà avviata automaticamente la scansione oppure la scansione verrà avviata dopo aver sfiorato il pulsante di **avvio/ripresa** sullo scanner. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione a supporto dell'applicazione di scansione.

1. Dopo aver preparato i documenti in base alle linee guide delineate nella sezione precedente, accertarsi che il lavoro di scansione sia impostato nell'applicazione di scansione secondo necessità.
2. Collocare i documenti di cui eseguire la scansione nel vassoio elevatore di entrata.
3. Avviare la scansione mediante l'applicazione di scansione.

In base alla configurazione dello scanner, nel touch screen verrà visualizzata la schermata Scansione oppure la schermata Sospeso.

Opzioni di avvio automatico:

TWAIN: Avvio automatico scansione

ISIS: Avvio automatico trasporto


VRS: ADF (avvio automatico abilitato) / **Alimentazione pannello** (avvio automatico disabilitato)

Per ulteriori informazioni, consultare le *Guide di configurazione scansione per TWAIN, ISIS e VRS*.

Tale schermata verrà visualizzata se l'opzione di avvio automatico è **abilitata** nell'applicazione di scansione:




Tale schermata verrà visualizzata se l'opzione di avvio automatico è **disabilitata** nell'applicazione di scansione:

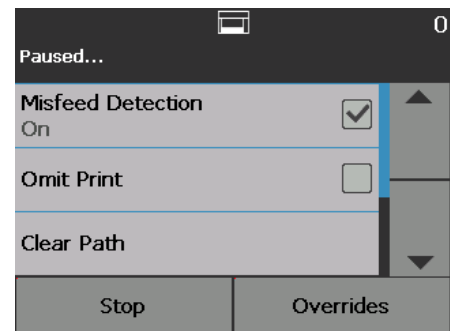

Tale schermata verrà visualizzata se le opzioni di indicizzazione (solo per scanner i5850/i5850S) e di avvio automatico sono **abilite** nell'applicazione di scansione:



Tale schermata verrà visualizzata se le opzioni di indicizzazione (solo per scanner i5850/i5850S) e di avvio automatico sono **disabilite** nell'applicazione di scansione:

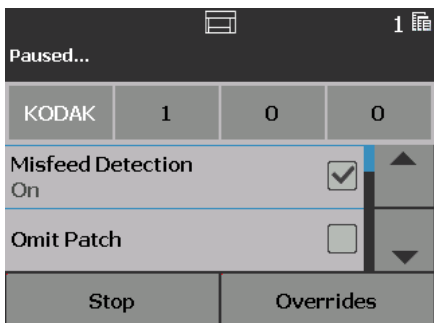

NOTA: se il lavoro di scansione richiede una sostituzione temporanea (ad esempio, stampa, lettura di patch, rilevamento di alimentazioni multiple, ecc.), l'opzione di avvio automatico deve essere **disabilitata** prima di iniziare il lavoro, in modo da consentire l'accesso alla schermata Sostituzioni.

In alternativa, premere il pulsante **Arresto/Pausa** durante la scansione per consentire l'accesso alla schermata Sostituzioni batch.

Per ulteriori informazioni, consultare "Sostituzioni" a pagina 49.

4. Toccando una delle opzioni visualizzate nella schermata Scansione, questa verrà eseguita (solo per *Ometti rilevamento alimentazione multipla*) esclusivamente nel documento successivo. Per eseguire le stesse procedure negli altri lavori di scansione, consultare "Sostituzioni" a pagina 49.
5. È necessario premere il pulsante **Avvio/Ripresa** per avviare la scansione se l'avvio automatico è stato disabilitato dall'applicazione di scansione.

Preparazione e ripresa della scansione

È possibile arrestare/sospendere e avviare/riprendere lo scanner durante la scansione di documenti.

- Per sospendere temporaneamente la scansione, sfiorare una volta il pulsante di **arresto/pausa** sullo scanner.
- Se si desidera arrestare la scansione, è possibile sfiorare **Arresto** sul touch screen del pannello di controllo operatore, oppure premere il pulsante di **arresto/pausa** due volte.
- Premere il pulsante **Avvio/Ripresa** dello scanner per riavviare la scansione dopo una pausa.

NOTA: Se il PC non soddisfa i requisiti minimi, lo scanner potrebbero sospendere automaticamente la scansione e riprenderla quando è disponibile sufficiente memoria del buffer interno.

Uso del touch screen del pannello di controllo operatore

Il touch screen del pannello di controllo operatore consente di accedere a numerose opzioni.



Se l'opzione è seguita da una freccia, viene visualizzata un'altra schermata che consente di effettuare ulteriori selezioni.



Se accanto all'opzione è presente una casella di controllo, selezionare o meno questa casella per rendere l'opzione **Attiva** o **Disattiva**.



Ad esempio, un segno di spunta nella casella di controllo Uscita posteriore indica che tale uscita è **Aperta** sullo scanner.



Utilizzare le frecce SU e GIÙ per scorrere l'elenco delle opzioni visualizzate sul pannello di controllo operatore.

Per ulteriori informazioni e procedure relative alle suddette opzioni, consultare le sezioni successive.

Per esplorare mediante touch screen, toccare con un dito l'opzione desiderata. L'utilizzo di un oggetto invece del dito può danneggiare il touch screen o annullare la garanzia.

Schermata Pronto

La schermata Pronto fornisce un elenco di opzioni che possono essere selezionate. Inoltre, il valore del conteggio viene visualizzato nell'area di stato nella parte superiore dello schermo.

Di seguito sono riportate le icone visualizzabili nell'area di stato.

 5

Il valore del conteggio parte da 0 e viene incrementato a ogni pagina scansionata. Il valore massimo visualizzabile è 999.999.999.

Se l'opzione Contatore utente è **Attiva**, il valore del conteggio è seguito dall'icona Contatore documenti o Contatore utente a indicare quale valore del conteggio è visualizzato.



Indica la visualizzazione del Contatore documenti.



Indica la visualizzazione del Contatore utente.



Solo per gli scanner i5850/i5850S: indica che lo smistamento in batch è abilitato.



Indica che la funzione Sostituzioni applicazioni è abilitata.



Indica che i documenti sono nel vassoio elevatore di entrata e che lo scanner eseguirà la scansione da quest'ultimo.



Indica che non sono presenti documenti nel vassoio elevatore di entrata.



Indica che l'uscita posteriore è aperta e non sono presenti documenti del vassoio elevatore di entrata.



Indica che l'uscita posteriore è aperta e sono presenti documenti del vassoio elevatore di entrata.



Indica che una materia di consumo deve essere sostituita o assistita. Consultare "Visualizzazione della metrica di manutenzione" a pagina 33.



Indica un messaggio informativo. Ad esempio, **Assenza di carta nel vassoio elevatore di entrata**. Questi messaggi possono essere facilmente corretti da un operatore.




Indica un errore recuperabile. Ad esempio, **Vassoio elevatore di entrata pieno** o **modulo di alimentazione mancante o rotto**.



Indica uno stato di errore. Ad esempio, è presente della carta nel canale di trasporto o le guide immagini non sono installate correttamente.

Quando viene visualizzata la schermata Pronto, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

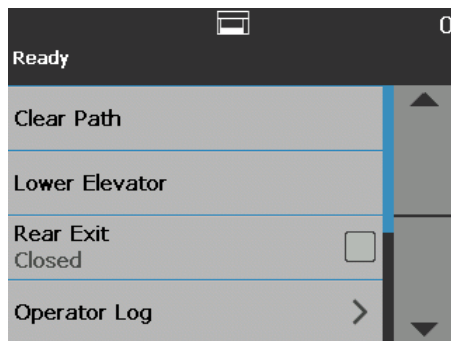

- **Libera percorso:** libera il canale di trasporto dalla presenza di qualsiasi documento.
- **Abbassa elevatore:** abbassa il vassoio elevatore di entrata nella posizione più bassa.
- **Uscita posteriore:** consente di aprire o chiudere l'uscita posteriore.

NOTE:

- Impostazioni aggiuntive per l'uscita posteriore e per le opzioni di impilatura e ordinamento sono disponibili al capitolo "Ordinamento e impilatura" di questa guida.
- L'opzione OPC per l'uscita posteriore aperta annullerà da decisione di ordinamento sugli scanner i5650S/i5850S.
- **Registro operatore:** fornisce informazioni sul codice di errore, ad esempio l'ora in cui si è verificato l'errore, il codice di errore e una breve descrizione dell'errore.
- **Informazioni:** fornisce informazioni sullo scanner, ad esempio il modello dello scanner, la versione firmware ecc.
- **Diagnostica:** consente di visualizzare la cronologia scansioni, verificare la metrica di manutenzione, eseguire una prova di stampa, un auto-test dello scanner, impostare lo scanner in modalità Esegui solo conteggio, eseguire un test patch, un test lettore di patch, una calibrazione UDDS (a ultrasuoni), una calibrazione del touch screen e l'accesso alle alterazioni. *Alterazioni è esclusivo per il supporto tecnico di Kodak Alaris.*
- **Impostazioni:** consente di effettuare l'accesso a molteplici impostazioni dello scanner. Queste vengono impostate di rado. Per ulteriori informazioni, consultare "Schermata Impostazioni" a pagina 44.

NOTA: Se il Contatore utente è **Attivo** (consultare "Contatore utente" a pagina 45), anche le opzioni **Reimposta contatore utente** e **Commutazione contatore documenti** verranno visualizzate nella schermata Pronto. Queste opzioni consentono di selezionare il valore del conteggio da visualizzare, nonché di reimpostare il valore del contatore utente (la commutazione del contatore documenti deve essere reimpostata dall'applicazione di scansione).

Procedure per liberare il percorso della carta

Sfiorare **Libera percorso** per consentire allo scanner di espellere eventuali documenti rimasti nel trasporto.

Abbassamento del vassoio elevatore


Utilizzare questa opzione secondo necessità per apportare maggiore spazio nel vassoio elevatore di entrata in modo da consentire l'aggiunta di documenti alla pila. Il vassoio elevatore di entrata verrà abbassato nella posizione più bassa (750 fogli) quando si sfiora **Abbassa elevatore**.

Commutazione contatore

Commutazione contatore verrà visualizzato esclusivamente sulla schermata Pronto se il Contatore utente o il Contatore batch sono impostati su **Attivo**. Quando viene selezionata questa opzione, lo scanner si alternerà tra Contatore utente e Contatore documenti nell'area di stato. Per ulteriori informazioni, consultare "Contatore utente" a pagina 45.


Uscita posteriore

Utilizzare questa opzione per i documenti che richiedono una gestione particolare (ad esempio documenti fragili, buste per le spedizioni, ecc.). Durante la scansione di questo genere di documenti, l'uscita posteriore consente un percorso carta diretto in modo tale che i documenti possano passare facilmente attraverso il canale di trasporto. Se si utilizza questa opzione, aprire l'uscita posteriore toccando la casella di controllo. Il touch screen indicherà che l'uscita posteriore è **Aperta**.

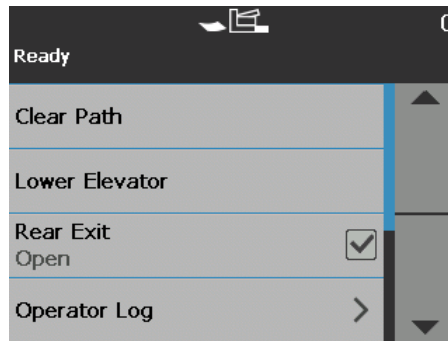

Visualizzazione del Registro operatore

Quando si sfiora il **Registro operatore** viene visualizzata la schermata corrispondente, nella quale sono indicati l'ora, il codice del messaggio e una descrizione del messaggio.

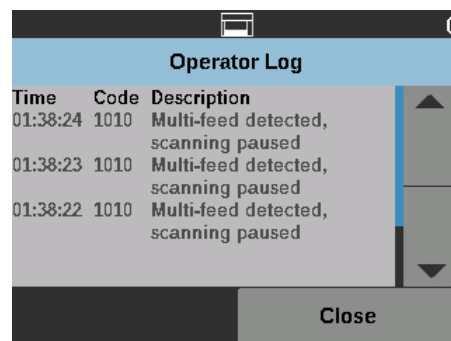


I messaggi visualizzati nel registro sono solo quei messaggi inseriti dal momento dell'accensione dello scanner. Quando si disattiva l'alimentazione oppure lo scanner passa alla modalità Standby o Basso consumo energetico, il registro operatore sul touch screen del pannello di controllo operatore verrà cancellato.

Per visualizzare i messaggi che sono stati cancellati dal touch screen del pannello di controllo operatore, consultare "8 Risoluzione dei problemi" a pagina 111.

- Dopo aver visualizzato il registro operatore, toccare **Chiudi** per ritornare alla schermata Pronto.

Visualizzazione delle informazioni sullo scanner


La schermata Informazioni fornisce informazioni sullo scanner (ad esempio, numero della versione firmware, numero di serie dello scanner, numero totale delle pagine scansionate, ecc.). Utilizzare la barra di scorrimento per visualizzare tutte le informazioni.

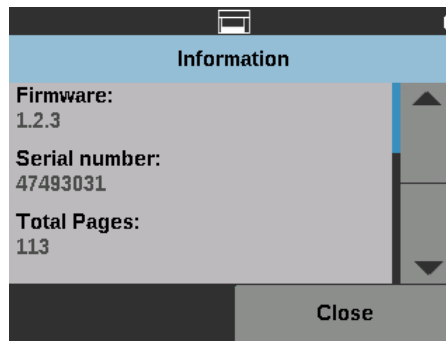

- Dopo aver visualizzato le informazioni, toccare **Chiudi** per ritornare alla schermata Pronto.

Diagnostica

Selezionare **Diagnostica** per visualizzare la cronologia scansioni, verificare la metrica di manutenzione, eseguire una prova di stampa o un auto-test dello scanner, impostare lo scanner in modalità Solo conteggio, eseguire un test patch, un test lettore di patch, una calibrazione di UDDS (a ultrasuoni) e una calibrazione del touch screen.

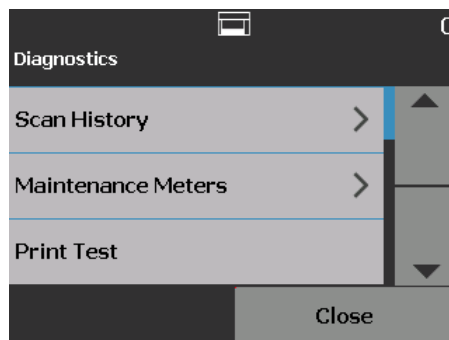

Visualizzazione della cronologia scansioni

1. Sfiocare **Cronologia scansioni**. Verrà visualizzata la cronologia delle scansioni degli ultimi 7 giorni.

The screenshot shows a mobile application interface with a dark header bar containing a menu icon and the number '0'. Below the header is a light blue title bar labeled 'Scan History'. The main content area has a light gray background and displays a table with two columns: 'Date' and 'Documents'. The table contains the following data:

Date	Documents
7/28/2015	12345
7/27/2015	12346
7/26/2015	12347
7/25/2015	12348
7/24/2015	12349
7/23/2015	12350
7/22/2015	12351

At the bottom right, there is a 'Close' button.

2. Al termine, sfiorare **Chiudi**.

Visualizzazione della metrica di manutenzione

Utilizzare la metrica di manutenzione per visualizzare o modificare i valori e le soglie corrispondenti (intervallo che indica la frequenza con cui un materiale di consumo deve essere sostituito) e monitorare quando è necessario sostituire i materiali di consumo.



Consente di modificare i valori della soglia di manutenzione.




Visualizza la schermata Reimposta metrica, che consente di ripristinare la metrica di un materiale di consumo. Ad esempio, toccare questa icona quando si modifica un materiale di consumo per reimpostare il valore della metrica a 0.



Visualizza la schermata Reimposta metrica che indica che è stato raggiunto il limite della soglia di manutenzione.


1. Selezionare **Metrica di manutenzione**. Viene visualizzata la schermata Metrica di manutenzione.

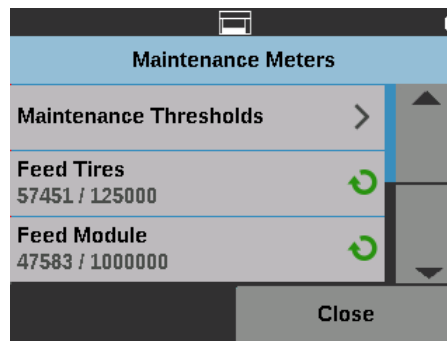


È possibile modificare la soglia di manutenzione di un materiale di consumo o reimpostare la metrica di manutenzione dopo aver sostituito tale materiale.

Se si desidera reimpostare la soglia di manutenzione:

- Selezionare **Soglie di manutenzione** per visualizzare la relativa schermata.

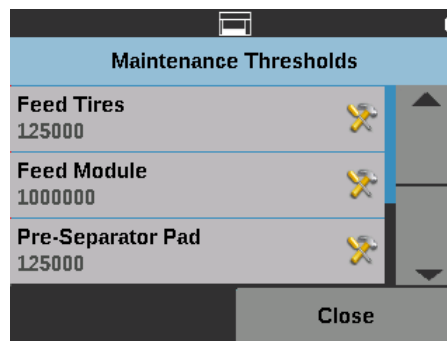

- Toccare l'icona **Modifica** accanto al materiale di consumo di cui si desidera modificare il valore della soglia.

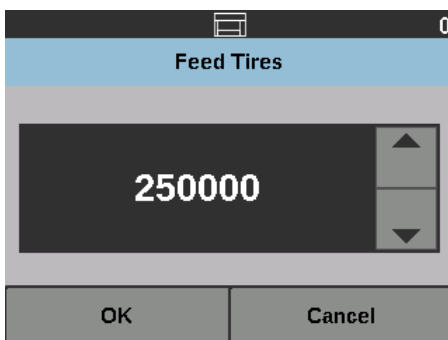


- Utilizzare le frecce SU e GIÙ per regolare il valore, quindi toccare **OK**.


Se si desidera reimpostare la metrica di manutenzione:

NOTA: quando si reimposta la metrica del contatore del modulo di alimentazione, anche quella delle gomme di alimentazione verrà reimpostata.

- Toccare il materiale di consumo di cui si desidera reimpostare il valore.

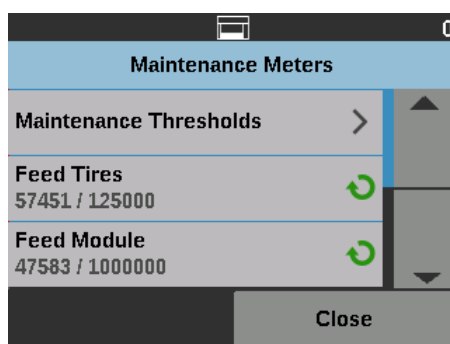

Viene visualizzata la schermata Reimposta metrica.

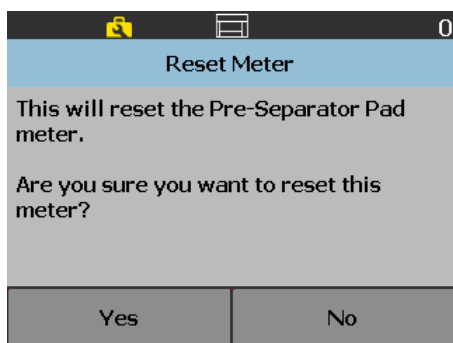


- Toccare **Sì** per reimpostare la metrica a 0.

Esecuzione di un test di stampa


Il test di stampa controlla il corretto funzionamento dei getti di inchiostro della stampante di tipo avanzato facoltativa.

NOTA: questa opzione è disponibile sia per la stampante anteriore che per quella posteriore.

1. Selezionare **Test di stampa**. Viene visualizzata la schermata Test di stampa.

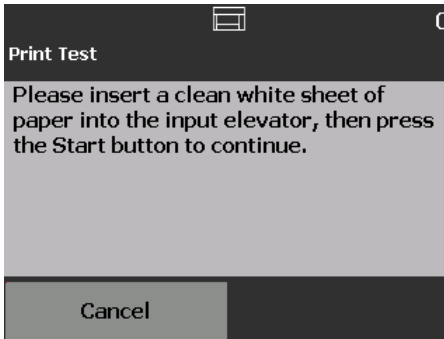

2. Collocare un foglio di carta vuoto nel vassoio elevatore di entrata.
3. Premere il pulsante di **Avvio/Ripresa**. Il documento nel vassoio di uscita verrà scansionato e verranno visualizzati i risultati del test di stampa.
4. Togliere il documento dal vassoio di uscita e valutare l'aspetto del campione.
 - Se il campione è completo, lo scanner è pronto.
 - Se il campione non è uniforme, verificare che la cartuccia di inchiostro sia installata correttamente, altrimenti potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa o sostituire la cartuccia di inchiostro.

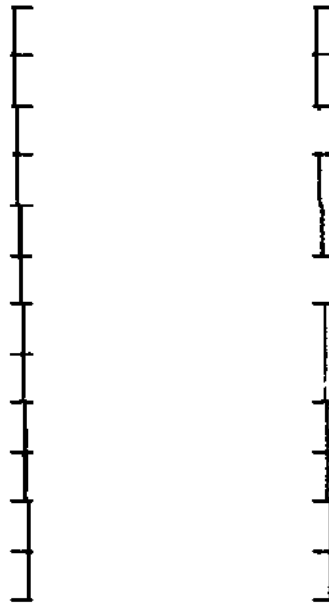

Accettabile

Inaccettabile: campione non uniforme

NOTA: Per pulire la testina di stampa, rimuoverla dal supporto della stampante e pulirla con un panno umido. Per le procedure di rimozione o sostituzione della cartuccia di inchiostro, consultare "4 Stampa di documenti" a pagina 59.

5. Toccare **Annulla** per tornare alla schermata Pronto.


Esecuzione di un auto-test

L'auto-test dello scanner verifica il sottosistema di acquisizione delle immagini per garantire il corretto funzionamento.

Solo conteggio

È possibile contare il numero dei documenti inseriti nello scanner senza eseguirne la scansione.

1. Selezionare **Solo conteggio**. Viene visualizzata la schermata Solo conteggio.

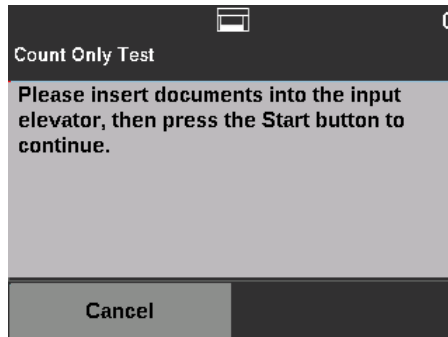

2. Collocare i documenti da contare nel vassoio elevatore di entrata.
3. Premere il pulsante di **Avvio/Ripresa**. Quando tutti i documenti sono stati acquisiti, verrà visualizzato il numero totale.
4. Toccare **Annulla** per tornare alla schermata Pronto.


NOTE:

- Premendo il pulsante **Arresto/Pausa**, l'alimentatore e il trasporto si arrestano. Per proseguire il test Solo conteggio, premere il pulsante **Avvio/Ripresa**.
- In Modalità solo conteggio, Gestione documenti verrà impostato sul valore predefinito **Impilatura ottimizzata**.
- Il Rilevamento alimentazione multipla non è abilitato nella modalità Solo conteggio.


Solo numero: alimentazione multipla

Solo conteggio: l'opzione di alimentazione multipla consente di contare i documenti senza scansionarli, tuttavia lo scanner si arresterà nel caso in cui venga rilevata un'alimentazione multipla.

1. Selezionare **Esegui solo conteggio: alimentazione multipla**. Viene visualizzata la schermata Esegui solo conteggio.

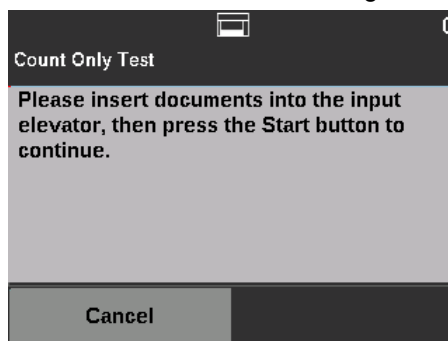


2. Collocare i documenti da contare nel vassoio elevatore di entrata.
3. Premere il pulsante di **Avvio/Ripresa**. Quando lo scanner rileva un documento di alimentazione multipla, verrà visualizzata la seguente schermata.

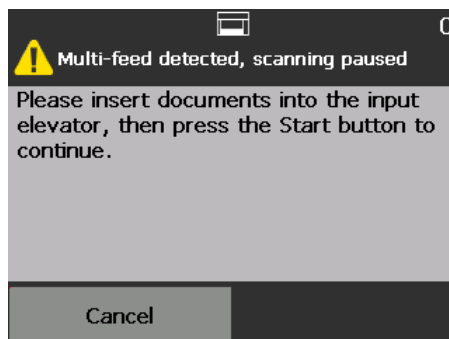

4. Premere **Annulla** per arrestare la scansione e ritornare alla schermata Diagnostica.


Solo conteggio: opzioni Ordinamento

L'opzione Solo conteggio può essere eseguita con le opzioni di ordinamento per diagnosticare problemi con il set di documenti e con lo scanner.

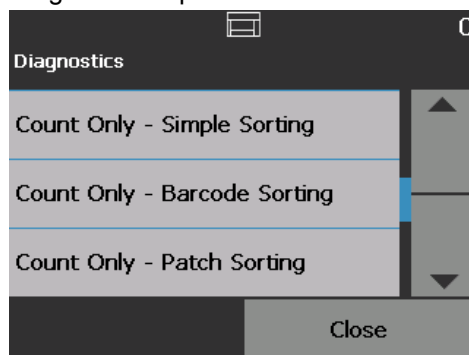

Solo conteggio: Ordinamento semplice


1. Selezionare **Solo conteggio: Ordinamento semplice**. Viene visualizzata la schermata Test ordinamento semplice.

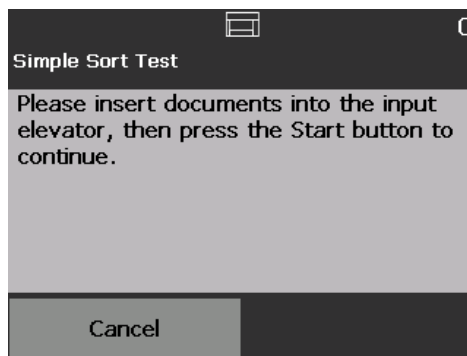

2. Collocare i documenti per il test nel vassoio elevatore di entrata.
3. Premere il pulsante di **Avvio/Ripresa**. Una pagina verrà inviata al vassoio superiore, quella successiva al vassoio inferiore e la successiva al vassoio posteriore; le pagine rimanenti continueranno ad essere inviate ai tre vassoi in questo ordine.
4. Premere **Annulla** per arrestare la scansione e ritornare alla schermata Diagnostica.

Solo conteggio: Ordinamento codici a barre


1. Selezionare **Solo conteggio: Ordinamento codici a barre**. Viene visualizzata la schermata Test ordinamento codici a barre.

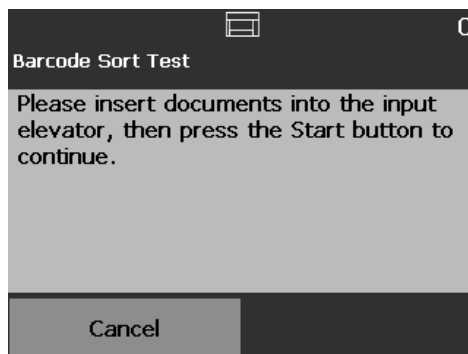

2. Collocare i documenti per il test nel vassoio elevatore di entrata.
3. Premere il pulsante di **Avvio/Ripresa**. Qualsiasi pagina in cui è presente uno dei tipi di codici a barre supportati, in qualsiasi orientamento sia sul fronte che sul retro della pagina, verrà inviata al vassoio superiore. Tutte le altre pagine invece verranno inviate al vassoio inferiore.
4. Premere **Annulla** per arrestare la scansione e ritornare alla schermata Diagnostica.

Solo conteggio: Ordinamento patch

1. Selezionare **Solo conteggio: Ordinamento patch**. Viene visualizzata la schermata Test ordinamento patch.

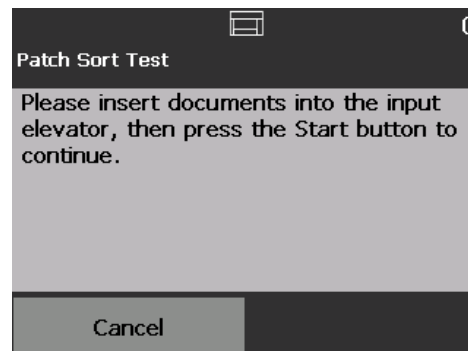


2. Collocare i documenti per il test nel vassoio elevatore di entrata.
3. Premere il pulsante di **Avvio/Ripresa**. Qualsiasi pagina in cui viene letto uno dei codici patch supportati vengono letti dai lettori di patch hardware (solo lato anteriore) verrà inviata al vassoio superiore. Tutte le altre pagine invece verranno inviate al vassoio inferiore.
4. Premere **Annulla** per arrestare la scansione e ritornare alla schermata Diagnostica.

Esecuzione di un Test patch

Utilizzare il Test patch per testare i lettori di patch della fotocamera e verificare che i fogli di patch possano essere rilevati.

1. Selezionare **Test patch**. Viene visualizzata la schermata Test patch.

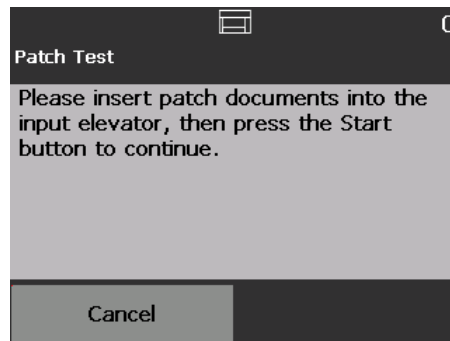

2. Inserire uno o più documenti con uno o più patch nel vassoio elevatori di entrata.
3. Premere il pulsante di **Avvio/Ripresa**. Al termine della scansione dei documenti, sul touch screen vengono visualizzati i risultati del test patch. I risultati indicano il numero di patch e i tipi di patch riconosciuti dallo scanner.

The screenshot shows the results of the patch test. At the top right, there is a battery icon and the number "0". Below the title, there are two tabs: "1 - 6" and "10 - 15". Below the tabs is a table with the following data:

	1	2	3	4	T	6	Total
F	0	0	0	0	0	0	0
R	0	0	0	0	0	0	0


At the bottom of the screen, there is a "Cancel" button.

4. Toccare **Annulla** per tornare alla schermata Pronto.

Esecuzione di un Test lettore di patch

Utilizzare il Test lettore di patch per testare i lettori di patch dell'hardware e verificare che i fogli di patch possano essere rilevati.

1. Selezionare **Test lettore di patch**. Viene visualizzata la schermata Test patch.

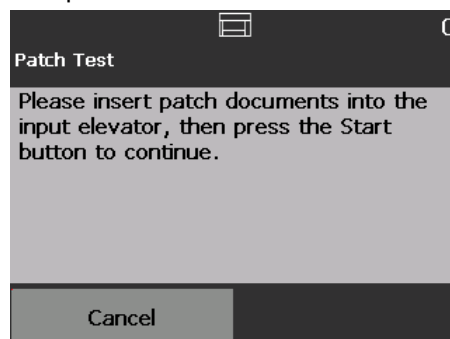

- Inserire uno o più documenti con uno o più patch nel vassoio elevatori di entrata.
- Premere il pulsante di **Avvio/Ripresa**. Al termine della scansione dei documenti, sul touch screen vengono visualizzati i risultati del test patch. I risultati indicano il numero di patch e i tipi di patch riconosciuti dallo scanner.


	1 - 6	10 - 15					Total
	1	2	3	4	T	6	Total
1	16	16	16	16	16	16	96
2	16	16	16	16	16	16	96
3	16	16	16	16	16	16	96
4	16	16	16	16	16	16	96

Cancel

Esecuzione di una calibrazione UDDS

La calibrazione UDDS consente di calibrare il sistema di rilevamento dei documenti a ultrasuoni per alimentazioni multiple. La calibrazione UDDS è raramente necessaria. La calibrazione deve essere eseguita solo in caso di problemi di rilevamento dell'alimentazione o dell'alimentazione multipla.

- Selezionare **Calibra**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- Toccare **Calibrazione UDDS** per visualizzare la schermata corrispondente.

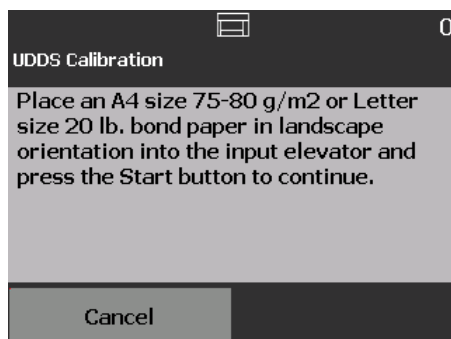


- Viene chiesto di inserire un foglio di carta da 20 libbre o 80 g/m² nel vassoio elevatore di entrata con orientamento orizzontale.
- Premere il pulsante di **Avvio/Ripresa**. Verranno visualizzati i risultati della calibrazione.
- Al termine, toccare **Annulla** per ritornare alla schermata Diagnostica.
- Toccare **Chiudi** per ritornare alla schermata Pronto.

Esecuzione di una calibrazione del touch screen

La calibrazione del touch screen viene utilizzata per verificare che i punti di sfioramento sul relativo touch screen funzionino correttamente. Il touch screen è calibrato per impostazione predefinita. Non eseguire la calibrazione a meno che non istruiti espressamente dal servizio di assistenza tecnica.

Alterazioni

Utilizzare questa opzione solo se indicato dal supporto tecnico di Kodak Alaris.

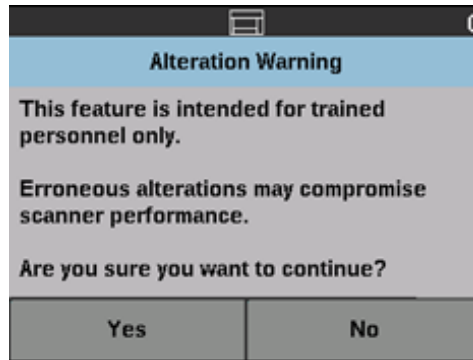


Schermata Pronto quando è abilitata l'indicizzazione nell'applicazione di scansione


(solo per scanner Kodak i5650/i5650S/i5850/i5850S)

Quando le opzioni Indicizzazione e batch sono attive, la schermata Pronto presenta opzioni aggiuntive. Un'area Contatore verrà visualizzata sotto all'area di stato. In base alla selezione dell'indicizzazione nell'applicazione di scansione, l'area di Livello verrà visualizzata in modo diverso. Ad esempio:

- Selezionando **Pagina singola** o **Numerazione Bates** (ad esempio nel driver), verrà visualizzata la seguente schermata.

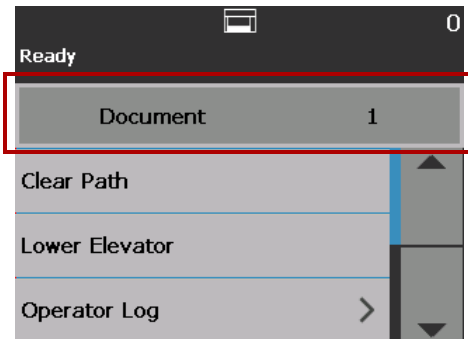


- Selezionando **Pagine multiple** (ad esempio nel driver), verrà visualizzata la seguente schermata.

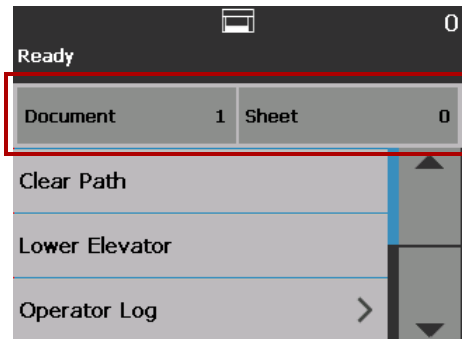

- Selezionando **Indirizzo immagine** (ad esempio nel driver), verrà visualizzata la seguente schermata.

NOTA: questa opzione non è disponibile per lo scanner i5650.

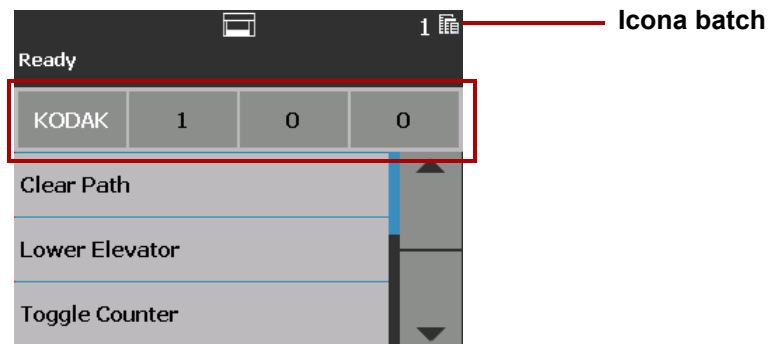

L'**icona batch** viene visualizzata solo quando è attiva la funzione batch e mostra il numero di documenti da contare prima di eseguire un'azione predefinita.

Quando l'indicizzazione è attiva:


- nell'area Livello verranno visualizzati tre pulsanti del livello di indicizzazione: **Livello 3**, **Livello 2** e **Livello 1**. È possibile aumentare il livello dell'indice toccando uno di questi pulsanti. Durante una sessione di scansione il pulsante di livello evidenziato è il livello che sarà assegnato al documento successivo.
- Sarà disponibile un'opzione **Termina batch** che consentirà di terminare manualmente il batch.

Verifica di un documento ad alimentazione multipla


Quando si rileva un'alimentazione multipla e il **Rilevamento alimentazione multipla** è attivo, lo scanner si arresterà e visualizzerà le seguenti schermate, consentendo di accettare l'immagine così com'è o di eseguire nuovamente la scansione.

L'immagine verrà visualizzata sul pannello di controllo operatore e sul PC quando è attivo il **Rilevamento alimentazione multipla** e viene selezionata nel driver l'opzione **Ripristino interattivo dell'alimentazione multipla**.

- Questa immagine verrà visualizzata soltanto sul pannello di controllo operatore quando è attivo il **Rilevamento alimentazione multipla** ed è impostata nel driver l'opzione **Interrompi scansione - (generazione immagini)**.

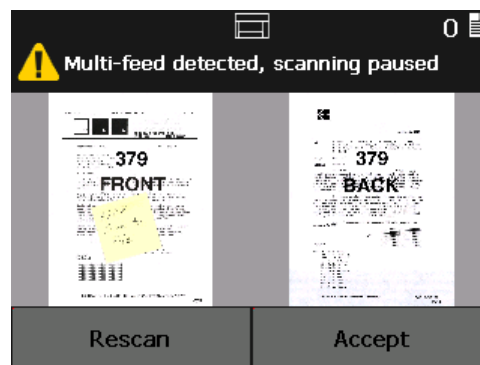

- L'immagine verrà visualizzata sul computer per una visione facilitata.

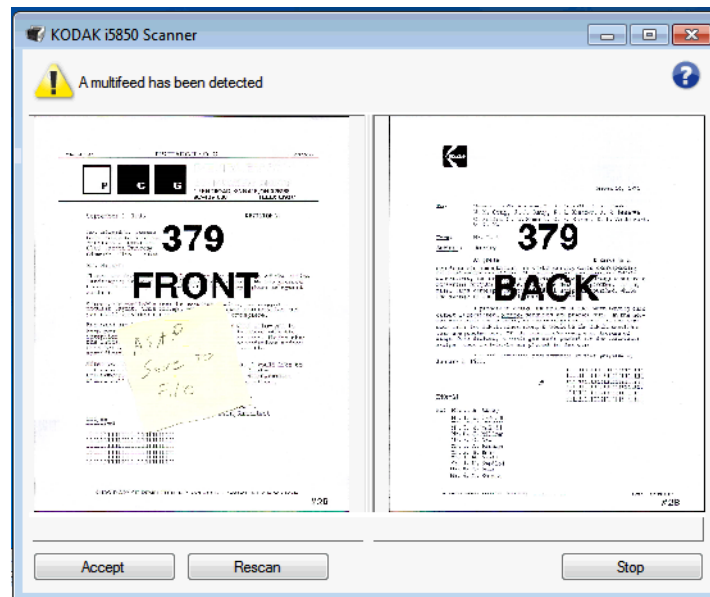

- Se si desidera accettare l'immagine, selezionare **Accetta** e lo scanner proseguirà con la scansione.
- Se si desidera eseguire una nuova scansione del documento, selezionare **Nuova scansione** e riposizionare il documento nel vassoio elevatore di entrata. Il documento sarà quindi scansionato ancora una volta.

Premendo **Arresto/Pausa** sul pannello di controllo operatore, le immagini visualizzate sul PC saranno ignorate e la sessione di scansione verrà terminata.


Ripristino a seguito dell'inzeppamento di un documento

Lo scanner può essere configurato in modo tale da **Arrestare la scansione** o **Interrompere la scansione** nel caso si verifichi l'inzeppamento di un documento.

- Se configurato in modo tale da **Arrestare la scansione**, nel caso si verifichi un inzeppamento della carta, lo scanner cesserà la sua attività. Una volta rimossa la carta inceppata dallo scanner, premere il pulsante **Scansione** nella relativa applicazione per proseguire.
- Se configurato in modo tale da **Interrompere la scansione**, nel caso si verifichi un inzeppamento della carta, lo scanner interromperà la sua attività. Una volta rimossa la carta inceppata dallo scanner, premere il pulsante **Scansione** nel pannello di controllo operatore. Se Indicizzazione, Funzione batch o Stampa sono attive, lo scanner interromperà la sua attività e le seguenti opzioni saranno disponibili nel pannello di controllo operatore (a seconda di ciò che è stato impostato per il lavoro nell'applicazione di scansione).
 - Regola contatori di indicizzazione
 - Regola contatore batch
 - Regola numero stampante


Se viene visualizzata una delle seguenti schermate, è possibile regolare i contatori dal pannello di controllo dell'operatore.

Ad esempio, se l'opzione **Indice: Pagina singola** è selezionata nell'applicazione di scansione e si verifica l'inceppamento di un documento, utilizzare le frecce SU e GIÙ per regolare il conteggio degli indici, se necessario.

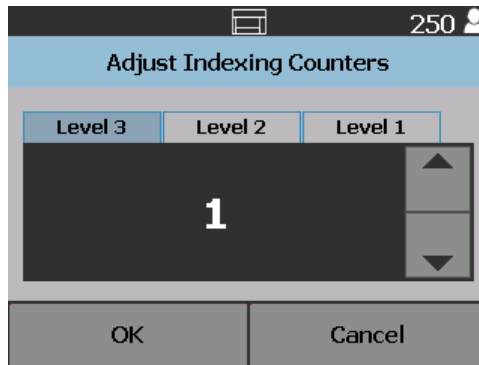


Schermata Impostazioni

Per accedere alla schermata Impostazioni, toccare **Impostazioni** sulla schermata Pronto.

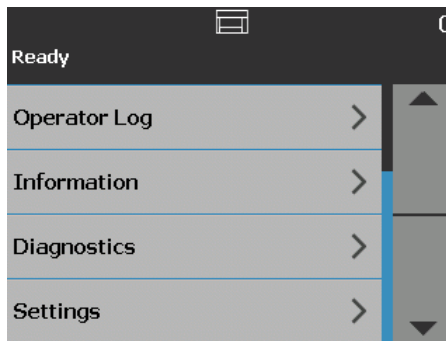

- Toccare l'opzione **Impostazioni** per visualizzare un elenco di opzioni.

NOTA: Il valore visualizzato sotto l'opzione rappresenta l'impostazione attuale.

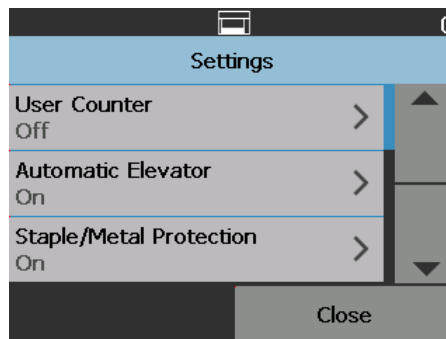

La schermata delle impostazioni consente di definire solo le impostazioni dello scanner che non devono essere configurate frequentemente.


- **Contatore utente:** quando abilitato, vengono conteggiati tutti i documenti inseriti fino alla reimpostazione.
- **Elevatore automatico:** quando abilitato, il vassoio elevatore di entrata verrà sollevato automaticamente quando si aggiunge carta a un vassoio elevatore di entrata vuoto.



- **Protezione da punti metallici/metalli:** quando abilitato, lo scanner sarà in grado di rilevare la presenza di eventuali elementi metallici (punti metallici, graffette) sui documenti. Ciò proteggerà i documenti e lo scanner da eventuali danni.
- **Volume:** consente di regolare il volume dell'allarme dello scanner.
- **Suoni:** consente di selezionare il suono che si desidera venga emesso quando si verifica una determinata condizione dello scanner.
- **Unità:** consente di selezionare le unità di misura utilizzate nell'opzione Offset stampa.
- **Controllo inceppamenti da parte dell'OCP:** controlla l'attività dello scanner quando viene premuto il pulsante **Rilevamento di inceppamenti** durante la scansione.
- **Patch di commutazione per la impilatura doppia:** se abilitato, permette di usare i fogli di codici patch per ordinare un gruppo di pagine selezionato dalla pila.
- **Sostituzioni applicazioni:** consente le opzioni di impostazione lingua, rilevamento lunghezza massima, avvio automatico scansione, gestione documenti, alimentatore carta, rotazione post-scansione, rilevamento inceppamento e velocità di scansione. La maggior parte delle schermate accessibili dalla schermata Sostituzioni applicazioni fornisce l'opzione Impostazioni applicazione. L'opzione Impostazioni applicazione è predefinita e indica che lo scanner utilizzerà le impostazioni come definite nell'applicazione di scansione.
Per ulteriori informazioni su Sostituzioni applicazioni, vedere "Sostituzioni applicazioni" a pagina 50.
- **Ripristina tutte le impostazioni:** consente di ripristinare tutte le opzioni ai valori di fabbrica.

Contatore utente

Questa opzione consente di abilitare un contatore che è possibile controllare. Una volta abilitata, il contatore passa a 0 e viene incrementato dopo ogni inserimento di documenti. È possibile reimpostare il contatore in qualsiasi momento.

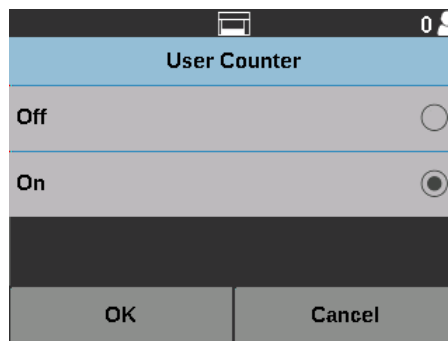Se il Contatore utente è **Attivo**, le opzioni **Commutazione contatore** e **Reimposta contatore utente** saranno disponibili sulla schermata Pronto.




- Toccando **Commutazione contatore** sulla schermata Pronto, l'icona del Contatore documenti  verrà visualizzata nell'area di stato delle schermate Scansione e Pronto accanto al Valore del conteggio.
- Toccando **Reimposta contatore utente** sulla schermata Pronto, l'icona Contatore utente  verrà visualizzata nell'area di stato delle schermate Scansione e Pronto accanto al valore del conteggio.

Se il Contatore utente è **Disattivo**, le opzioni **Commutazione contatore** e **Reimposta contatore utente** non saranno disponibili sulle schermate Pronto e Scansione. Solo il valore Contatore documenti sarà visualizzato nell'area di stato.


Elevatore automatico

Quando questa opzione è **Attiva**, il vassoio elevatore di entrata si solleverà automaticamente fino a raggiungere la posizione di alimentazione quando si aggiunge carta a un vassoio elevatore di entrata vuoto.

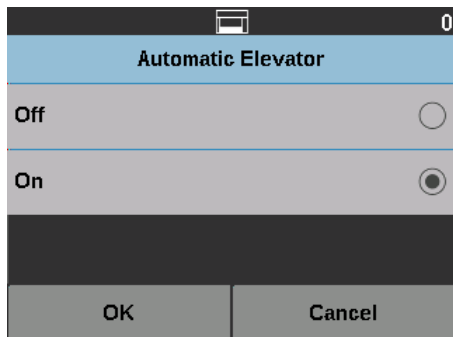

Protezione da punti metallici/metalli


Quando questa opzione è **Attiva**, lo scanner sarà in grado di rilevare punti metallici, graffette ecc presenti sui documenti. Ciò proteggerà i documenti e lo scanner da eventuali danni. Quando viene rilevata la presenza di eventuali metalli su un documento, lo scanner arresterà la sua attività per consentire la rimozione di tali metalli dal documento e riprendere quindi la scansione.

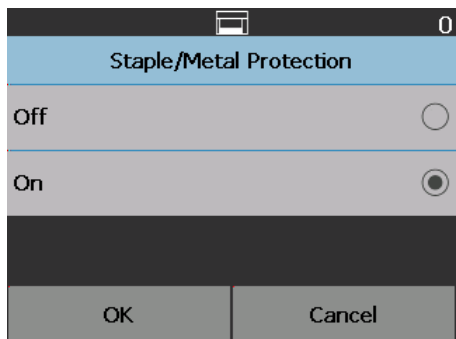

Modifica del volume dell'allarme

La schermata Volume consente di regolare il volume dell'audio emesso dallo scanner quando si verifica una determinata condizione, ad esempio volume **Molto alto** o **Basso** o per disattivare l'audio (**Off**). L'impostazione predefinita è Basso.

1. Selezionare **Volume** nella schermata Impostazioni per visualizzare la schermata Volume.

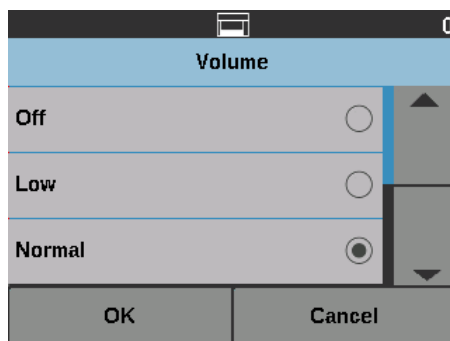


2. Selezionare l'opzione Volume desiderata. Per ciascuna selezione viene emesso un segnale acustico.
3. Sfiare **OK** per salvare la selezione e ritornare alla schermata Impostazioni; oppure sfiorare **Annulla** per ritornare alla schermata Impostazioni senza salvare le modifiche.

Selezione del suono

È possibile selezionare il suono che si desidera che lo scanner emetta quando si verifica una particolare condizione dello scanner, come ad esempio l'inceppamento di un documento, l'alimentazione multipla, ecc.


1. Selezionare **Suoni** per visualizzare la schermata Suoni.

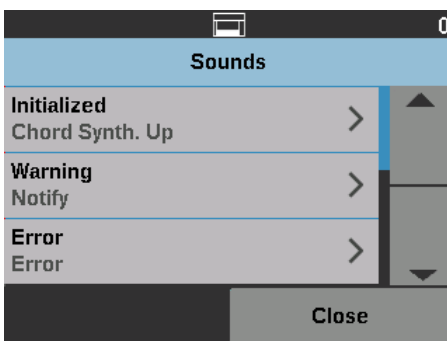

2. Selezionare l'evento (ad esempio, Avvertenza, Errore, ecc.) per il quale si desidera impostare un segnale acustico. Quando si seleziona un evento, appare un'altra schermata con un elenco di vari suoni tra i quali è possibile scegliere.
3. Selezionare il tipo di suono desiderato. Per ciascuna selezione viene emesso un segnale acustico.
4. Ritornare alla schermata Suoni per impostare altri suoni per altri eventi ripetendo i punti 2 e 3.
5. Sfiare **OK** per salvare la selezione e ritornare alla schermata Impostazioni; oppure sfiorare **Annulla** per ritornare alla schermata Impostazioni senza salvare le modifiche.

Unità


L'opzione Unità consente di selezionare l'unità di misura utilizzata nell'opzione Offset stampa. Selezionare **Inglese** (per i pollici) o **Metrico** (per i millimetri), quindi toccare **OK** per salvare le modifiche oppure **Annulla** per ritornare alla finestra Impostazioni senza salvare le modifiche.

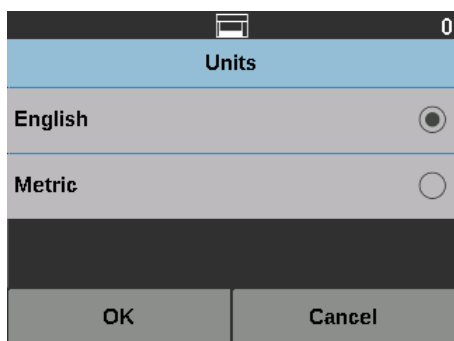

Controllo inceppamento da parte dell'OCP


Controllo inceppamento da parte dell'OCP: consente di controllare l'attività dello scanner quando viene premuto il pulsante Rilevamento di inceppamenti durante la scansione.

- Se è stata selezionata **Una pagina** quando viene toccata l'opzione Rilevamento di inceppamento durante la scansione, Ometti inceppamento verrà attivata soltanto per questa pagina e disattivata subito dopo.
- Se è stata selezionato **Commutazione**, toccando l'opzione Rilevamento inceppamento durante la scansione, Ometti inceppamento rimarrà attivo fino a quando il pulsante per il rilevamento dell'inceppamento verrà nuovamente premuto o lo scanner disattivato.

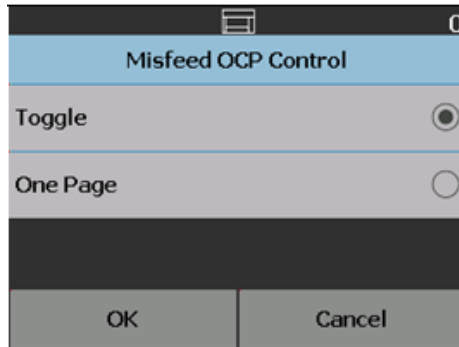

Patch di commutazione per l'impilatura doppia

Quando si utilizza l'Accessorio per l'impilatura doppia controllata, l'opzione Patch di commutazione per l'impilatura doppia consente di usare fogli di patch durante la fase di preparazione per separare automaticamente uno o più documenti speciali dalla pila. Per esempio, per salvare fatture di importo superiore a \$ 10.000, è possibile usare questa opzione per ordinarle nello scanner inserendo un foglio di codice patch davanti e uno dietro le pagine delle fatture. È anche possibile ordinare automaticamente tutti i documenti a colori quando si utilizza la patch di commutazione colore.

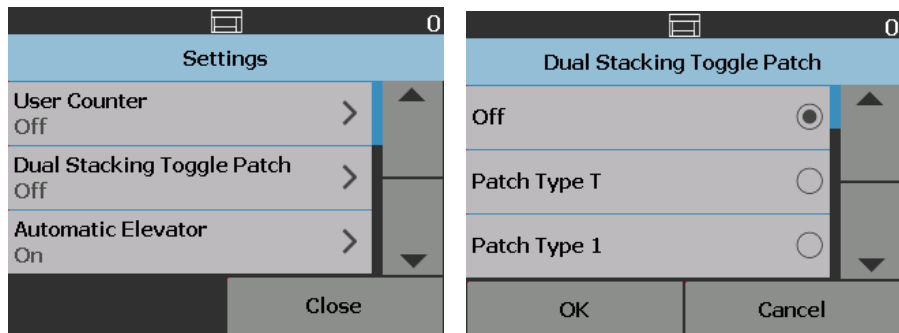


Vedere anche "Patch di commutazione per l'impilatura doppia" a pagina 80.

Sostituzioni

Esistono tre tipi di sostituzioni:

- **Sostituzione immediata:** questa sostituzione viene eseguita durante la scansione. Le uniche opzioni che possono essere sostituite direttamente dal pannello di controllo operatore durante la scansione sono le seguenti: **Rilevamento inceppamento, Ometti stampa, Ometti patch e Consenti lunghezza massima.**

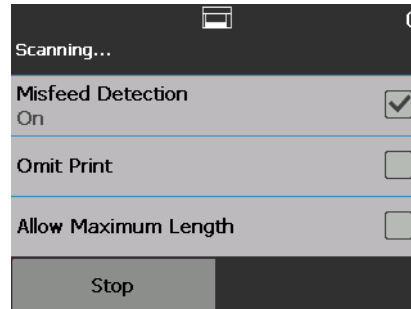


- **Sostituzione batch:** questa sostituzione viene eseguita toccando il pulsante **Sostituzioni** sul pannello di controllo operatore ed è attivata solo per il batch corrente di documenti. L'opzione Sostituzioni è disponibile quando si tocca il pulsante **Arresto/Pausa** sullo scanner. L'opzione Sostituzioni consente di sostituire le impostazioni del lavoro di scansione per Alimentazione multipla, **Sensori di alimentazione multipla, Rilevamento della lunghezza massima, Gestione documenti e Impilatura doppia** per i restanti lavori di scansione.


Per accedere alla schermata Sostituzioni batch all'avvio di ciascun lavoro di scansione, l'impostazione di **Avvio automatico scansione** nella relativa applicazione deve essere disattivata. Consultare "Scansione dei documenti" a pagina 27.

Per sostituire un'impostazione:

1. Sfiare **Sostituzioni** sulla schermata Sospeso.

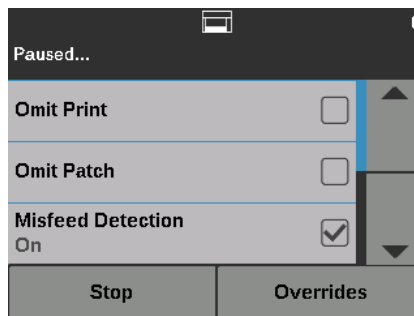

Viene visualizzata la schermata Annullamenti.

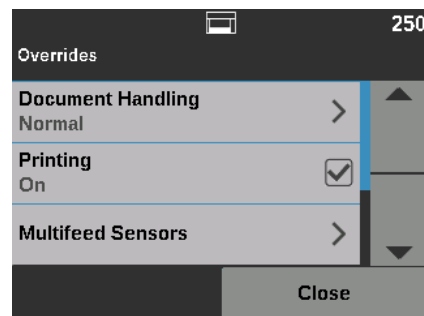

NOTA: utilizzare la barra di scorrimento per mostrare tutte le opzioni.

2. Sfiare l'opzione che si desidera sostituire, quindi sfiorare **Chiudi** per continuare la scansione.

- **Sostituzione applicazione:** questa sostituzione è configurata mediante l'opzione Impostazioni. Le sostituzioni delle applicazioni saranno mantenute fino a quando non verranno modificate. Sono disponibili le seguenti sostituzioni di applicazioni: **Lingua**, **Stampa** (se la stampante è installata), **Rilevamento lunghezza massima**, **Avvio automatico scansione**, **Gestione documenti**, **Alimentatore carta**, **Rotazione post-scansione**, **Rilevamento inceppamento**, e **Velocità**. Per ulteriori informazioni, consultare "Sostituzioni applicazioni" a pagina 50.

NOTA: **Rilevamento lunghezza massima** non è disponibile sugli scanner i5250V/i5650V.


Sostituzioni applicazioni

Sostituzioni applicazioni consente di impostare la lingua dello scanner e qualsivoglia sostituzione delle applicazioni.


NOTA: Quando viene impostata la sostituzione di un'applicazione, questa rimarrà in vigore fino alla prossima modifica.

Per effettuare l'accesso alle opzioni di sostituzione delle applicazioni, fare riferimento alle seguenti procedure:


1. Selezionare **Impostazioni** sulla schermata Pronto.

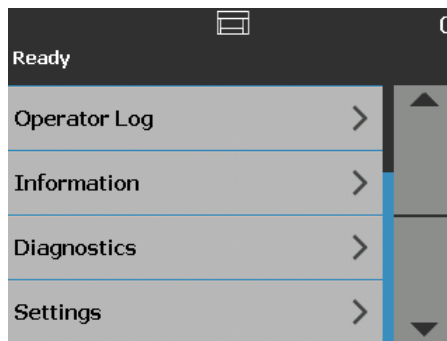

Viene visualizzata la schermata corrispondente.

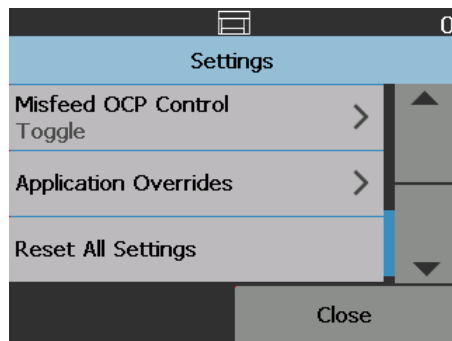

2. Dalla schermata Impostazioni, selezionare **Sostituzioni applicazioni**.

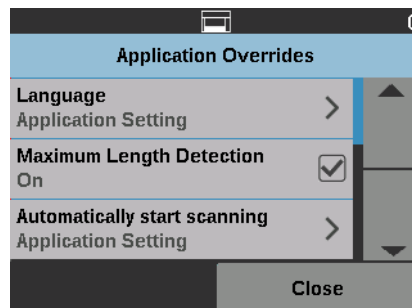


3. Selezionare l'opzione che si desidera modificare.
4. Attivare o disattivare la sostituzione selezionata e toccare **OK**. Consultare le sezioni riportate di seguito per una descrizione delle opzioni di sostituzione delle applicazioni.
5. Toccare **Chiudi** sulla schermata Sostituzioni applicazioni per tornare alle Impostazioni.


Selezione di una lingua

Gli scanner *Kodak* serie *i5x50* supportano diverse lingue. Selezionare la lingua che si desidera sia utilizzata per visualizzare le informazioni sul touch screen.

1. Dalla schermata Impostazioni, toccare **Sostituzioni applicazioni**. Viene visualizzata la schermata Sostituzioni applicazioni.

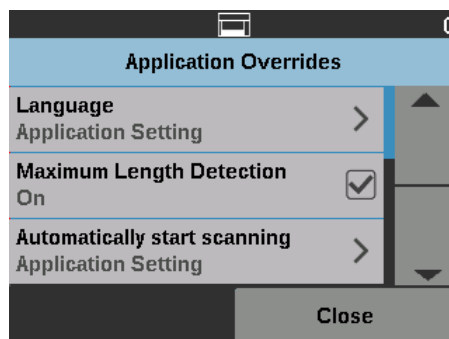

2. Selezionare **Lingua** per visualizzare la schermata corrispondente.

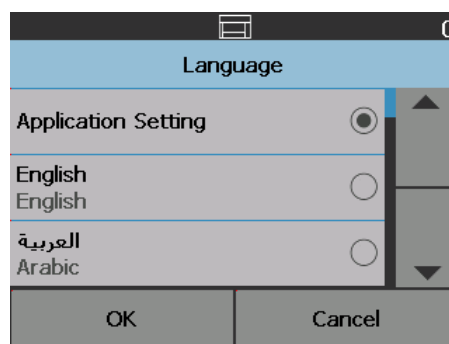

3. Selezionare la lingua desiderata. La lingua prescelta diventa effettiva immediatamente. Se la lingua desiderata non appare nella schermata, usare le frecce su e giù per visualizzarla.
4. Sfiocare **OK** per salvare la selezione e ritornare alla schermata Impostazioni; oppure sfiorare **Annulla** per ritornare alla schermata Impostazioni senza salvare le modifiche.

Stampa

Se la stampa o l'annotazione elettronica è stata abilitata mediante l'applicazione di scansione, è possibile disabilitarla temporaneamente su tutti i documenti rimanenti in un lavoro di scansione. Questa funzione può essere utile quando si riesegue la scansione di un gruppo di documenti che sono già stati stampati.

Una volta disabilitata la **stampa**, non verranno stampati documenti (o annotate immagini) fino all'abilitazione dell'opzione **Stampa**.

Rilevamento lunghezza massima

Questa opzione consente di sostituire il rilevamento della lunghezza massima dei documenti impostata nell'applicazione di scansione per il lavoro di scansione. La lunghezza massima dei documenti consentita è variabile e dipende da molti fattori, tra cui la risoluzione di output e il formato.

Il seguente grafico funge da linea guida e presuppone la scansione fronte-retro con output compresso.

DPI scansione	Risoluzione = rilevamento lunghezza massima
100, 150, 200, 240, 300	Bianco e nero = 180 pollici Grigio = 180 pollici Colore = 58 pollici
400	Bianco e nero = 100 pollici Grigio = 100 pollici Colore = 32 pollici
500	Bianco e nero = 64 pollici Grigio = 64 pollici Colore = 18 pollici
600	Bianco e nero = 43 pollici Grigio = 43 pollici Colore = 13 pollici


NOTE:

- Se l'Impilatura doppia controllata è attivata, il rilevamento della lunghezza massima predefinita è impostato su 25,4 cm (10 pollici) per tutte le risoluzioni.
- Per gli scanner *Kodak i5250V* e *i5650V* il rilevamento della lunghezza massima è sempre impostato su 101,6 cm (40 pollici) e non può essere sostituito.
- L'impostazione del rilevamento della lunghezza massima dei documenti superiore al necessario potrebbe ridurre la capacità produttiva.
- L'alimentazione di un documento più lungo rispetto alla lunghezza massima consentita potrebbe provocare un errore di inceppamento.

Avvio automatico scansione

Questa opzione sostituisce l'**Avvio automatico** impostato su TWAIN Datasource, driver ISIS e VRS. Per ulteriori informazioni, consultare le *Guide di configurazione scansione per TWAIN, ISIS e VRS*.

Se l'opzione è **Disattiva**, lo scanner entrerà in modalità di pausa, mentre per avviare la scansione dovrà essere premuto il pulsante **Avvio/Ripresa** sul pannello di controllo operatore.

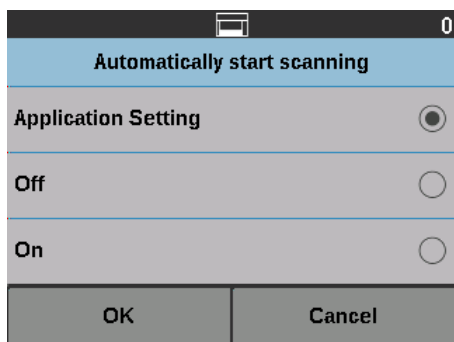


Gestione documenti

Consente di selezionare la modalità di trasferimento dei documenti attraverso lo scanner. Questo ha effetti sulla modalità di alimentazione dei documenti nello scanner, sulla velocità di movimento nello scanner e sulla modalità di posizionamento nel raccogliitore di uscita.

NOTA: questa opzione non è disponibile quando l'Impilatura doppia controllata è attivata.

Le opzioni visualizzate su questa schermata si basano su quanto è stato impostato nell'applicazione di scansione per il lavoro di scansione corrente.

Le opzioni sono: **Normale**, **Impilatura ottimizzata** e **Impilatura ottimale**, OPPURE **Spesso**, **Sottile** e **Fragile**.

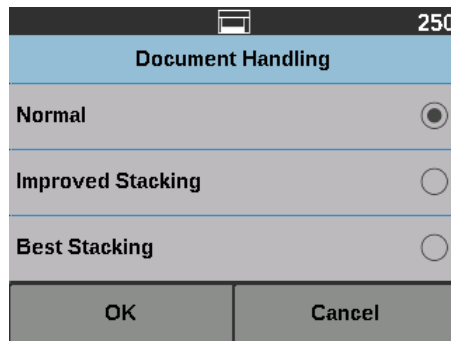

Se nell'applicazione di scansione è stata specificata una delle seguenti tre opzioni: **Normale**, **Impilatura ottimizzata** o **Impilatura ottimale**, sulla schermata verranno visualizzate esclusivamente queste tre opzioni (come mostrato sopra).


- **Normale**: non viene eseguita un'ulteriore gestione. Questa opzione è ideale quando tutti i documenti presentano formati simili. Si consiglia di utilizzare le guide laterali e la linguetta di arresto durante la scansione in modalità Normale. La modalità normale non è disponibile se l'Impilatura doppia controllata è attivata.
- **Impilatura ottimizzata**: consente di controllare la modalità di impilatura/ordinamento nel vassoio di uscita per gruppi di documenti misti. Ciò dovrebbe essere valido per la maggior parte dei set di documenti misti.
- **Impilatura ottimale**: se il gruppo di documenti è eterogeneo in termini di dimensioni, è possibile selezionare questa opzione per ottimizzare la modalità di impilatura/ordinamento nel vassoio di uscita.

Se nell'applicazione di scansione è stata specificata una delle seguenti tre opzioni: **Spesso**, **Sottile** o **Fragile**, quindi sullo schermo verranno visualizzate esclusivamente queste tre opzioni.

- **Spesso**: selezionare questa opzione quando si acquisiscono documenti spessi.
- **Sottile**: selezionare questa opzione quando si acquisiscono documenti sottili.
- **Fragile**: consente di inserire documenti di scarsa qualità mediante il trasporto dello scanner a una velocità inferiore per un'impilatura più affidabile. Selezionare questa opzione quando si inseriscono documenti di scarsissima qualità.

Alimentatore carta


L'opzione Alimentatore carta consente di sostituire l'altezza del vassoio elevatore di entrata.

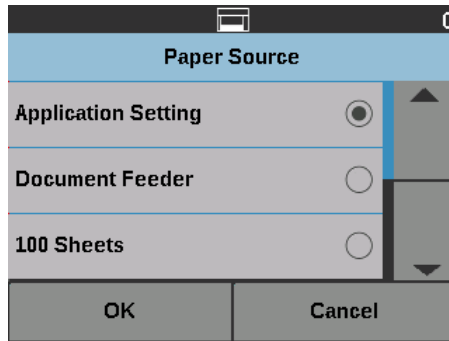

- **Alimentatore documenti:** il vassoio elevatore di entrata si trova nella posizione più elevata.
- **100 fogli**
- **250 fogli**
- **500 fogli**
- **750 fogli**

Rotazione post scansione


L'opzione Rotazione post scansione consente di selezionare le rotazioni da applicare all'immagine elettronica dopo la scansione.

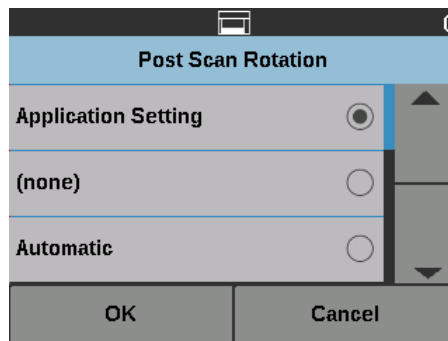

- **none** (nessuno)
- **Automatico**
- **Auto-valore predefinito 90**
- **Automatico: valore predefinito 180**
- **Automatico: valore predefinito 270**
- **90, 180 o 270 gradi**

Rilevamento inceppamento


Questa opzione offre una combinazione delle diverse funzioni di alimentazione dello scanner, compresa la sensibilità di rilevamento di alimentazione multipla e la protezione intelligente dei documenti, che determina il livello di aggressività con il quale lo scanner rileva i documenti che entrano in modo errato.

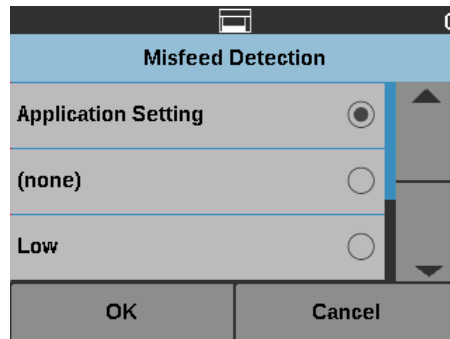

Selezionando **Basso**, **Medio** o **Alto**, il rilevamento alimentazione multipla sarà abilitato con l'azione Alimentazione multipla interattiva e i tre sensori centrali si accenderanno. Sarà abilitata anche la funzione di Protezione intelligente dei documenti.


Velocità dello scanner

L'opzione Velocità fornisce un menu di opzioni che controllano la velocità di scansione delle pagine.

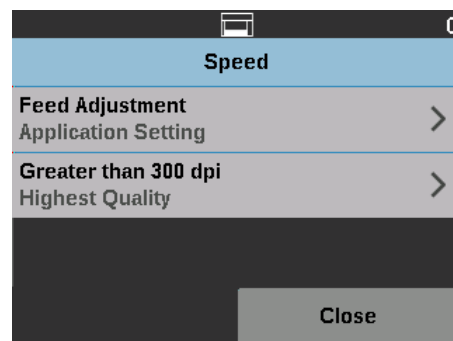


- **Regolazione alimentazione:** questa opzione consente di regolare la produttività dello scanner per adattarla alla propria velocità di scansione.
 - Selezionare da **-1** a **-9** (velocità minima) per regolare la velocità con cui le pagine vengono inserite nello scanner.
 - *Per gli scanner i5650/i5650V/i5650S/i5850/i5850S:* Selezionare **+1** per effettuare scansioni alla massima velocità.

NOTA: Alcune pagine potrebbero non essere scansionate correttamente quando viene selezionata la velocità +1.

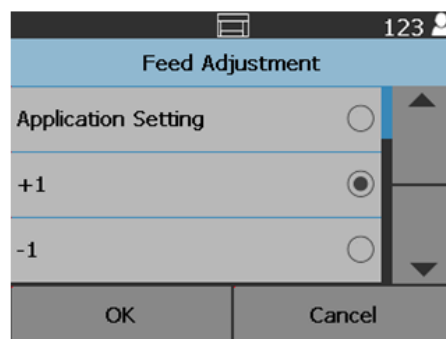

- **Superiore a 300 dpi:** consente di selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Massima qualità:** lo scanner funziona alla minima velocità ma produce la massima qualità d'immagine.
 - **Massima velocità:** lo scanner funziona alla massima velocità ma produce una buona qualità d'immagine. Questa regolazione non influenza la velocità di trasporto dello scanner.

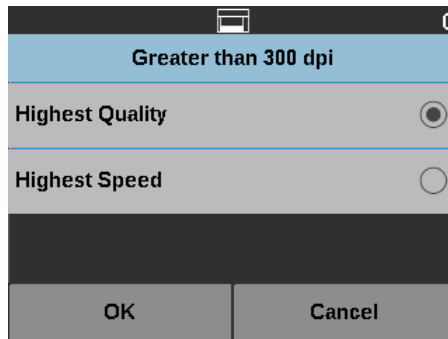


Rilevamento alimentazione multipla

Se è stato abilitato il **Rilevamento alimentazione multipla** mediante l'applicazione di scansione, è possibile disattivarlo per il resto del lavoro di scansione corrente.

Sensori alimentazione multipla

Se è stato abilitato il Rilevamento di alimentazione multipla mediante l'applicazione di scansione, è possibile **attivare** o **disattivare** ciascuno dei cinque sensori dello scanner. Quando si selezionano i sensori, toccare **OK**.

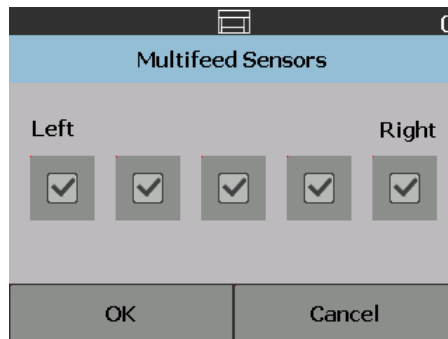

Modifica dell'offset di stampa


L'opzione Offset di stampa consente di spostare provvisoriamente la posizione di stampa su un documento (ad es. se occorre rieseguire la scansione di un documento su cui è già stato stampato).

Quando si modifica la posizione dell'offset di stampa, tale modifica rimane effettiva fino a quando lo scanner ritorna alla schermata Pronto.

NOTE:

- l'opzione Offset di stampa viene visualizzata sul touch screen se la stampante è attivata.
- L'Offset di stampa non influisce sull'annotazione.
- Se lo scanner è configurato per l'avvio automatico, si consiglia di disattivare questa opzione se si desidera usare l'Offset di stampa per il primo documento.
- Per una scansione più efficiente, si consiglia di impostare lo scanner su **Interruzione scansione** (nell'applicazione di acquisizione) quando si verifica una situazione di alimentazione multipla affinché lo scanner resti attivato.
- Se si imposta l'Offset di stampa su una dimensione maggiore del documento, non vi sarà alcuna stampa sul documento.


1. Verificare che la **Stampa** sia abilitata nell'applicazione di scansione.
NOTA: Il numero visualizzato nel touch screen è l'offset aggiuntivo rispetto a quello che era stato impostato dall'applicazione di scansione. Questo numero è 0 se l'offset di stampa non è stato modificato.
2. Selezionare **Offset di stampa**. Viene visualizzata la seguente schermata.

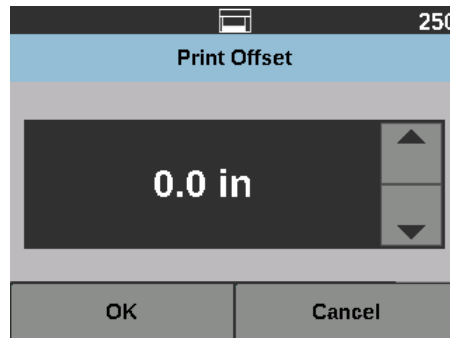

3. Utilizzare le frecce su e giù per aumentare o ridurre il valore dell'offset di stampa (in mm o pollici). La stampa verrà aumentata/ridotta dal valore impostato nell'applicazione di scansione. Ad esempio, se la stampa è impostata per iniziare a 25 mm/1" dal bordo iniziale del documento e si aumenta la posizione dell'offset di stampa di 25 mm/1", la stampa inizierà a 50 mm/2" dal bordo iniziale.
4. Al termine, toccare **OK**.

Impilatura doppia


L'opzione Impilatura doppia controllata consente di separare e impilare documenti con l'utilizzo dell'Accessorio per la impilatura doppia controllata *Kodak*, basato su dimensione e fogli con codice patch. Per ulteriori informazioni, consultare "5 Ordinamento e impilatura" a pagina 69.

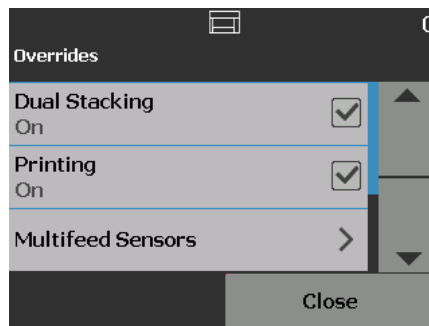

L'Impilatura doppia può essere **attivata** o **disattivata**.

Ripristina impostazioni

Se selezionata, consente di ripristinare le impostazioni dello scanner ai valori predefiniti di fabbrica. Viene visualizzata la schermata Conferma reimpostazione.

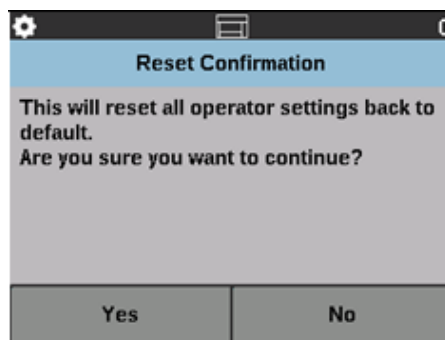

- Toccare **Si** per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

4 Stampa di documenti

Questo capitolo fornisce informazioni sull'uso della stampante di tipo avanzato *Kodak* facoltativa. Per poter usare l'opzione di stampa, è necessario acquistare e installare l'accessorio stampante di tipo avanzato *Kodak*. Per informazioni su come installare questo accessorio, vedere le istruzioni fornite con l'accessorio stampante.

È possibile stampare su entrambi i lati delle pagine scansionate. Le stampe dopo la scansione o su retro della pagina si verificano dopo che la pagina è stata esposta. La stampa sul lato anteriore avviene prima della scansione della pagina in modo tale da essere visibile nell'immagine acquisita della pagina stessa. È possibile usare solo una stampante, anteriore o posteriore, alla volta. Viene visualizzato un errore se si installano cartucce per stampanti sia nelle stampanti anteriori che in quelle posteriori.

L'accessorio stampante è in grado di lavorare alla massima velocità di scansione. La stampante può aggiungere la data, l'ora, il contatore sequenziale di documenti e messaggi personalizzati.

La stringa di stampa può essere configurata in modo da includere sia informazioni che rimangono uguali per ogni documento, come il nome del batch o l'operatore, sia informazioni che possono variare per ogni pagina scansionata (ad esempio il contatore sequenziale di documenti).

Per ulteriori informazioni sull'abilitazione della stampa e sull'impostazione delle stringhe di stampa, consultare la *Guida di configurazione scansione di TWAIN Datasource, Driver ISIS o VRS* sul CD/DVD o sulla documentazione dell'applicazione di scansione.

NOTE:

- Gli scanner *Kodak i5x50* dispongono inoltre di una funzionalità di stampa digitale che non necessita di alcun acquisto aggiuntivo. La stampa digitale offre tutte le opzioni tipiche della stampa fisica, con la differenza che le informazioni sono incorporate nei file immagine anziché essere stampate sulla pagina fisica. Per ulteriori informazioni sulla stampa digitale, consultare la *Guida di configurazione scansione per TWAIN Datasource* o il *Driver ISIS*.
- prima di avviare una sessione di scansione, è necessario abilitare la stampa e installare una singola cartuccia d'inchiostro.
- Quando si utilizza la stampante, pulire i componenti del percorso carta dello scanner quotidianamente.
- Se si tenta di eseguire una scansione in cui è stata abilitata la stampa ma l'accessorio stampante non è installato, viene visualizzato il messaggio di errore.
- le illustrazioni contenute nella presente sezione mostrano lo scanner i5250/i5650/i5250V/i5650V. Tutte le regolazioni per la stampante sono identiche a quelle per lo scanner i5650S, i5850 e i5850S, se non diversamente indicato.
- L'annotazione dell'immagine elettronica è disponibile sugli scanner i5250V e i5650V. L'annotazione dell'immagine **non** richiede l'Accessorio stampante di tipo avanzato.

Specifiche della stampante

Ulteriori informazioni sulle seguenti specifiche sono disponibili nella *Guida alla configurazione della scansione* dell'origine dati TWAIN, del driver ISIS o VRS.

Caratteristica	Descrizione
Righe massime	1
Numero massimo di caratteri	40 (spazi inclusi)
Posizioni di stampa (orizzontale)	Fino a 39 anteriori impostati manualmente Fino a 24 posteriori impostati manualmente
Posizioni di stampa (verticale)	Impostata dal software di scansione.
Orientamento stampa	0, 90, 180 e 270 gradi
Stile carattere	Normale, grassetto e grassetto più scuro Carattere stampante digitale = Roboto Slab Carattere stampa fisica = personalizzato NOTA: non tutte le lingue supportano un carattere grassetto, a seconda della complessità dei caratteri, ad esempio Katakana a metà larghezza.
Dimensioni carattere	Varia dal più piccolo (-5) al più grande (+5)
Lato di stampa	Fronte (pre-scansione) Retro (post-scansione)
Distanza minima di stampa dal bordo iniziale del documento	0,64 cm (0,25 pollici)
Cartuccia d'inchiostro	Nero: HP-C6602A Rosso: HP-C6602R Verde: HP-C6602G Blu: HP-C6602B
Caratteri per cartuccia di inchiostro	Fino a 1.500.000 - 2.000.000 (in base alla dimensione del carattere utilizzata).
Campi statici disponibili	Messaggi specificati dall'utente tramite l'applicazione di scansione.
Campi dinamici disponibili	5 formati ora 9 formati data 1 contatore sequenziale: fino a 9 cifre i5650/i5650S: 2 contatori dell'indice i5850/i5850S: 3 contatori dell'indice
Lingue supportate	Qualsiasi lingua fonetica. Ad esempio: olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, giapponese (Katakana a metà larghezza)

Installazione/ Sostituzione della cartuccia d'inchiostro

È necessario installare la cartuccia dell'inchiostro prima di usare la stampante. Fare riferimento a "Rifornimenti e materiali di consumo" a pagina 110 per informazioni sull'ordine.


Dopo l'installazione iniziale, sostituire la cartuccia dell'inchiostro quando:

- i caratteri stampati sono chiari o non uniformi.
- mancano caratteri stampati.
- un test di stampa rileva una qualità dei caratteri non uniforme.
- la procedura di pulizia non ha migliorato la qualità di stampa.

IMPORTANTE: Per il riciclaggio dei materiali di stampa o delle cartucce di inchiostro esaurite in conformità alle leggi federali, statali e locali, consultare il sito Web di Hewlett-Packard.

Accesso alla stampante anteriore


1. Rimuovere il vassoio di uscita e aprire il coperchio di accesso alla stampante.

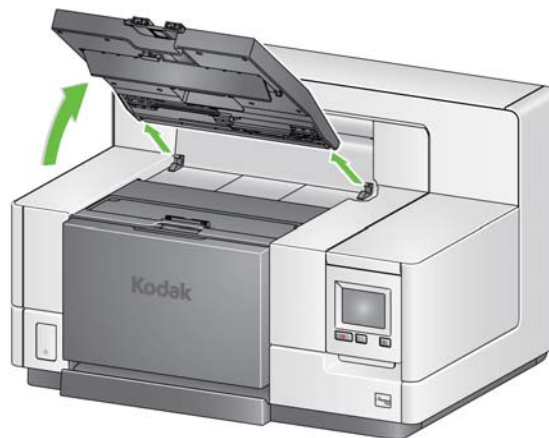

Continuare con il punto 2, "Installazione della cartuccia d'inchiostro", nella pagina seguente.





NOTA: Se non si desidera rimuovere il vassoio di uscita, è possibile sollevare il lato anteriore del vassoio di uscita, sollevare il coperchio di accesso della stampante e posizionarlo dietro alla linguetta di regolazione dell'altezza.

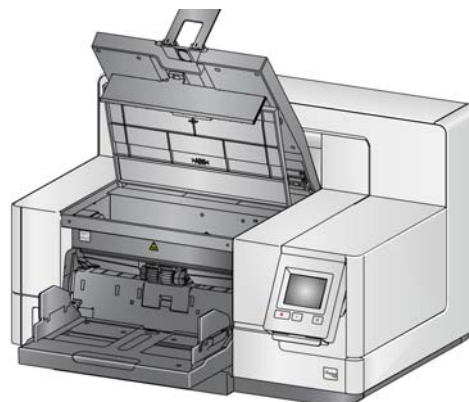

Accesso alla stampante posteriore (i5850 e i5850S)

1. Rimuovere la vite del trasporto, se ancora presente.
2. Rimuovere lo sportello di accesso alla stampante posteriore sollevandolo ed estraendolo.

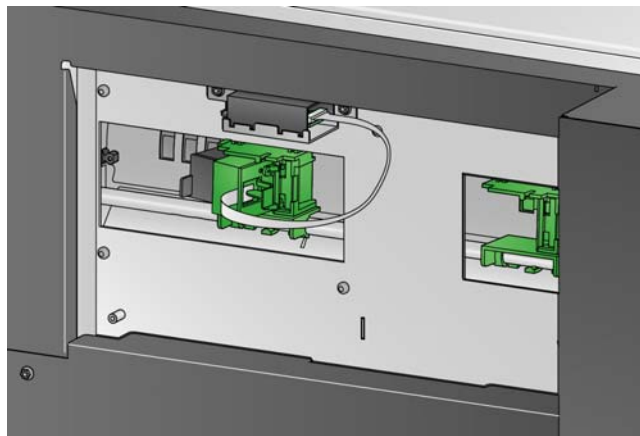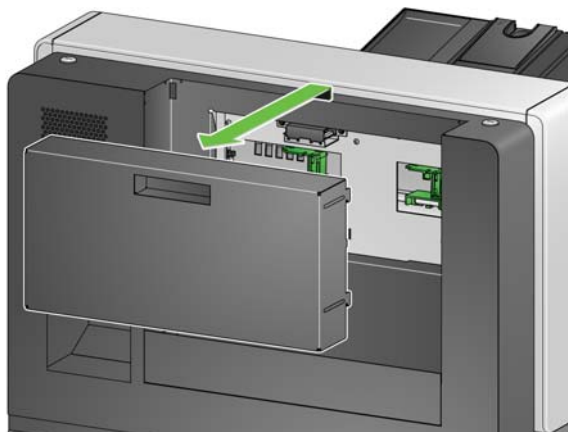

3. Continuare con la sezione "Installazione della cartuccia d'inchiostro".

Accesso alla stampante posteriore (i5250/i5250V/ i5650/i5650V/i5650S)


Per i modelli di scanner i5x50 da tavolo:

1. Rimuovere la vite del trasporto, se ancora presente.
2. Rimuovere lo sportello di accesso alla stampante posteriore sollevandolo ed estraendolo.




Installazione della cartuccia d'inchiostro


1. Aprire la confezione della cartuccia d'inchiostro e rimuovere la linguetta dalla nuova cartuccia.

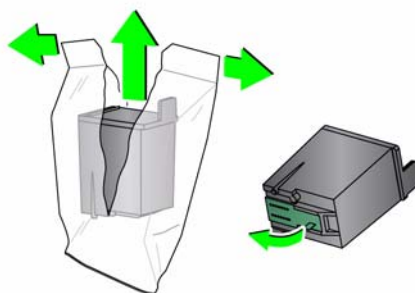


2. Premere verso il basso la linguetta del supporto della stampante per ruotarlo.

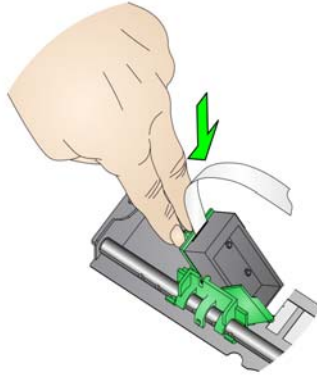

3. Inserire la cartuccia di inchiostro nel supporto della stampante come mostrato.

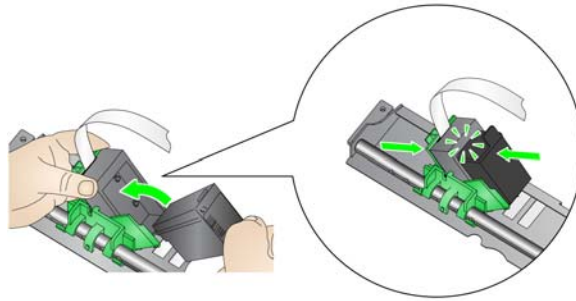

4. Riportare il supporto della stampante nella posizione originaria e bloccarlo.

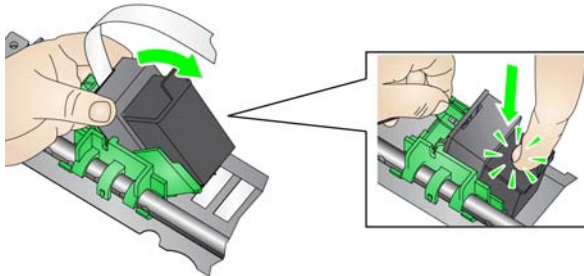

5. Far scorrere il supporto della stampante nella posizione di stampa desiderata. Consultare "Modifica delle posizioni di stampa" a pagina 64.
6. Chiudere il coperto di accesso alla stampante e reinstallare il vassoio di uscita, o reinstallare la porta di accesso alla stampante posteriore se si utilizza la stampante posteriore.
7. Eseguire un test di stampa (consultare "Esecuzione di un test di stampa" a pagina 35).

Modifica delle posizioni di stampa

La posizione di stampa orizzontale deve essere modificata manualmente.


NOTA: queste istruzioni sono le stesse per le stampanti anteriori e posteriori. Le illustrazioni si riferiscono alla stampante anteriore.

1. Rimuovere il vassoio di uscita (solo per le stampanti anteriori).
2. Aprire il coperchio di accesso della stampante.

NOTE:

- le posizioni di stampa orizzontali sono indicate da un piccolo fermo sul binario della stampante. La stampante anteriore possiede 39 fermi di posizione, quella posteriore 24.
 - La stampa si interrompe automaticamente a circa 1,27 cm (½ pollice) dal bordo inferiore del documento, anche se le informazioni non sono state stampate completamente.
3. Far scorrere il supporto della stampante nella posizione desiderata in modo che sia allineato con la fessura sul supporto della stampante in base alla posizione di stampa orizzontale desiderata.

NOTA: **Per la stampante anteriore:** È possibile usare gli indicatori delle posizioni di stampa lungo il bordo del vassoio elevatore come guida per controllare la posizione di stampa orizzontale.

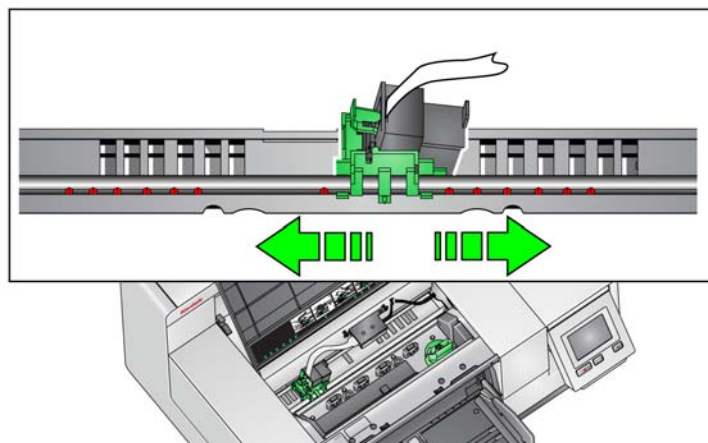


NOTA: **Per la stampante posteriore:** i fermi di posizione sono posizionati sul lato inferiore del binario della stampante, pertanto non sono facilmente visibili.

4. Chiudere il coperchio di accesso alla stampante anteriore e reinstallare il vassoio di uscita, o reinstallare la porta di accesso alla stampante posteriore.


Spostamento della cartuccia d'inchiostro tra il supporto della stampante anteriore e quello posteriore

Quando si utilizzano le stampanti anteriori e posteriori è possibile stampare utilizzando una sola stampante alla volta. Per passare dalla stampante anteriore a quella posteriore o viceversa, procedere nel modo seguente:


1. Accedere all'area di rimozione della cartuccia d'inchiostro della stampante anteriore o posteriore. Consultare le procedure in "Accesso alla stampante anteriore" a pagina 61 e "Accesso alla stampante posteriore (i5850 e i5850S)" oppure "Accesso alla stampante posteriore (i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650S)" a pagina 62.
2. Premere verso il basso la linguetta del supporto della stampante per ruotare il supporto della stampante e rimuovere la cartuccia d'inchiostro.
NOTA: Nello spostare la cartuccia d'inchiostro dalla parte anteriore a quella posteriore o viceversa, fare attenzione a non sporcarsi le mani di inchiostro.

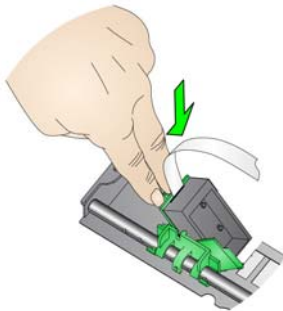

3. Spostare la cartuccia d'inchiostro dalla parte anteriore o da quella posteriore a seconda della posizione in cui si desidera stampare.
4. Inserire la cartuccia di inchiostro nel supporto della stampante come mostrato.

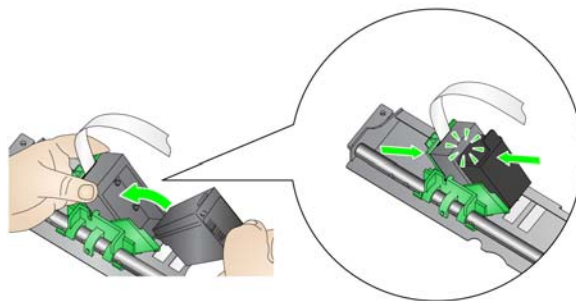

5. Ruotare il supporto della stampante e bloccarlo in posizione.

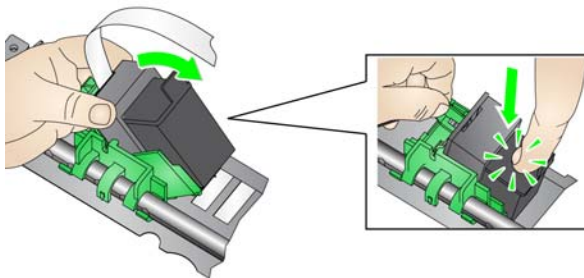

6. Far scorrere il supporto della stampante nella posizione di stampa desiderata. Consultare "Modifica delle posizioni di stampa" a pagina 64.
7. Chiudere il coperchio di accesso alla stampante anteriore e reinstallare il vassoio di uscita, o reinstallare la porta di accesso alla stampante posteriore.
8. Eseguire un test di stampa (consultare "Esecuzione di un test di stampa" a pagina 35).


Installazione/ sostituzione delle strisce assorbenti dell'inchiostro (solo per stampante anteriore)

Le tre strisce assorbenti sul trasporto dello scanner raccolgono l'inchiostro in eccesso dalla stampante. Queste strisce dovrebbero essere installate nelle relative scanalature al momento dell'installazione della stampante. Se non sono state installate, è possibile eseguire le seguenti procedure per installarle per la prima volta.


Sostituire queste strisce quando si raccoglie inchiostro in eccesso sui tamponi. In base alla posizione di stampa, è possibile che tutte le strisce non vengano sostituite allo stesso tempo. Per ordinare strisce assorbenti dell'inchiostro aggiuntive, consultare "Rifornimenti e materiali di consumo" a pagina 110.

NOTA: Non sono richieste strisce per l'inchiostro per la stampante posteriore.


1. Tirare il gancio di rilascio del coperchio dello scanner in avanti e sollevare il coperchio.
2. Rimuovere la striscia di drenaggio nera dal trasporto.

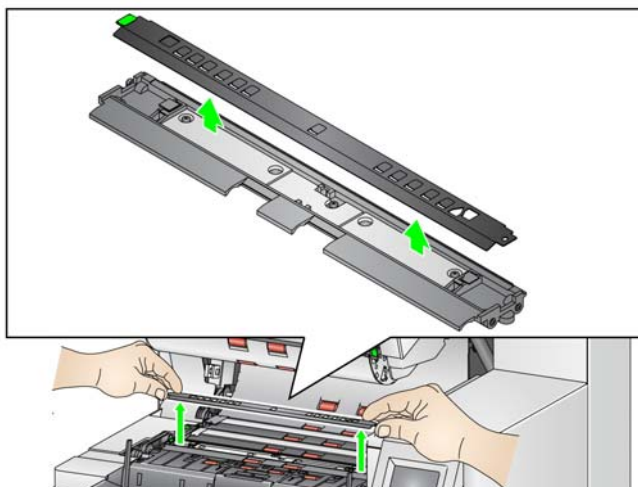

3. Individuare la scanalatura delle strisce assorbenti. In queste scanalature vanno installate o sostituite le strisce assorbenti.
4. Se si sostituisce una striscia assorbente, procedere con il passaggio 5. Se le strisce assorbenti vengono installate per la prima volta, procedere con il passaggio 6.
5. Afferrare le strisce assorbenti che è necessario sostituire ed estrarle delicatamente dalla scanalatura. Eliminare la striscia macchiata in conformità con le normative locali.

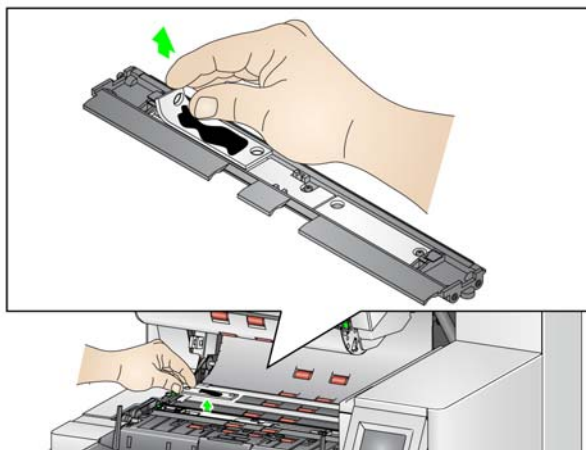

6. Rimuovere la protezione da una striscia assorbente nuova.
7. Allineare la striscia assorbente nel canale.

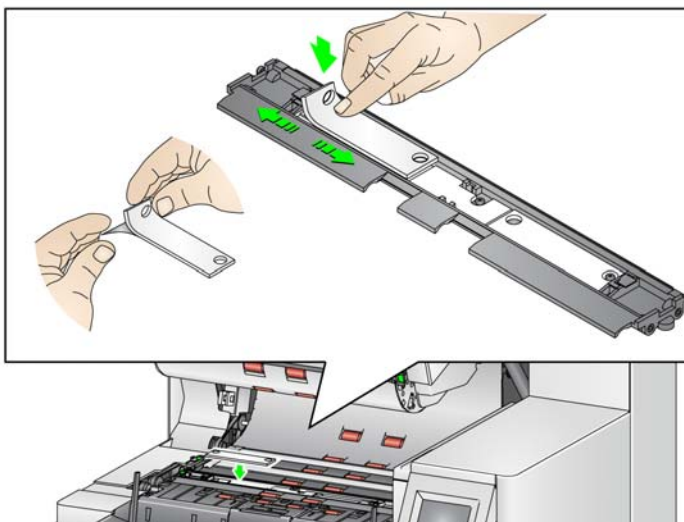

NOTA: Se le strisce non sono allineate correttamente, possono causare inceppamenti dei documenti.

8. Spingere il lato adesivo della striscia assorbente dell'inchiostro all'interno della scanalatura.
9. Se è necessario sostituire altre strisce, ripetere i passaggi 5-8.
10. Sostituire la striscia di drenaggio nera.
11. Chiudere il coperchio dello scanner.

Soluzione dei problemi

Utilizzare l'elenco seguente come guida per controllare se sono disponibili soluzioni ai problemi che possono verificarsi durante l'uso della stampante.

Problema	Possibile soluzione
La qualità di stampa è insufficiente o discontinua	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la cartuccia dell'inchiostro non sia vuota. • Accertarsi che la cartuccia dell'inchiostro sia installata correttamente. • Accertarsi che la cartuccia dell'inchiostro sia nella posizione corretta per la stampa. • Verificare che la stampante sia stata abilitata nel software di scansione e che sia stata specificata la corretta stringa di stampa. • Verificare che tutti i connettori della stampante siano saldi e che il cavo della stampante sia inserito correttamente. • Eseguire un test di stampa per verificare il corretto funzionamento di tutti gli ugelli. Consultare "Esecuzione di un test di stampa" a pagina 35. • Pulire la testina di stampa (consultare "Problemi di stampa all'avvio dovuti a depositi d'inchiostro sulla testina di stampa" di seguito).
Problemi di stampa all'avvio dovuti a depositi d'inchiostro sulla testina di stampa	Rimuovere la cartuccia dell'inchiostro dallo scanner e, utilizzando un panno umido o uno strofinaccio, tamponare (senza strofinare) gli ugelli dell'inchiostro sulla cartuccia, riposizionare la cartuccia e riprovare.
Stampa non eseguita	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare di aver abilitato la stampa nel software di scansione. • Verificare che la cartuccia dell'inchiostro sia fissata saldamente nella posizione di stampa desiderata. • Accertarsi di aver rimosso l'adesivo di protezione dalla testina di stampa.

5 Ordinamento e impilatura

Questo capitolo contiene informazioni per l'utilizzo di:

- Capacità di ordinamento e vassoi per gli scanner i5650S e i5850S.
- Opzione di ordinamento di patch anteriore per gli scanner i5650S and i5850S.
- L'Accessorio opzionale per l'impilatura doppia controllata *Kodak* disponibile solo per gli scanner *Kodak* i5850. Per utilizzare l'opzione di impilatura, è necessario acquistare tale accessorio e rivolgersi a un tecnico qualificato perché abiliti questa funzione.

Regolamento dei vassoi di uscita per gli scanner i5650S e i5850S.

È possibile regolare i vassoi di uscita dello scanner al fine di soddisfare le esigenze di scansione/ordinamento per i documenti lunghi fino a 432 mm. Per eseguire le operazioni di regolazione o manutenzione, potrebbe essere necessario rimuovere o reinserire i vassoi.

I documenti che devono essere specificamente individuati (ordinati/impilati), vengono denominati documenti speciali. TWAIN Datasource, il driver ISIS o le applicazioni di scansione forniscono diverse modalità di output dei documenti (in base a dimensioni, fogli di codici patch o alimentazioni multiple) mediante l'uso dell'opzione *Sorting/Stacking* (Ordinamento/Impilatura). L'utilizzo di tale opzione consente di ordinare i documenti speciali nel vassoio di uscita inferiore (Vassoio 1) o vassoio di uscita superiore (Vassoio 2).


- **Vassoio 1/Vassoio inferiore:** è la posizione più bassa in cui vengono raccolti i documenti emessi dallo scanner. Questa posizione consente al vassoio di uscita di contenere il numero maggiore di documenti e può essere utilizzato per documenti speciali e no. Se la maggior parte delle scansioni sono relative a documenti speciali, il vassoio di uscita inferiore deve essere selezionato come vassoio speciale. I documenti verranno emessi in questo vassoio se nessuna opzione di ordinamento/impilatura è selezionata nell'applicazione di scansione. Per rimuovere o regolare questo vassoio, consultare "Regolazione del vassoio di uscita" a pagina 20.

- **Vassoio 2/Vassoio superiore:** è il vassoio più vicino alla parte superiore ed è generalmente utilizzato per i documenti speciali, se questi sono in minoranza. Per rimuovere o regolare questo vassoio, consultare "Regolazione dell'angolo del vassoio superiore" a pagina 71.



Vassoio 1/Vassoio inferiore

- **Vassoio di uscita posteriore:** è posizionato sul retro dello scanner.

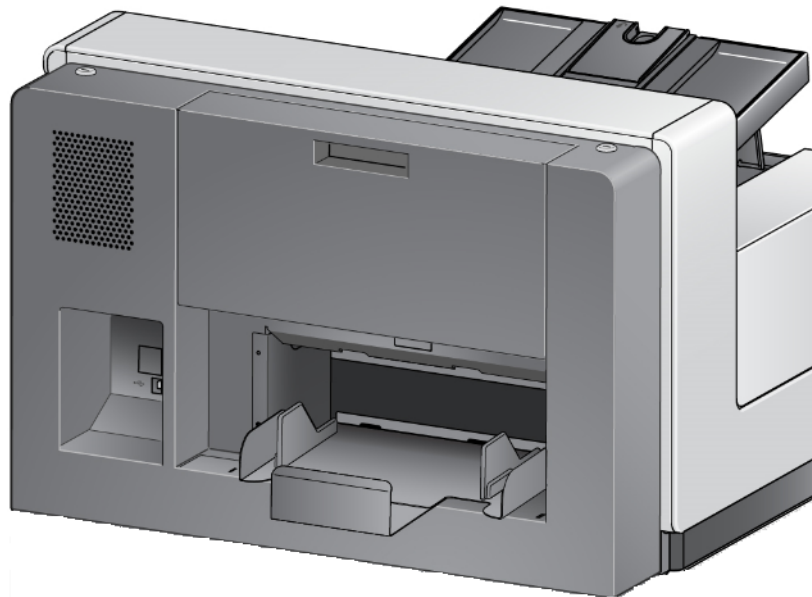

Regolazione dell'angolo del vassoio superiore

È possibile regolare il vassoio superiore in cinque posizioni differenti. L'altezza del vassoio superiore varia a seconda dell'allineamento del bordo anteriore o posteriore dei documenti.




Posizione più alta



Posizione più bassa

Per modificare l'angolo del vassoio:

1. Estrarre i perni che si trovano su ciascun lato del vassoio per sollevarlo o abbassarlo nel foro desiderato.

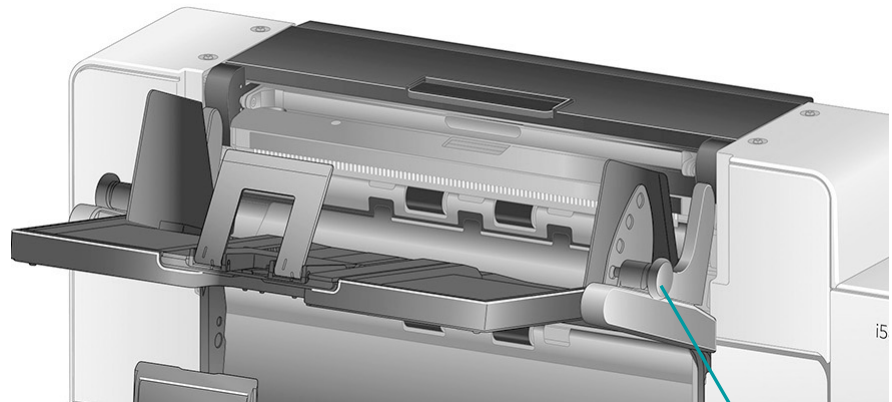

Perno


2. Quando in posizione corretta, rilasciare delicatamente i perni per bloccare il vassoio in posizione.

Generalmente, se sono selezionate le opzioni **Best** (Migliore impilatura) o **Improved Stacking** (Impilatura migliorata) nell'applicazione di scansione, il vassoio dovrebbe trovarsi nella posizione più alta (con il perno nel foro più basso del vassoio).

Regolazione delle guide laterali del vassoio di uscita superiore o posteriore

Le guide laterali migliorano l'impilatura dei documenti nei vassoi di uscita. Può essere necessario cambiare la posizione delle guide laterali fino a trovare la migliore impilatura dei documenti.

Le guide laterali del vassoio superiore sono magnetizzate e possono scorrere facilmente a sinistra o a destra per accogliere le dimensioni dei documenti.

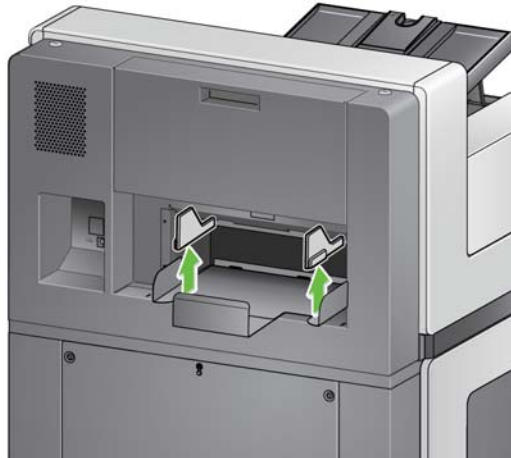


Le guide laterali del vassoio di uscita posteriore nei modelli i5850 si regolano come le guide del vassoio inferiore.

Per lo scanner i5650S: per rimuovere tali guide, sollevarle verso l'alto ed estrarle dal vassoio.

Rimozione del vassoio di uscita posteriore

Per rimuovere il vassoio di uscita posteriore, inclinare leggermente il vassoio ed estrarlo dallo scanner.

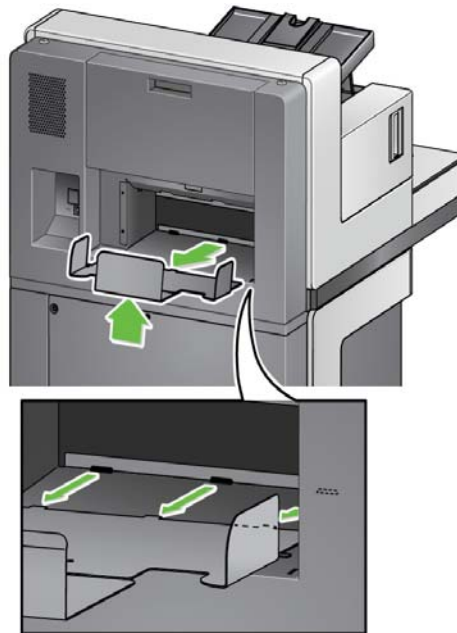

Utilizzo delle levette

Questo scanner è dotato di levette magnetizzate di 3 dimensioni differenti che possono essere facilmente regolate in base al set di documenti che si desidera scansionare.



Se lo si desidera, fissare la levetta alla parte superiore dello scanner (le levette possono anche essere fissate al vassoio inferiore e alle uscite posteriori). La levetta contribuisce ad allineare i documenti quando vengono depositati nel vassoio di uscita. A seconda del set di documenti che si desidera scansionare, utilizzare la levetta con le dimensioni che soddisfano le proprie necessità. La levetta può anche essere tagliata alla lunghezza desiderata.



Risoluzione dei problemi: scanner i5650S e i5850S

Utilizzare il seguente elenco come guida per verificare le possibili soluzioni ai problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso dello scanner i5650S/i5850S.

Problema	Possibile soluzione
I documenti non vengono separati correttamente in base alla lunghezza	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che l'opzione Length (Lunghezza) sulla scheda Sorting (Ordinamento) nell'applicazione di scansione sia impostata. Le dimensioni della carta devono differire di oltre 0,5 pollici affinché l'ordinamento in base alla lunghezza avvenga correttamente.
I documenti non vengono separati in base ai fogli di codici patch	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che tutti i codici patch siano stampati con orientamento orizzontale.• Eseguire il test lettore di patch (non il test patch) mediante il pannello di controllo operatore, come descritto nel capitolo 3 di questa guida, per verificare che lo scanner stia leggendo correttamente i codici patch.

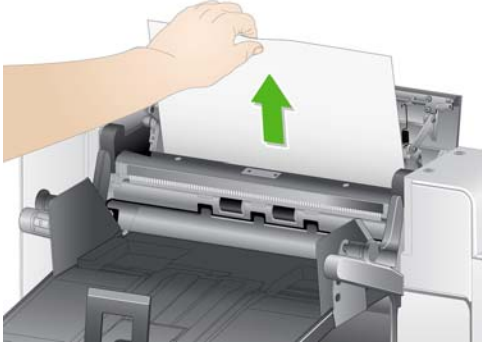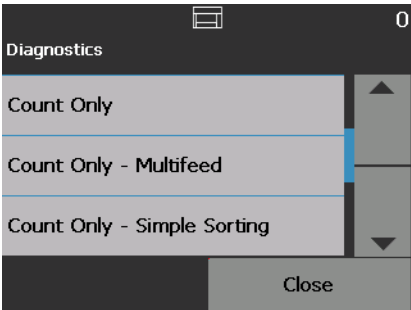Problema	Possibile soluzione
<p>I documenti si incepano nell'area di trasporto superiore</p>	<p>Consultare "8 Risoluzione dei problemi" a pagina 111 per informazioni sulle possibile cause dell'inceppamento dei documenti nello scanner. Se si verifica un inceppamento nel trasporto superiore, eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprire il coperchio superiore.  <ul style="list-style-type: none"> • Individuare i documenti inceppati e rimuoverli. • Chiudere il coperchio superiore e verificare che sia correttamente agganciato, quindi riprendere la scansione.
<p>I documenti non vengono impilati correttamente nel vassoio superiore o nel vassoio inferiore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare le opzioni Best (Migliore impilatura) o Improved Stacking (Impilatura migliorata) nell'applicazione di scansione. • Regolare guide laterali e fine corsa in base alle necessità.
<p>Messaggio "Codice a barre ordinato nel vassoio sbagliato"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se la pagina del codice a barre è pari o superiore a 10 pollici di lunghezza, verrà ordinata nel vassoio della carta predefinito, come stabilito dalle impostazioni del driver TWAIN o ISIS.
<p>Documenti non trasportati correttamente</p>	<p>Per verificare che lo scanner invii correttamente i documenti ai tre vassoi di uscita, eseguire un test Count only - Simple Sorting (Solo conteggio: Ordinamento semplice) dal pannello di controllo operatore.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Diagnostics (Diagnostics). 2. Selezionare Count only - Simple Sorting (Solo conteggio: Ordinamento semplice).  <ol style="list-style-type: none"> 3. Collocare i documenti da contare nel vassoio elevatore di entrata. 4. Premere il pulsante di Avvio/Ripresa. Quando tutti i documenti sono stati acquisiti, verrà visualizzato il numero totale. <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante l'esecuzione del test, i documenti verranno trasportati nei vassoi di uscita inferiore, posteriore e superiore. Una volta completati i test, un terzo della pila di documenti contati verrà inviato a ciascun vassoio. • Durante l'esecuzione di questi test, non inserire più di 600 documenti nella pila dei documenti da contare. • I test non vengono eseguiti alla velocità nominale. • Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

Accessorio per l'impilatura doppia controllata


(non disponibile con i modelli i5650S o i5850S)

Tale accessorio permette l'impilatura fisica dei documenti scansionati in base alla dimensione del documento o al codice patch. Tale accessorio inoltre ha la capacità di scegliere la posizione di impilatura di un documento che innesca un evento di alimentazione multipla.

Fare riferimento alle *Guide di configurazione scansione* per TWAIN e ISIS su CD/DVD o alla documentazione sull'applicazione della scansione per ulteriori informazioni sull'abilitazione e la configurazione dello scanner per l'utilizzo dell'impilatura doppia controllata.


Utilizzare la guida sottostante per avere aiuto per collocare le parti durante la regolazione e l'utilizzo dell'Accessorio per l'impilatura doppia controllata.

- 1 1 vassoio di uscita con fine corsa estensibile
- 2 2 guide laterali magnetiche per Pila n.1
- 3 2 guide laterali magnetiche per Pila n.2
- 4 1 inserimento documenti corti
- 5 2 guide laterali magnetiche per documenti corti
- 6 1 inserimento estensione Pila n.1
- 7 1 estensione alternata del fine corsa

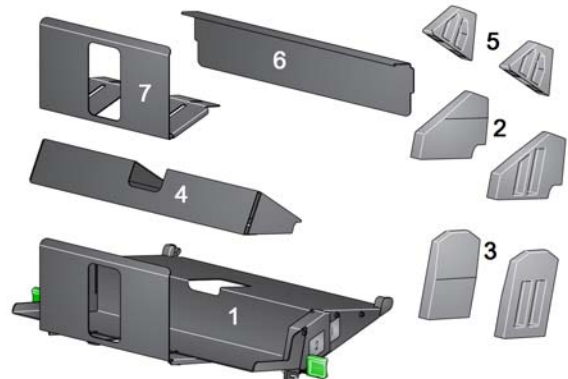

Posizioni di Impilatura

L'Accessorio per l'impilatura doppia controllata è progettato per sostituire il vassoio di uscita standard sugli scanner i5x50. L'Accessorio per l'impilatura doppia controllata consiste in due posizioni di impilatura: Pila n.1 e Pila n.2.

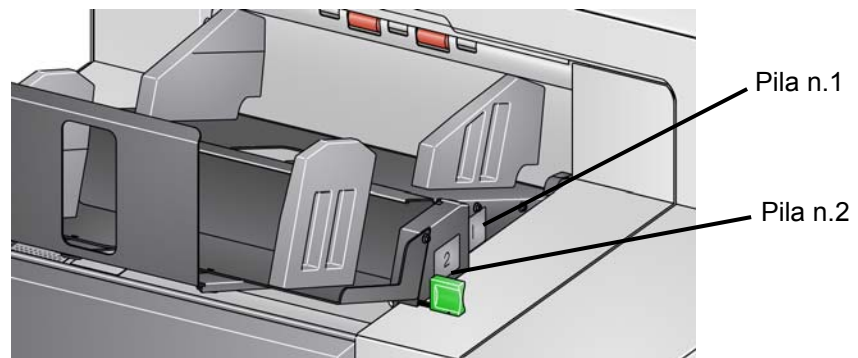

Stack #1 (Pila n.1): si trova più vicina alla parte superiore del trasporto di documenti dalla parte in cui il documento esce dallo scanner. Tale posizione è utilizzata tipicamente come la pila di eccezione quando si desidera separare documenti più corti (meno di 6 pollici) da un set di documenti.

Stack #2 (Pila n.2): è la posizione più bassa ed è tipicamente utilizzata come una pila di eccezione quando si desidera separare le pagine di patch da una pila di documenti o separare un documento ad alimentazione multipla.

Configurazioni consigliate

TWAIN Datasource, il driver ISIS o l'applicazione di acquisizione forniscono opzioni su come si desidera far uscire i documenti (ad esempio: in base alla dimensione, alle pagine patch o alle alimentazioni multiple) utilizzando la funzione Impilatura doppia controllata. Per ulteriori informazioni, vedere le *Guide di configurazione scansione* per TWAIN e ISIS sul CD, o la documentazione di applicazione della scansione.

NOTE:

- dopo la configurazione della funzione Impilatura doppia controllata, è possibile che sia necessario regolare le guide laterali sull'Accessorio per l'impilatura doppia controllata per adattare l'impostazione di scansione.
- Per documenti di lunghezza inferiore a 12,7 cm (5 pollici) utilizzare facoltativamente inserimento documenti corti.

Specifiche della carta consigliate

La pila n.2 richiede che la carta abbia alcuni requisiti per essere rilasciata in un maniera incontrollata per impilare correttamente. La carta carente in rigidità e massa sufficiente non raggiunge la Pila n.2 e crea alla fine disordine nel vassoio di uscita.

Documenti consigliati per un'impilatura affidabile nella Pila n.2

- I documenti di formato A4 che sono in condizioni buone, sono da 60 - 80 g/m² e scansionate in posizione orizzontale.
- I documenti di formato Letter che sono in condizioni buone, sono da 7,2 - 10,8 kg (16 - 24 lb.) scansionate su carta fine in posizione orizzontale.

Documenti che possono impilare non efficientemente nella Pila n.2

- Documenti con pieghe perpendicolari nella direzione del trasporto del documento
- Documenti in pessime condizioni
- Documenti con arricciamento o danneggiamento sul primo bordo
- Documenti minori di 20,32 cm (8 pollici) e più lunghi di 30,48 cm (12 pollici)
- Carta indicizzata da 49,9 kg (110 lb.) di qualsiasi dimensione
- Carta fine Letter da 12,7 kg (28 lb.)
- Carta da stampa offset formato A4 da 31,7 kg (70 lb.)
- Ogni dimensione di carta velina, carta NCR o fotografica
- Carta fine Letter da 90,7 kg (200 lb.)
- Carta formato A4 da 90 g/m²

NOTA: Anche se le condizioni elencate sotto non possono essere affidabili per l'impilatura, possono impilare correttamente in alcune circostanze.

Altri fattori che possono influenzare l'impilatura

- L'umidità alta e bassa può causare che i documenti impilino differentemente.
- Spostamenti d'aria, come gente che cammina vicino allo scanner, ventilatori, ventole d'aria, ecc. possono causare che i documenti destinati allo Stack n.2 non impilino correttamente.
- Il superamento dell'altezza di impilatura consigliata (200 documenti, 9,7 kg/20 lb. in carta fine in buone condizioni) nella Pila n.1 può impedire che i documenti impilino correttamente nella Pila n.2.
- Utilizzare le guide laterali magnetiche può migliorare di molto la nitidezza dell'impilatura.
- I primi bordi arricciati possono migliorare e peggiorare l'affidabilità di impilatura della Pila n.2 a seconda della direzione dell'arricciamento e del tipo di carta.
- Documenti con strappi al primo bordo, pieghe ad angolo, triple pieghe, doppie pieghe possono avere un effetto imprevedibile quando vengono depositati nella Pila n.2.

Protezione di lunghezza attivata per la scansione verticale

L'Accessorio per l'impilatura doppia controllata è stato progettato per l'impilatura durante l'alimentazione di documenti con orientamento orizzontale. L'impilatura di documenti più lunghi di 215 mm (8,5 pollici) potrebbe non essere possibile e dipende dal tipo e dalle condizioni delle pagine che devono essere depositate nella Pila n.2. Per evitare un'impilatura difettosa di pagine con orientamento orizzontale, l'opzione Impilatura doppia controllata provocherà un inceppamento, per impostazione predefinita, se viene scansionata una pagina più lunga di 215 mm (8,5 pollici) quando è abilitata l'impilatura.

Il messaggio, **Protezione di lunghezza attivata** viene visualizzato sul Pannello di controllo dell'operatore per indicare che il limite massimo di lunghezza del documento è stato raggiunto. Se si desidera impilare documenti più lunghi di 8,5 pollici (ad esempio con orientamento verticale) è consigliabile contattare il supporto tecnico per assistenza.

NOTA: La disabilitazione di **Consenti lunghezza massima** non disattiva la Protezione di lunghezza di impilatura doppia controllata.

Fare riferimento alla seguente tabella per condizioni di migliore impilatura:

Pila n.1	
Massima capacità di impilatura del documento	25 mm (1 pollice): generalmente 200 documenti, in condizione nuova, finì 9,7 kg (20 lb.).
Lunghezza massima documenti: orizzontale (in caso di scansione di una varietà di tipi e condizioni di carta)	215 mm (8,5 pollici): Letter
Lunghezza massima documenti: verticale (solo in caso di scansione di tipi di carta consigliati in condizioni corrette)	29,7 cm (11,7 pollici): A4 Letter
Larghezza massima di carta (orizzontale)	29,7 cm (11,7 pollici): A4 Letter
Lunghezza minima di carta	63 mm (2,5 pollici)
Lunghezza minima della carta	63 mm (2,5 pollici)
Pila n.1 (con inserimento documenti piccoli)	
Massima capacità di impilatura del documento	25 mm (1 pollice): generalmente 200 documenti, in condizione nuova, finì 9,7 kg (20 lb.).
Lunghezza massima della carta	14,8 cm (5,85 pollici)
Larghezza massima della carta	29,7 cm (11,7 pollici)
Pila n.2	
Massima capacità di impilatura del documento	25 mm (1 pollice): generalmente 200 documenti, in condizione nuova, finì 9,7 kg (20 lb.).
Lunghezza massima documenti: orizzontale (in caso di scansione di una varietà di tipi e condizioni di carta)	215 mm (8,5 pollici): Letter
Lunghezza massima documenti: verticale (solo in caso di scansione di tipi di carta consigliati in condizioni corrette)	29,7 cm (11,7 pollici): A4 Letter
Larghezza massima di carta (orizzontale)	29,7 cm (11,7 pollici): A4 Letter
Lunghezza minima di carta	13,9 cm (5,5 pollici)
Lunghezza minima della carta	13,9 cm (5,5 pollici)

Descrizione impilatura affidabile

In aggiunta alle linee guida tracciate nella sezione "Specifiche della carta consigliate" a pagina 76, utilizzare i suggerimenti riportati di seguito per ottenere risultati ottimali di impilatura.

- Per un'impilatura più ordinata, utilizzare un pareggiatore per allineare i bordi del documento prima della scansione.
- Se si utilizzano fogli di codici patch per separare i documenti, ma questi non effettuano la separazione correttamente, è possibile stampare i fogli di codici patch su carta con grammatura più pesante. La grammatura più pesante favorisce al meglio l'impilatura nella Pila n.2.


Regolazione dell'Accessorio per l'impilatura doppia controllata

Se l'Accessorio per l'impilatura doppia controllata non è installato, fare riferimento alle procedure di installazione fornite insieme all'accessorio.

Regolazione delle guide laterali sulla Pila n.1 e la Pila n.2

Le guide laterali migliorano l'impilatura dei documenti. Può essere necessario cambiare la posizione delle guide laterali fino a trovare la migliore impilatura dei documenti.

Le guide laterali sono magnetizzate. Quando vengono rimossi i lati, può essere necessario inclinare le guide a sinistra o destra per rimuoverle più facilmente.

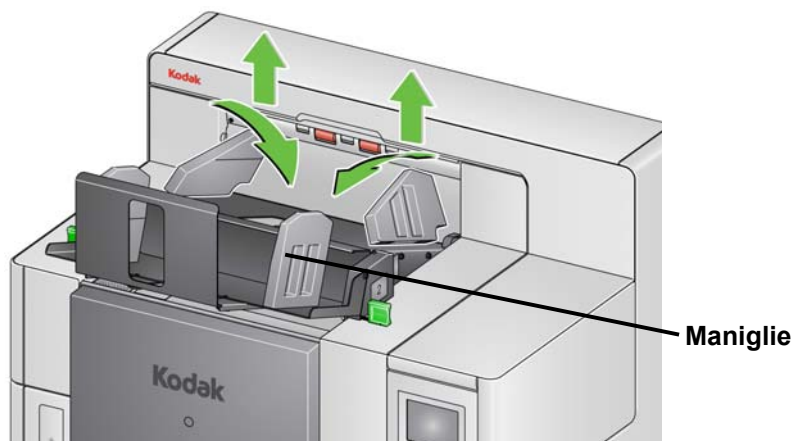


NOTA: Le maniglie delle guide laterali devono essere rivolte verso l'esterno.

Inserimento documenti corti


L'inserimento documenti corti può essere utilizzato quando si impilano assegni o altri documenti corti nella Pila n.1.

Per installare il vassoio per documenti corti:

1. Rimuovere le guide laterali dalla Pila n.1.

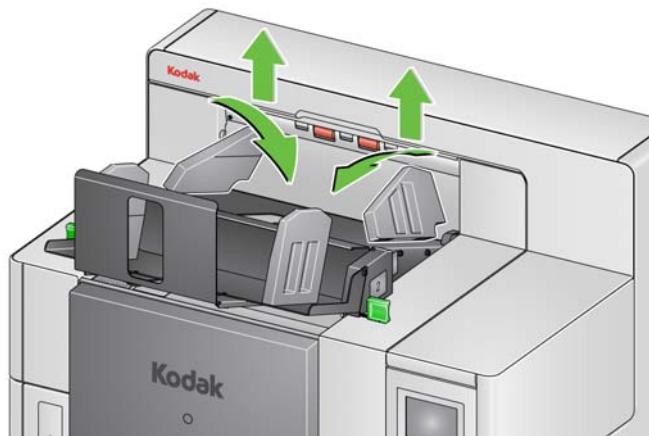

2. Inserire l'inserimento documenti corti. Fare riferimento alla seguente illustrazione per un orientamento corretto.

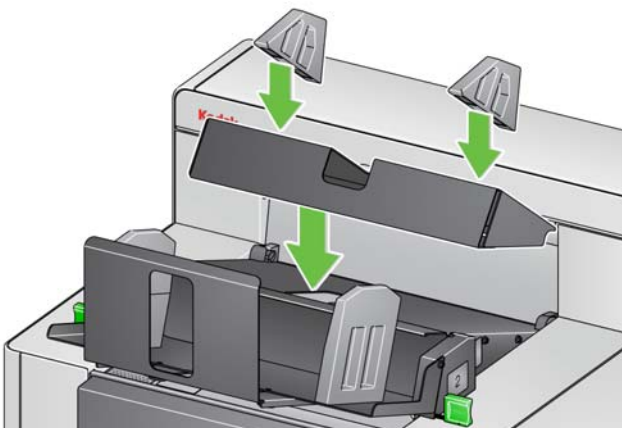


NOTA: Si suggerisce di posizionare le guide magnetiche laterali a circa 50,8 mm (2 pollici) dal bordo posteriore dello scanner. Comunque, le guide laterali possono essere posizionate in qualsiasi posizione che migliora l'impilatura.

Regolazione del fine corsa

E' possibile regolare il fine corsa. Si consiglia di regolare il fine corsa affinché sia circa 38,1 mm (1,5 pollici) più lungo rispetto al documento più lungo che viene depositato nella Pila n.2. Utilizzare le viti a testa zigrinata sul fondo della Pila n.1 per apportare le regolazioni desiderate.

1. Allentare entrambe le viti in basso alla Pila n.1.

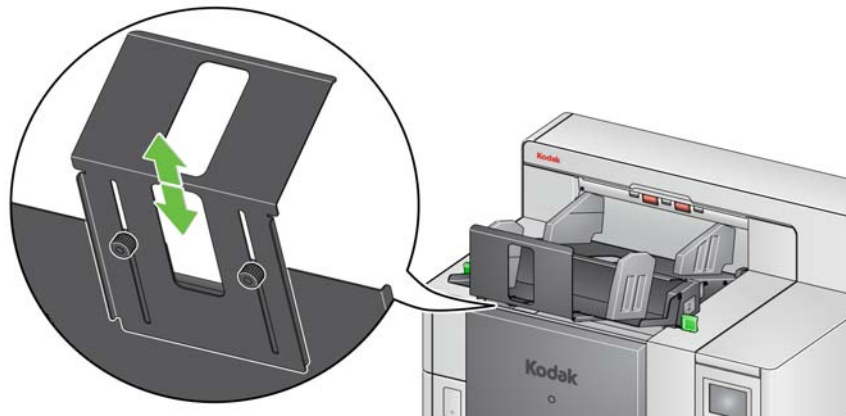

2. Scorrere il fine corsa in dentro o in fuori alla lunghezza desiderata.
3. Stringere entrambe le viti.

Disabilitazione Impilatura doppia controllata



L'Impilatura doppia controllata può essere disabilitata con l'utilizzo di uno schermo di disabilitazione sul pannello di controllo dell'operatore. Per ulteriori informazioni, consultare "Sostituzioni" a pagina 49.

Patch di commutazione per l'impilatura doppia

La patch di commutazione per l'impilatura doppia può essere attivata dal Pannello di controllo operatore.

L'opzione **Dual Stacking Toggle Patch** (Patch di commutazione per l'impilatura doppia) consente di utilizzare i fogli di codici patch durante la fase di preparazione per separare automaticamente uno o più documenti speciali dalla pila. Questa opzione consente di separare i documenti speciali posizionando un foglio di codici patch prima e dopo tali documenti.

L'opzione Rear Patch Sorting (Ordinamento codici patch posteriori) deve essere attivata nel pannello di controllo operatore affinché i codici patch vengano inviati al vassoio di uscita posteriore e i documenti speciali nell'apposito vassoio speciale.

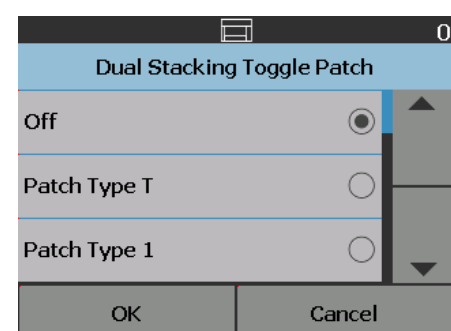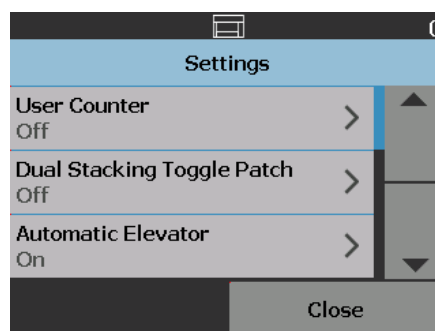

**Risoluzione dei problemi:
Accessorio per l'impilatura
doppia controllata**


Utilizzare l'elenco qui sotto come una guida per controllare soluzioni possibili a problemi che si possono incontrare quando si utilizza l'Accessorio per l'impilatura doppia controllata.

Problema	Possibile soluzione
I documenti non si separano	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che l'Accessorio per l'impilatura doppia controllata sia stato attivato da un rappresentante del servizio di assistenza Kodak di zona.
I documenti con codici patch non impilano correttamente nella Pila n.2	<ul style="list-style-type: none">• Tentare la copia del foglio di codici patch su una carta più rigida. L'utilizzo di una risma di carta rigida per i fogli di codici patch stampati consente alle pagine un output più sicuro nella Pila n.2.
Alcuni documenti non si impilano in modo ordinato nella Pila n.2	<ul style="list-style-type: none">• Per un'impilatura più ordinata utilizzare un pareggiatore per allineare i bordi del documento prima della scansione.
I documenti si arrestano nello scanner	<ul style="list-style-type: none">• L'opzione Protezione di lunghezza sta limitando lo scanner alla sola alimentazione orizzontale. Per ulteriori informazioni, consultare "Protezione di lunghezza attivata per la scansione verticale" a pagina 77.

6 Lettura patch

Cosa sono le pagine di patch?


Le pagine di patch contengono codici patch utilizzati generalmente come separatori di documenti durante la scansione. Con codice patch si intende il modello stampato su un documento costituito da barre nere parallele alternate a spazi. Durante la scansione, le pagine di patch forniscono istruzioni allo scanner o all'applicazione di scansione per attivare una funzione dello scanner o dell'applicazione di scansione. Le pagine di patch possono presentare diversi modelli di barre e formati.

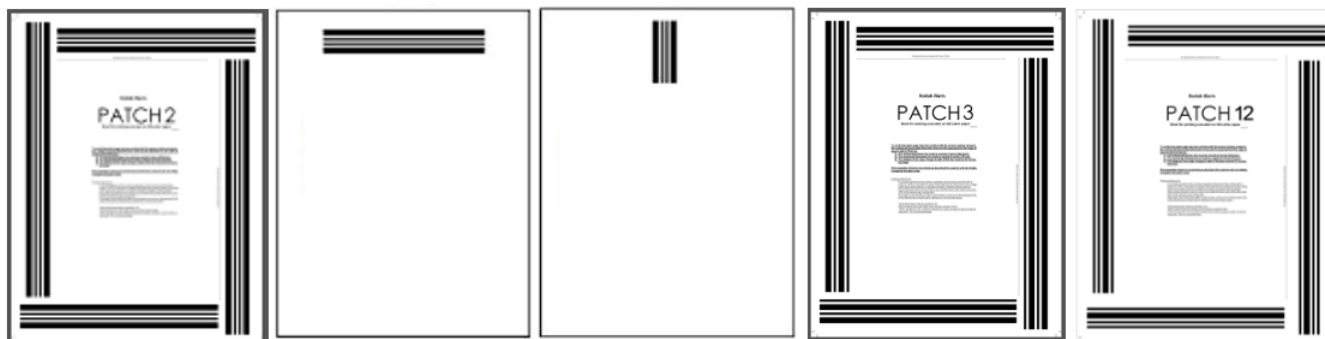


Esempi di file PDF delle pagine di patch sono scaricabili dal sito Web di Kodak Alaris: www.kodakalaris.com/go/IM. Fare clic sulla scheda **Centro di supporto** quindi selezionare: **Scanner di documenti > Produzione > i5850 (i5250, i5650, i5250V, i5650V)** e selezionare **Guida dell'utente**.

NOTA: queste versioni PDF presentano dimensioni adatte per la stampa su carta A4 e Letter. Esistono inoltre file sorgente TIFF che possono essere utilizzati per personalizzare i patch per la propria azienda. Seguire le istruzioni fornite per assicurarsi che le pagine siano stampate correttamente sulla stampante.

Dove vengono lette le pagine di patch?

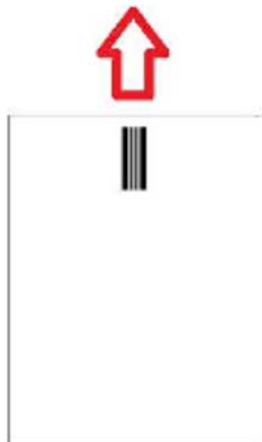

- **Metodo 1:** utilizzando le fotocamere per leggere i patch con orientamento verticale. *Verticale* significa che le barre del modello di patch sono allineate alla direzione del documento all'interno dello scanner. Questo metodo di lettura di patch fa sì che i patch possano essere presenti su tutta la parte superiore, sul fronte o sul retro del documento. Uno svantaggio di questo metodo è che una pagina con un modello di patch verrà stampata prima che (con stampante anteriore, di pre-scansione) il patch venga letto, così che la stampa su quella pagina non possa essere modificata in base alla presenza di un patch.
- **Metodo 2:** utilizzando le fotocamere per leggere i patch con orientamento orizzontale. *Orizzontale* significa che le barre del modello di patch sono perpendicolari alla direzione del documento all'interno dello scanner. Durante la lettura di patch in orizzontale tramite l'utilizzo della fotocamera, lo scanner crea quattro lettori di patch virtuali nelle stesse posizioni dei quattro lettori di patch fisici. I patch devono essere posizionati sulla pagina in una posizione che consenta il passaggio alla stessa posizione dei quattro lettori di patch fisici.

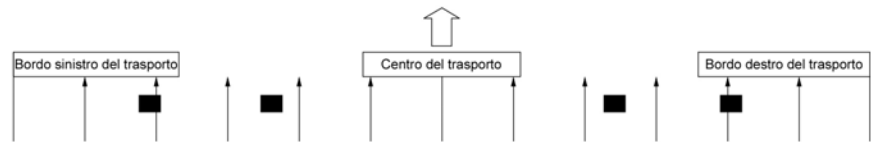

Questo metodo di lettura patch consente ai patch di ottenere barre orizzontali e patch di lettura sul fronte o sul retro della pagina. Uno svantaggio di questo metodo è che una pagina con un modello di patch verrà stampata prima che il patch venga letto così che la stampa su una pagina non può essere modificata in base alla presenza di un patch su quella pagina.

- **Metodo 3:** utilizzando le fotocamere per leggere i patch hardware con orientamento orizzontale. I patch devono essere posizionati sulla pagina in una posizione che consenta il passaggio alla stessa posizione dei quattro lettori di patch fisici. Un vantaggio di questo metodo è che consente allo scanner con funzionalità di indirizzo immagine/indicizzazione di stampare il Numero posizione documento (indirizzo immagine) correttamente su ciascuna pagina. I modelli di patch devono essere posizionati sul fronte della pagina.

Posizioni del lettore di patch dello scanner i5850 come offset dal centro del trasporto dello scanner.

Sinistra	- 4 1/8 di pollice
Centro sinistra	- 2 7/16 di pollice
Centro destra	+ 2 7/16 di pollice
Destra	+ 4 1/8 di pollice

Gli scanner *Kodak* i5x50 leggono i modelli di patch diversamente in base al modello di scanner e alle funzioni attive.

Scanner i5250V/i5650V

- **Stampa intelligente: Conteggio patch:** patch 1, 2, 3, 5, 6 vengono letti dall'apposito lettore di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale.
- **Commutazione colore:** i patch di commutazione colore sono letti in verticale dalle fotocamere e in orizzontale dai lettori di patch dell'hardware nello scanner che impedisce la stampa su pagine di patch.
- **Controllo scanner:** i patch 10, 11, 12, 13, 14, 15 vengono letti dagli appositi lettori di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale.

Scanner i5250/i5650/i5650S

- **Stampa intelligente: Conteggio patch:** patch 1, 2, 3, 5, 6 vengono letti dall'apposito lettore di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale.
- **Stampa intelligente: Indicizzazione:** patch 1, 2, 3, 5, 6 vengono letti dall'apposito lettore di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale.
- **Commutazione colore:** i patch di commutazione colore sono letti in verticale dalle fotocamere e in orizzontale dai lettori di patch dell'hardware nello scanner che impedisce la stampa su pagine di patch.
- **Controllo scanner:** i patch 10, 11, 12, 13, 14, 15 vengono letti dagli appositi lettori di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale.

Scanner i5850/i5850S


- **Stampa intelligente: Conteggio patch:** patch 1, 2, 3, 5, 6 vengono letti dall'apposito lettore di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale.
- **Stampa intelligente: Indicizzazione:** i patch 1, 2, 3, 5, 6 vengono letti dall'apposito lettore di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale.
- **Stampa intelligente: Indirizzo immagine:** i patch 1, 2, 3, 5, 6 vengono letti dall'apposito lettore di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale.
- **Commutazione colore:** i patch di commutazione colore sono letti in verticale dalle fotocamere e in orizzontale dai lettori di patch dell'hardware nello scanner che impedisce la stampa su pagine di patch.
- **Controllo scanner:** i patch 10, 11, 12, 13, 14, 15 vengono letti dagli appositi lettori di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale.
- **Impilatura doppia controllata (per i5850 con questo accessorio):** i patch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vengono letti dagli appositi lettori di patch dell'hardware nello scanner soltanto in orizzontale o dalle fotocamere sia in verticale che in orizzontale.

Kodek Scanner	Fatur or Enchid	Includer Hardware Patch Reader	Intelligent Printing				Control Dual Stack				Color Taggle Patch		Scanner Features		Patch Sorting	
			With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)	With Hardware Patch Reader (P1010/110)
ODS	IA															
i5200 or i5200V	-	-	na	-	-	-	-	-	-	-	yes	-	-	-	-	-
i5600 or i5600V	-	-	na	-	-	-	-	-	-	-	yes	-	-	-	-	-
i5250V or i5650V	-	-	yes	yes	-	-	-	-	-	yes	yes	yes	-	-	-	-
i5250	-	-	yes	yes	na	na	-	-	-	-	yes	yes	yes	-	-	-
i5650	-	-	yes	yes	yes	na	-	-	-	-	yes	yes	yes	-	-	-
i5800	na	-	na	-	-	-	-	-	-	-	yes	-	-	-	-	-
	yes	-	-	-	-	-	-	yes	na	-	-	-	-	-	-	-
i5850	na	yes	yes	yes	yes	yes	-	-	yes	yes	yes	yes	-	-	-	-
	yes	yes	-	-	-	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	-	-	-	-
	yes	na	-	-	-	-	yes	yes	yes	yes	yes	yes	-	-	-	-
	na	na	-	-	-	-	-	-	-	-	yes	-	-	-	-	-
i5650S	-	-	-	-	-	na	-	-	-	-	yes	-	-	-	-	-
i5850S	na	yes	-	-	-	yes	-	-	-	-	yes	-	-	-	-	-
i1800 or i800	-	yes	yes	-	-	yes	-	-	yes	na	-	-	-	-	-	-
i1800	-	na	-	-	-	-	-	-	na	yes	-	-	-	-	-	-
i4250/i4650	-	-	Na	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i4850	-	-	-	Camera read	-	-	-	-	-	-	yes	-	-	-	-	-


Requisiti di codice patch

Esistono requisiti specifici per dimensioni e posizionamento dei modelli di patch, è consigliabile pertanto assicurarsi che le pagine di patch siano create correttamente.

NOTA: per informazioni sull'attivazione delle funzioni dello scanner utilizzate con una pagina di patch, consultare *Guida di configurazione scansione* per TWAIN e ISIS o la documentazione sull'applicazione di scansione.

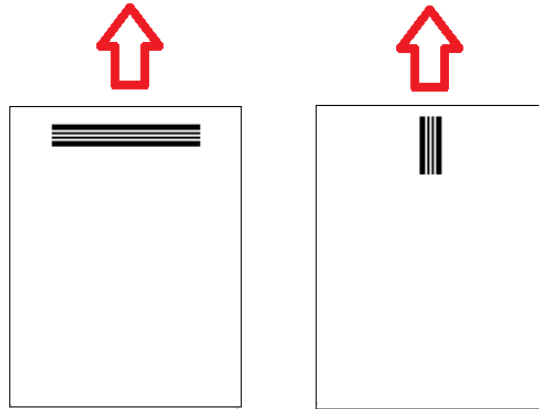


Per attivare l'alimentazione in qualsiasi direzione avviene comunemente che le pagine patch siano create con modelli di patch su ogni bordo della pagina.

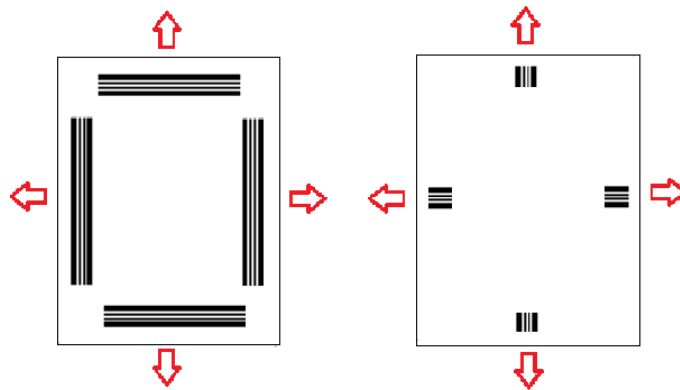

Patch di commutazione colore


È inoltre possibile creare una pagina di patch che possa essere utilizzata su ogni scanner *Kodak* che presentano modelli di barre letti costantemente con lettura di patch di fotocamera o hardware.

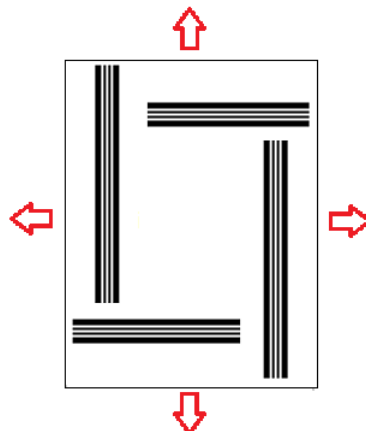


Dettagli sul modello di patch

Esistono tre classificazioni di patch:

I patch di separazione di Documenti/Batch (a volte definiti patch di Indirizzo immagine): questi patch sono in genere utilizzati per la scansione di documenti molto diversi in una sola volta con pagine patch come separatori. Tali patch sono di Tipo 2 (separazione di documenti), di Tipo 3 (separazione del batch) e Tipo T che può essere utilizzato sia per la separazione di documenti che di batch).

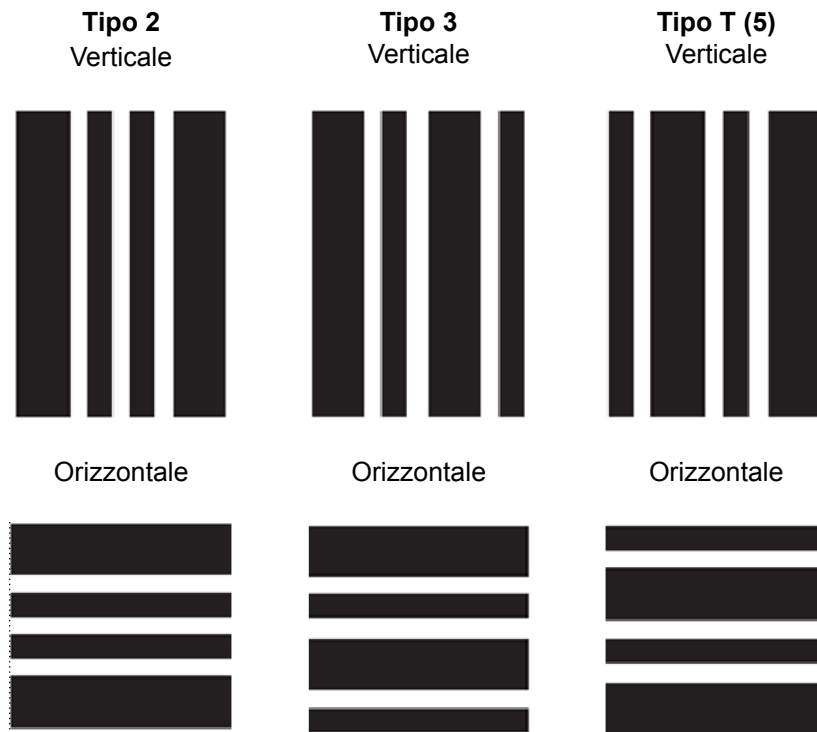


Patch di funzione: tali pagine patch tradizionalmente non sono utilizzate per la separazione di documenti. Tali patch non possono essere utilizzati per innescare le funzioni dello scanner (come commutazione colore o il controllo rilevamento alimentazione multipla) ma per innescare quelle del software. Tali patch sono di Tipo 1, Tipo 4 (commutazione colore) e Tipo 6.

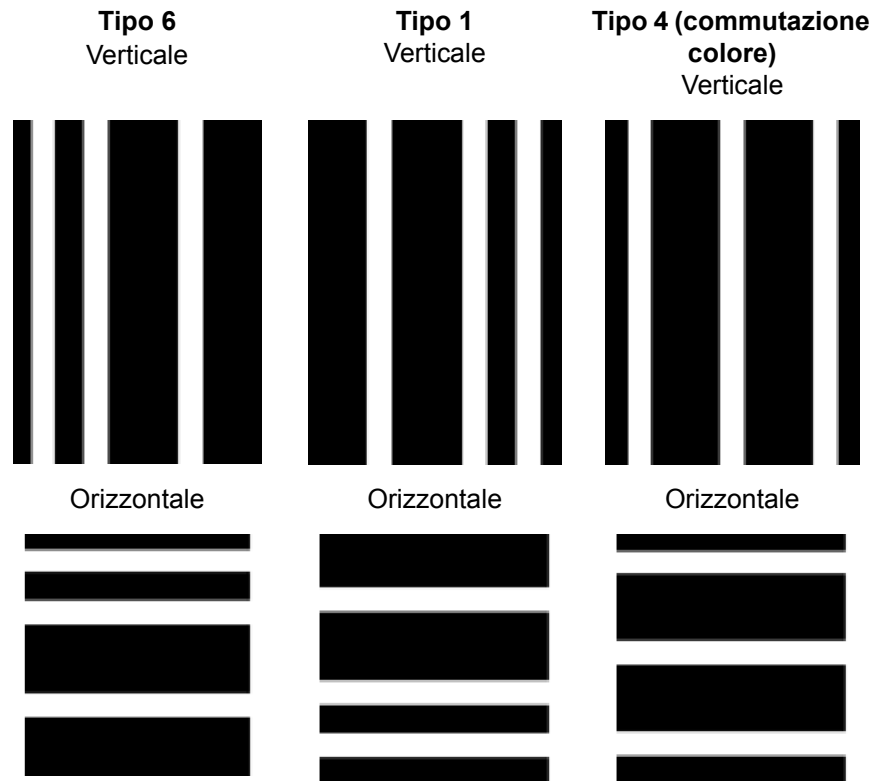

NOTA: non stampare i suddetti modelli di patch per utilizzarli in uno scanner. Questi esempi di modelli non hanno le dimensioni adatte per l'utilizzo di produzione. Le versioni PDF stampabili sono scaricabili dal sito Web di Kodak Alaris.

- **Patch di controllo scanner:** queste pagine di patch sono nuove per gli scanner *Kodak i5x50* e sono state create per controllare le funzioni dello scanner.

I patch comprendono: Tipo 10, Tipo 11, Tipo 12, Tipo 13, Tipo 14 e Tipo 15.

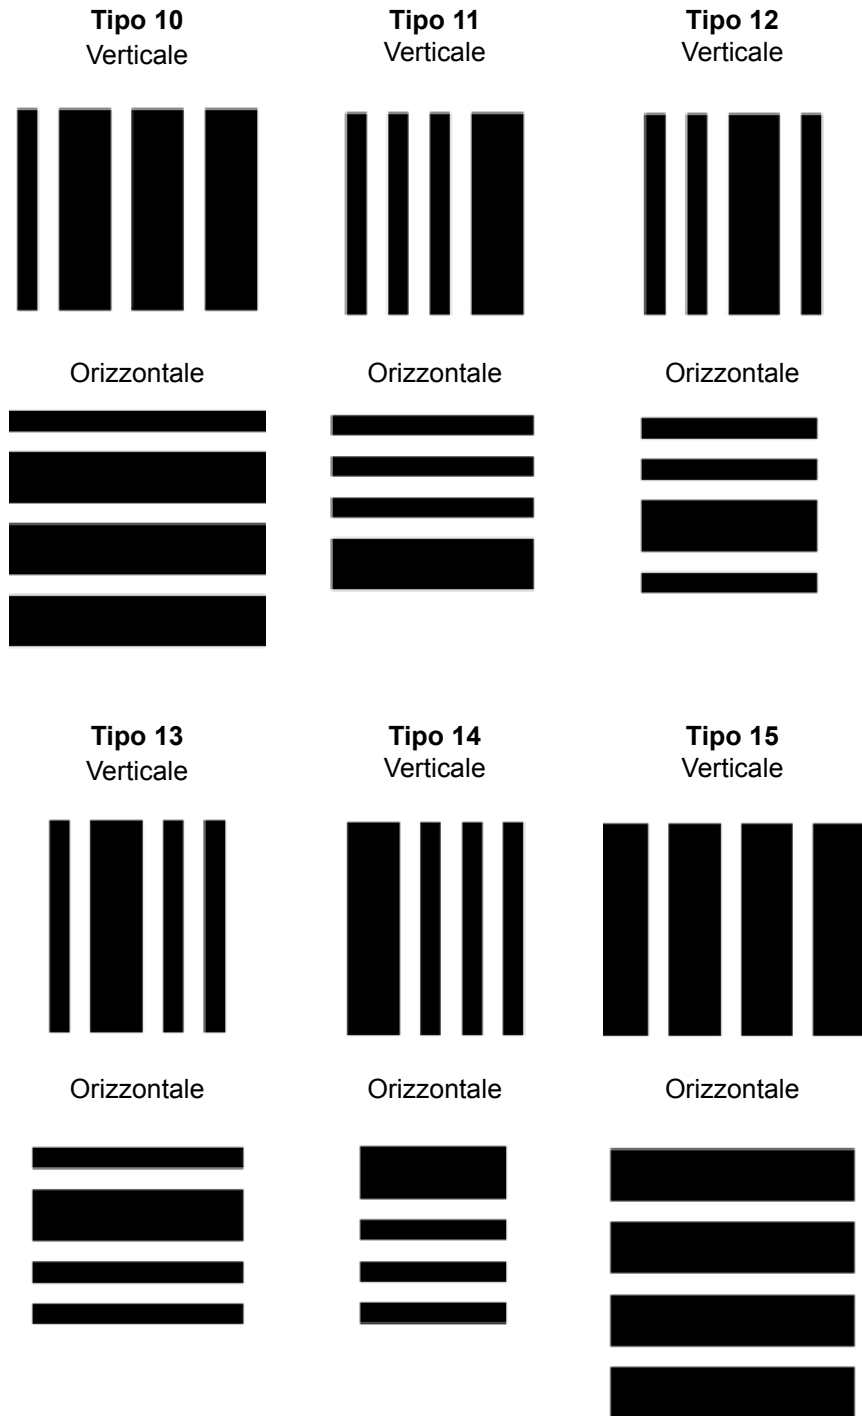

NOTA: non stampare i suddetti modelli di patch per utilizzarli in uno scanner. Questi esempi di modelli non hanno le dimensioni adatte per l'utilizzo di produzione. Le versioni PDF stampabili sono scaricabili dal sito Web di Kodak Alaris.

Dettagli sul modello di barra

Per patch si intende il motivo stampato sui documenti costituito da barre nere parallele alternate a spazi. Per prevenire che altri dati di documenti vengano rilevati come patch, lo scanner riconosce solo un modello di barra con l'esatta forma di un patch. È necessario che la larghezza delle barre e degli spazi tra le barre sia controllata molto precisamente per assicurare che lo scanner individui il modello di barra.

- Le barre devono avere una larghezza di 5 mm (0,20 pollici) maggiorata di 0,25 mm (0,01 pollici).
- Le barre strette e gli spazi devono avere una larghezza di 2,03 mm (0,08 pollici) maggiorata di 0,25 mm (0,01 pollici).
- La larghezza massima del codice patch dipende dal numero di barre larghe e strette di ogni modello di patch.
- La lunghezza minima complessiva delle barre del patch è 50 mm (2 pollici).

La tabella riportata di seguito riassume i modelli dei codici patch utilizzati dagli scanner *Kodak*:




Tipo di codice patch	Modello grafico	Descrizione	Larghezza massima
0	Nessun codice rilevato		
1	WWnn	Codice patch Kodak n. 1	0,8 +/- 0,01
2	WnnW	Codice patch Kodak n. 2	
3	WnWn	Codice patch Kodak n. 3	
4	nWWn	Codice patch Kodak n. 4	
5	nWnW	Codice patch Kodak n. 5	
6	nnWW	Codice patch Kodak n. 6	
7	WWWn	Codice patch Kodak n. 7	0,92 +/- 0,01
8	WWnW	Codice patch Kodak n. 8	
9	WnWW	Codice patch Kodak n. 9	
10	nWWW	Codice patch Kodak n. 10	
11	nnnW	Codice patch Kodak n. 11	0,68 +/- 0,01
12	nnWn	Codice patch Kodak n. 12	
13	nWnn	Codice patch Kodak n. 13	
14	Wnnn	Codice patch Kodak n. 14	
15	WWWW	Codice patch Kodak n. 15	1,04 +/- 0,01

Ad esempio, un patch 1 è **LLss**:






una barra **L**arga seguita da uno spazio, un'altra barra **L**arga seguita da uno spazio, una barra **s**retta seguita da uno spazio, quindi un'altra barra **s**retta.

Codici patch per indicizzazione o indirizzo immagine

<p>Patch 2 Utilizzo stampa intelligente</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Conteggio patch: può essere utilizzato per incrementare o reimpostare un patch. • Indicizzazione: il Patch 2 è l'unico a poter essere utilizzato per l'indicizzazione. • Indirizzamento immagine completa: assegna un livello 2 dell'immagine a <i>questo</i> documento.
<p>Patch 3 Utilizzo stampa intelligente</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Conteggio patch: può essere utilizzato per incrementare o reimpostare un patch. • Indicizzazione: il Patch 2 è l'unico a poter essere utilizzato per l'indicizzazione. • Indirizzamento immagine completa: assegna un livello 3 dell'immagine a <i>questo</i> documento.
<p>Patch T/Patch di trasferimento/Patch 5 Utilizzo stampa intelligente</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Conteggio patch: può essere utilizzato per incrementare o reimpostare un patch. • Indicizzazione: il Patch 2 è l'unico a poter essere utilizzato per l'indicizzazione. • Indirizzamento immagine completa: assegna un livello 2 o 3 dell'immagine al <i>prossimo</i> documento.

Con codici patch

<p>Patch 1 Utilizzo stampa intelligente</p> 	<p>Può essere utilizzato per l'attivazione di funzioni uniche dell'applicazione di scansione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteggio patch: può essere utilizzato per incrementare o reimpostare un patch. • Indicizzazione: non utilizzato. • Indirizzamento immagine completa: non utilizzato.
<p>Patch di commutazione colore/Patch 4 Utilizzo stampa intelligente</p> 	<p>Può essere utilizzato per l'attivazione di funzioni uniche dell'applicazione di scansione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteggio patch: può essere utilizzato per incrementare o reimpostare un patch. • Indicizzazione: non utilizzato. • Indirizzamento immagine completa: non utilizzato.
<p>Patch 6 Utilizzo stampa intelligente</p> 	<p>Può essere utilizzato per l'attivazione di funzioni uniche dell'applicazione di scansione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteggio patch: può essere utilizzato per incrementare o reimpostare un patch. • Indicizzazione: non utilizzato. • Indirizzamento immagine completa: non utilizzato.

Codici patch del controllo scanner

Possono essere usati per controllare le funzioni dello scanner.

Utilizzo stampa intelligente:

Conteggio patch: non utilizzato.

Indicizzazione: non utilizzato.

Indirizzamento immagine completa: non utilizzato.

Patch 10



Patch 11



Patch 12



Patch 13



Patch 14




Patch 15



Posizionamento patch

La collocazione orizzontale e verticale del codice patch è fondamentale per la corretta lettura del patch. Se il codice patch è posizionato non correttamente sul documento, lo scanner potrebbe non leggere il patch.

- A** I patch verticali devono essere posizionati in modo tale che vi sia almeno 12,7 mm (0,5 pollici) di spazio bianco tra il bordo anteriore della pagina (il bordo che va nello scanner prima) e l'inizio dei modelli di barre stampati.
Patch orizzontali devono essere posizionati in modo tale che vi sia almeno 6,35 mm (0,25 pollici) di spazio bianco tra il bordo anteriore della pagina (il bordo che va nello scanner prima) e l'inizio dei modelli di barre stampati.
- B** Ci devono essere almeno 6 mm (0,25 pollici) di spazio tra il codice patch e il bordo del documento.
- C** La finestra di lettura patch finisce a 50,8 mm (2,0 pollici) dal primo bordo del documento. Patch orizzontali non devono estendersi oltre la finestra patch.
- D** Per i patch verticali è necessario che almeno 19 mm (0,75 pollici) del codice patch venga visualizzato all'interno dell'area di lettura del patch.

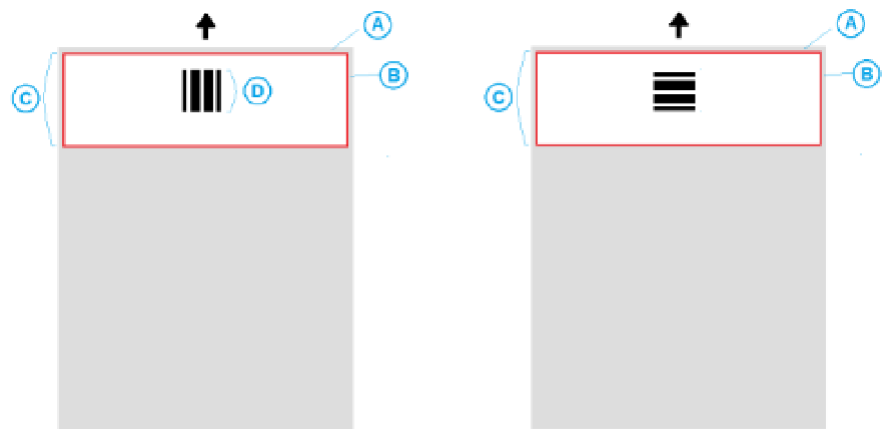

Dettagli carta

- **Colore della risma di carta:** la carta bianca è la scelta migliore per la lettura del codice patch. Se si desidera rendere maggiormente visibili le pagine patch per gli operatori o coloro che preparano i documenti per la scansione, è quindi possibile utilizzare colori chiari per la risma di carta. La carta giallo chiaro o color pastello chiaro può funzionare bene poiché riflette almeno il 65% della sorgente di luce. L'utilizzo di una risma di carta di colore scuro per le pagine patch potrebbe portare a una lettura del patch inaffidabile.
- **Stampa:** è consigliabile che le barre del patch vengano sempre stampate in nero. È necessario che le barre stampate in nero riflettano meno del 20% della sorgente di luce. Deve essere usata cautela quando si fotocopiano i patch. Le fotocopiatrici tendono a ridimensionare automaticamente il documento e questo può influenzare la dimensione delle barre nere e degli spazi bianchi alterando in tal modo le specifiche di stampa. Una fotocopiatrice con il ridimensionamento impostato al 100% dovrebbe essere accettabile per lo scanner i5850.
- **Dimensione della carta:** è consigliabile che la lunghezza e larghezza delle pagine patch sia di almeno 139,7 mm (5,5 pollici).
- **Grammatura della carta:** se si desidera riutilizzare le pagine patch dopo la selezione, è quindi necessario che la grammatura della carta sia sufficientemente rigida in modo da scivolare con successo nella Pila n. 2. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Specifiche della carta consigliate" a pagina 76.

7 Manutenzione

Questo capitolo illustra tutte le procedure di pulizia e manutenzione richieste per gli scanner *Kodak i5x50*. La frequenza di queste procedure cambia a seconda delle caratteristiche dell'ambiente in cui viene effettuata la scansione, del tipo di carta e dei requisiti per l'elaborazione delle immagini. Se si eseguono molte scansioni, è necessario pulire lo scanner e sostituire i componenti più frequentemente. Se si esegue un numero di scansioni minori, è possibile eseguire queste operazioni con intervalli più estesi. Consultare la "Tabella delle frequenze di pulizia" alla pagina successiva per le linee guida applicabili alla pulizia. La frequenza delle operazioni da eseguire deve essere determinata in base all'esperienza personale. Gli anni di esperienza nel campo della scansione professionale hanno dimostrato che una pulizia e manutenzione corrette dello scanner consentono di eseguire un maggior numero di scansioni in un tempo minore e diminuendo i problemi. Se si esegue correttamente la manutenzione, lo scanner *i5x50* è in grado di funzionare in modo efficiente per anni senza alcun problema.

Materiali di consumo dello scanner (gomme, tamponi pre-separatori, ecc.) e materiali di pulizia sono disponibili presso il fornitore del dispositivo. I materiali di consumo vengono venduti in kit di varie dimensioni, che contengono la combinazione di gomme, rulli e pre-separatori necessaria per consentire agli utenti di sostituire i componenti alla frequenza richiesta. Ad esempio la sostituzione delle sole gomme e la mancata sostituzione del rullo separatore può ridurre le prestazioni dello scanner nel tempo. La sostituzione dei componenti alle frequenze consigliate consente di ottenere sempre prestazioni ottimali.

NOTA: le illustrazioni contenute nella presente sezione mostrano lo scanner *i5250/i5650/i5250V/i5650V*. Tutte le regolazioni sono identiche a quelle per lo scanner *i5650S, i5850 e i5850S*, se non diversamente indicato.

Tabella delle frequenze di pulizia

La procedura di pulizia raccomandata include l'aspirazione della polvere dall'area di trasporto dello scanner, la pulizia dei residui dalle gomme del modulo di alimentazione, del rullo separatore o dei rulli di trasporto e la pulizia delle guide immagini.

Usare il seguente schema come guida per la frequenza di pulizia dello scanner.

Procedura	Inizio della giornata	Metà giornata	Inizio turno
Pulire con un aspirapolvere il vassoio di uscita e le aree di introduzione dei documenti (vassoio elevatore di entrata e canale di trasporto)	x		
Pulire tutti i rulli	x		x
Aspirare l'area di trasporto	x	x	x
Pulizia delle guide immagini	x	x	x
Inserire il foglio di pulizia del canale di trasporto	x		x


Strumenti e materiali per la pulizia

Per la manutenzione ordinaria dello scanner utilizzare solo gli strumenti e i materiali per la pulizia indicati. L'uso di materiali di pulizia differenti può danneggiare lo scanner.

- Fogli di pulizia *Kodak Digital Science*
- Tamponi per la pulizia dei rulli *Kodak Digital Science*
- Prodotti Staticide per scanner *Kodak (la disponibilità varia in base ai Paesi)*
- Panni Brillianize Detailer per scanner *Kodak*
- Un aspirapolvere e gli appositi strumenti

Apertura del coperchio dello scanner

1. Rimuovere gli eventuali documenti dal vassoio elevatore di entrata e dal vassoio di uscita.
2. Tirare la leva di sblocco del coperchio dello scanner in avanti per aprire parzialmente il coperchio. Sollevare il coperchio in posizione completamente aperta per accedere ai componenti interni.

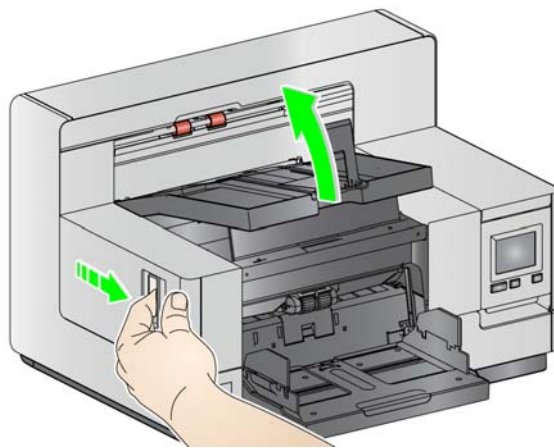

3. Dopo aver pulito lo scanner o sostituito un componente, chiudere il coperchio dello scanner con entrambe le mani.

Procedure di pulizia

La pulizia dello scanner e una regolare manutenzione preventiva sono requisiti essenziali per garantire la migliore qualità delle immagini.


Alcuni tipi di documenti producono una maggiore quantità di polvere e residui cartacei e possono richiedere una pulizia più frequente.

Prima di pulire lo scanner o sostituire un componente, fare riferimento alle seguenti informazioni:

- La presenza di alcuni residui di gomma sul modulo di alimentazione e sul rullo separatore è assolutamente normale. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che le gomme siano usurate o danneggiate. Dopo la pulizia, ispezionare le gomme per verificarne il grado di usura e se necessario sostituire il rullo separatore o il modulo di alimentazione.
- Una volta eseguita la pulizia di rulli/gomme, lasciare asciugare completamente tali parti prima di iniziare una scansione.
- Usare solo i prodotti di pulizia raccomandati. L'utilizzo di solventi o di fluidi per la pulizia non idonei potrebbe danneggiare le gomme.
- Non utilizzare i detergenti in ambienti chiusi: aerare adeguatamente durante l'uso.
- Non utilizzare i detergenti su superfici molto calde. Attendere che le superfici tornino alla temperatura ambiente prima della pulizia.
- Non usare aria in bombole/compressa. L'uso di aria compressa potrebbe provocare l'ingresso di polvere nel sistema di elaborazione delle immagini dello scanner e il suo accumulo in un'area dove potrebbe ridurre la qualità delle immagini, con la conseguente necessità di rimuovere la fotocamera per aspirare la polvere.
- Non spruzzare sostanze aerosol pressurizzate e infiammabili sullo o attorno allo scanner.
- Oltre ai panni per la pulizia, è possibile utilizzare un aspirapolvere per rimuovere residui e frammenti dallo scanner.
- i prodotti Staticide contengono isopropanolo che può provocare irritazioni oculari e secchezza dell'epidermide. Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver eseguito le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza dei materiali (MSDS: Material Safety Data Sheet). La scheda sulla sicurezza MSDS è disponibile sul sito Web all'indirizzo: www.kodakalaris.com/en-us/about/ehs.
NOTA: Per accedere alle schede MSDS, è necessario specificare il numero di catalogo o la parola chiave del prodotto. Consultare "Rifornimenti e materiali di consumo" a pagina 110 per i numeri di catalogo.
- Il tampone di pulizia contiene solfato lauril-etero di sodio e silicato di sodio, che possono provocare irritazioni oculari. Per ulteriori informazioni consultare MSDS.

Aspirazione del vassoio di uscita e del vassoio elevatore di entrata

1. Spegnerlo scanner.
2. Rimuovere il vassoio di uscita.

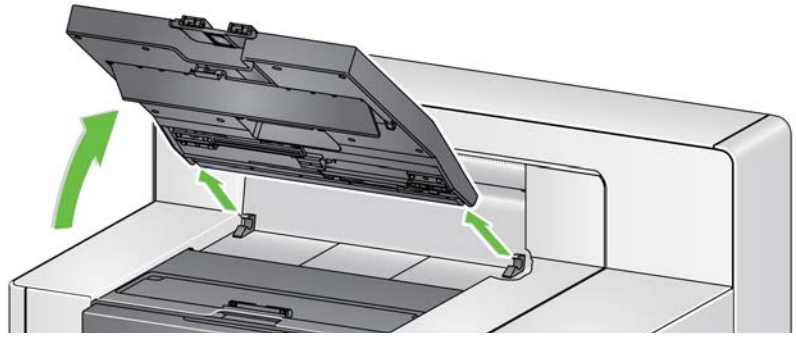


3. Pulire meticolosamente con un'aspirapolvere il vassoio di uscita, l'area del vassoio di uscita e l'area del vassoio elevatore di entrata.

Pulire i rulli.

La pulizia dei rulli comprende tutti i rulli dell'area di trasporto, le gomme del rullo separatore e le gomme del modulo di alimentazione.

1. Aprire il coperchio dello scanner.
2. Ruotare manualmente e pulire i rulli con un apposito tampone di pulizia.

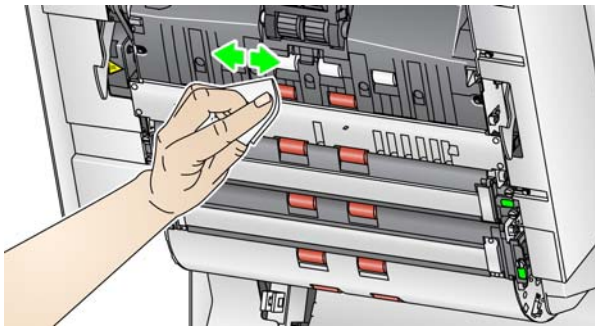


NOTA: non utilizzare prodotti Staticide o panni Brilliantize Detailer per pulire i rulli.

3. Asciugare i rulli con un panno che non lasci residui.


Pulizia delle gomme del rullo separatore

1. Tirare il coperchio del rullo in avanti e rimuovere il rullo separatore.


NOTA: Il coperchio del rullo separatore è caricato a molla. Tenere il coperchio del rullo separatore spostato all'indietro fino all'effettiva rimozione del rullo, quindi ricollocarlo lentamente nella sua posizione di origine.

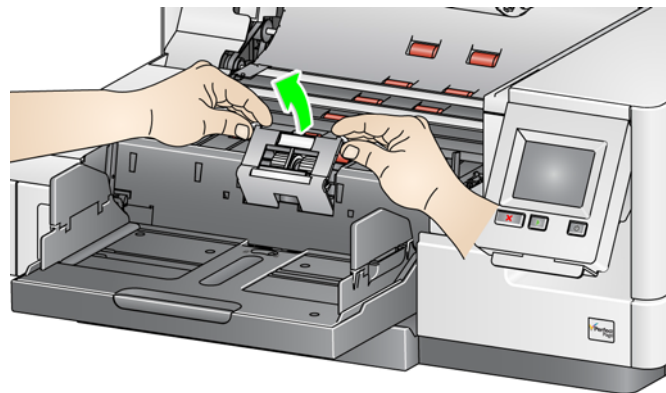

2. Ruotare manualmente e pulire le gomme del rullo separatore con un apposito tampone di pulizia. Per ottenere risultati ottimali, pulire le gomme parallelamente alle nervature, in modo da rimuovere tutti i residui presenti tra le stesse.

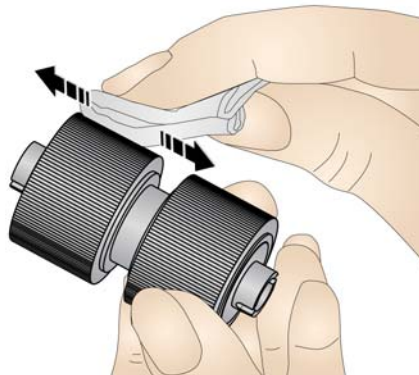


3. Ispezionare le gomme. Se le gomme mostrano segni di usura o risultano danneggiate, sostituirle. Consultare "Procedure di sostituzione" a pagina 102.
4. Reinstallare il rullo separatore allineando le fessure sullo stesso con i supporti.

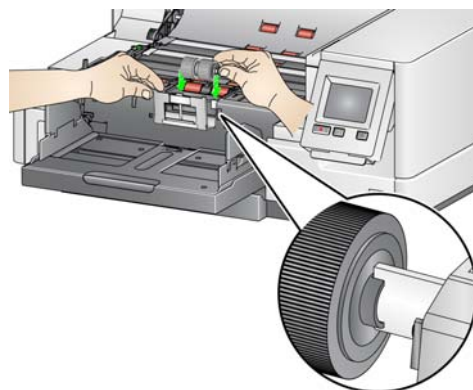

Pulizia delle gomme del modulo di alimentazione

1. Per pulire le gomme del modulo di alimentazione, ruotare manualmente e strofinare le gomme con l'apposito tampone di pulizia. Per ottenere risultati ottimali, pulire le gomme parallelamente alle nervature, in modo da rimuovere tutti i residui presenti tra le stesse. Non è necessario rimuovere il modulo di alimentazione per pulire le gomme.

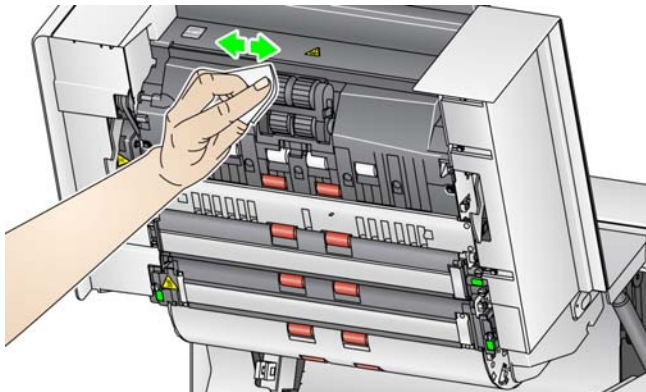


NOTA: non utilizzare prodotti Staticide o panni Brilliantize Detailer per pulire le gomme del modulo di alimentazione.

2. Ispezionare le gomme. Se le gomme mostrano segni di usura o risultano danneggiate, sostituirle. Consultare "Procedure di sostituzione" a pagina 102.

Pulizia delle strisce di sfondo bianco ruotabili

1. Pulire le strisce di sfondo superiori e inferiori con un prodotto Staticide o un panno Brilliantize Detailer "Step 1".

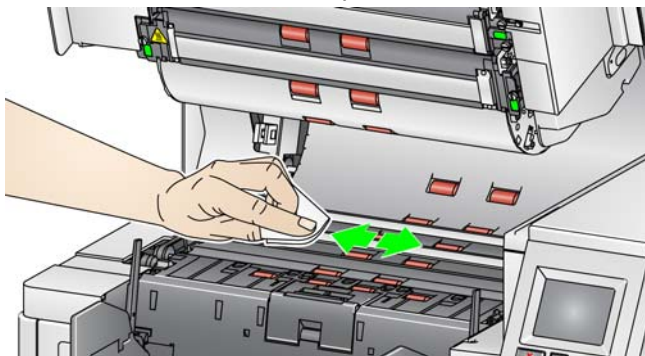


NOTA: fare attenzione a non toccare i rulli di trasporto.

2. Pulire nuovamente le strisce di sfondo superiore e inferiore con un prodotto Staticide quasi del tutto asciutto o un panno Brilliantize Detailer "Step 2" per rimuovere eventuali aloni.

Pulizia delle guide immagini

1. Pulire le guide immagini superiori e inferiori con un panno Staticide o Brilliantize Detailer "Step 1".

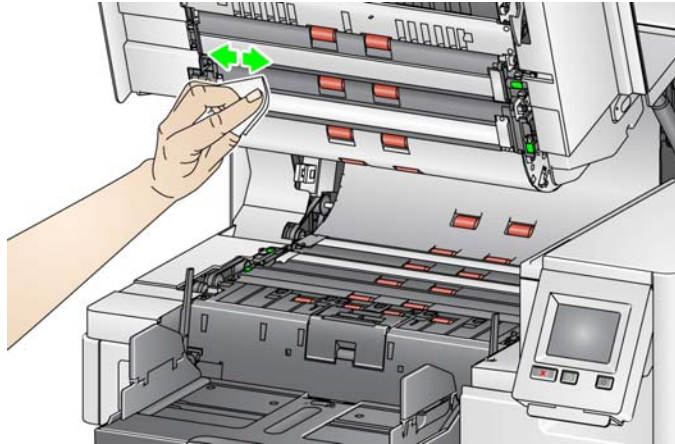

2. Pulire nuovamente le guide immagini superiori e inferiori con un prodotto Staticide quasi del tutto asciutto o un panno Brilliantize Detailer "Step 2" per rimuovere eventuali aloni.
3. Chiudere il coperchio dello scanner.
4. Dopo aver completato tutte le procedure di pulizia, accendere lo scanner.

Uso del foglio di pulizia del percorso di trasporto

Il trasporto va pulito con un foglio di pulizia trasporto alimentato più volte.

1. Rimuovere il foglio di pulizia trasporto dalla confezione.
2. Regolare le guide laterali del vassoio elevatore di entrata e del vassoio di uscita nella posizione più ampia.
3. Posizionare il foglio di pulizia al centro del vassoio elevatore di entrata in senso orizzontale, con il lato adesivo rivolto verso l'alto.
4. Eseguire la scansione del foglio di pulizia.
5. Rimuovere il foglio di pulizia dal vassoio di uscita e collocarlo al centro del vassoio elevatore di entrata in senso orizzontale, con il lato adesivo rivolto verso l'alto, quindi ripetere la scansione.
6. Ripetere i passaggi 3-5 fino alla pulizia dei rulli.

NOTA: Se il foglio di pulizia si sporca e/o non aderisce bene, gettarlo e usarne uno nuovo.

Procedure di pulizia finali

Al termine della procedura con il foglio di pulizia del trasporto:

1. Aprire il coperchio dello scanner.
2. Pulire le guide immagini superiore e inferiore utilizzando un panno privo di residui.
3. Chiudere il coperchio dello scanner ed eseguire una scansione di prova di un'immagine per verificare la qualità delle immagini.

Procedure di sostituzione

Questa sezione illustra le procedure relative alla sostituzione delle seguenti parti. Utilizzare l'elenco sottostante per le istruzioni sulla frequenza di sostituzione.

- **Alimentare le gomme del modulo e le gomme del rullo separatore, incluso il modulo di alimentazione ultraleggero di Kodak:** la durata della gomma varia in base ai tipi di carta, all'ambiente e alla pulizia. La durata nominale delle gomme è di circa 500.000 documenti; essa è variabile. Il deterioramento delle prestazioni dell'alimentatore, dell'alimentazione multipla, delle interruzioni e così via, indicano la necessità di sostituire le gomme. Le gomme del rullo separatore potrebbero usurarsi rapidamente rispetto a quelle del modulo di alimentazione. Quando si sostituiscono le gomme del modulo di alimentazione, si consiglia di sostituire tutte le quattro gomme contemporaneamente. Quando si sostituiscono le gomme del rullo separatore, si consiglia di sostituire entrambe le gomme contemporaneamente.
- **Alimentare il modulo e il rullo separatore, incluso il modulo di alimentazione ultraleggero di Kodak e il rullo separatore:** è consigliabile installare un nuovo modulo di alimentazione e un nuovo rullo separatore dopo che la gomma è stata sostituita per la quarta volta. Installare contemporaneamente un modulo di alimentazione e un rullo separatore nuovi.
- **Tampone pre-separatore, incluso il tampone pre-separatore ultraleggero di Kodak:** è consigliabile sostituire il tampone pre-separatore almeno a ogni sostituzione del modulo separatore e delle gomme del rullo separatore.
- **Guide immagini:** sostituirle se sono molto graffiate e l'immagine presenta difetti.

NOTA: Le illustrazioni in questa sezione potrebbero differire leggermente in base al materiale di consumo che è necessario sostituire. Ad esempio, il modulo di alimentazione ultraleggero ha un aspetto leggermente diverso rispetto al modulo di alimentazione standard. Tuttavia, le procedure di installazione sono le stesse.

Le metriche devono essere controllate dall'operatore e reimpostate quando si sostituiscono i materiali di consumo. Le metriche non vengono reimpostate automaticamente quando si sostituisce un materiale di consumo. Le metriche mostrano il numero di pagine scansionate. Per maggiori informazioni su visualizzazione e utilizzo della metrica di manutenzione, consultare "Visualizzazione della metrica di manutenzione" a pagina 33.


NOTA: spegnere lo scanner durante la sostituzione delle parti.

Sostituzione del modulo di alimentazione o delle relative gomme

Rilascio del modulo di alimentazione. Esistono due metodi per rilasciare il modulo di alimentazione.


Metodo 1:

1. Aprire il coperchio dello scanner.
2. Premere la linguetta di apertura verso destra per rilasciare il modulo di alimentazione dallo scanner.

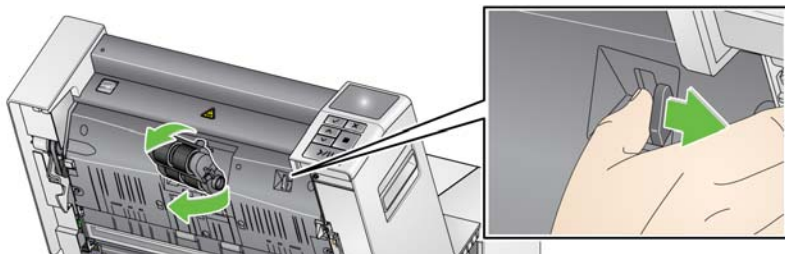


Metodo 2:


1. Rimuovere il vassoio di uscita.
2. Sollevare e aprire il coperchio di accesso alla stampante.

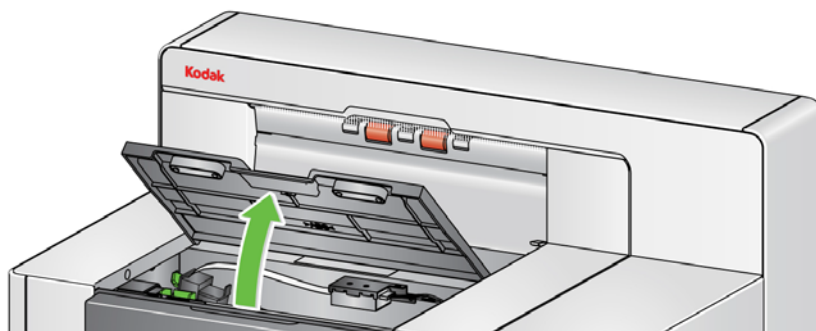

NOTA: Se non si desidera rimuovere il vassoio di uscita, è possibile sollevare il lato anteriore del vassoio di uscita, sollevare il coperchio di accesso della stampante e posizionarlo dietro alla linguetta di regolazione dell'altezza.

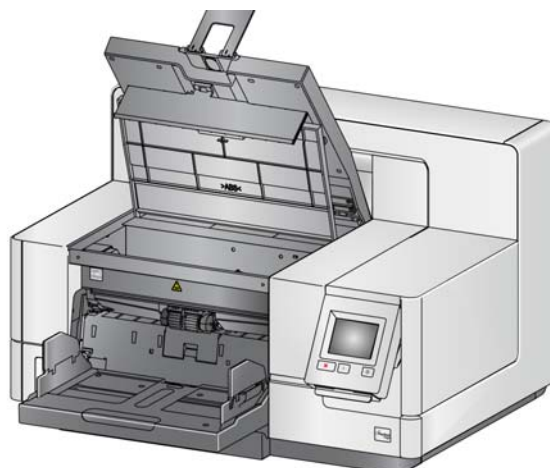


3. Ruotare la manopola di sblocco del modulo di alimentazione sul simbolo di sblocco e rilasciare il modulo di alimentazione.

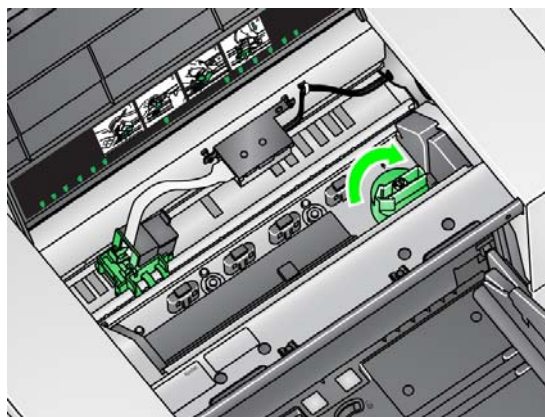


4. Per informazioni su come sostituire il modulo di alimentazione, passare al punto 11. Per informazioni su come sostituire le gomme, passare al punto 5.

5. Premere con una mano le linguette di blocco (una su ciascun lato) tenendo contemporaneamente premuto l'alloggiamento inferiore con l'altro mano. Tirare l'alloggiamento superiore verso l'alto e staccarlo dai rulli.

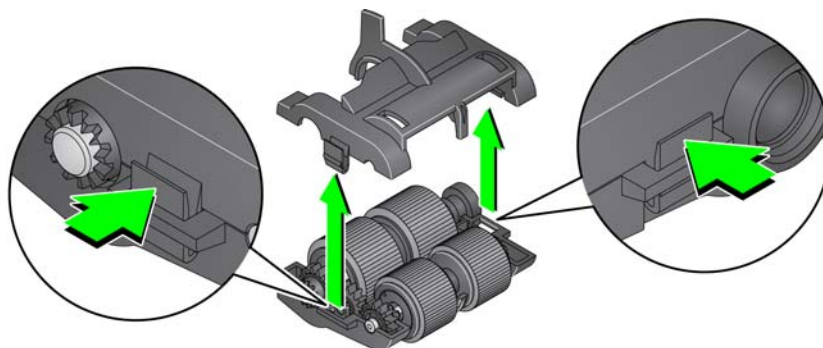


6. Rimuovere entrambi i rulli.
7. Rimuovere ogni gomma sfilandola dall'anima del rullo.

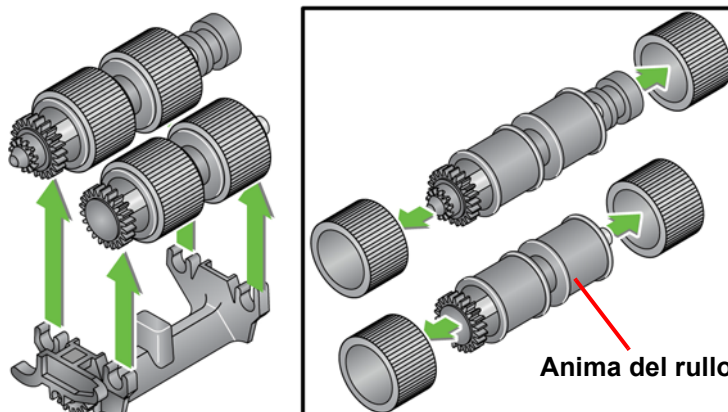


8. Installare ciascuna gomma nuova facendola scorrere delicatamente sull'anima del rullo. Le gomme non devono essere installate con un orientamento specifico.

IMPORTANTE: *Non deformare eccessivamente la gomma, potrebbe lacerarsi.*

9. Sostituire ciascun rullo nell'alloggiamento del modulo di alimentazione inferiore e allineare le linguette sull'alloggiamento superiore con le fessure sull'alloggiamento inferiore.

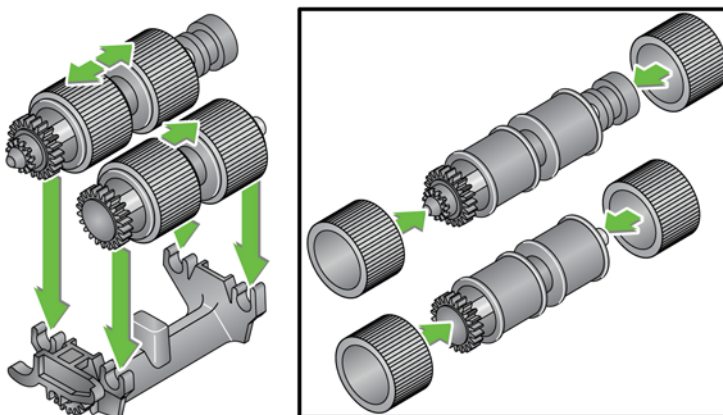


10. Premere gli alloggiamenti superiore e inferiore (uno scatto indica l'avvenuto posizionamento).
11. Inserire il perno sul lato sinistro del modulo di alimentazione con la leva (1); allineare la linguetta superiore con l'alloggiamento (2); allineare il perno sul lato destro del modulo di alimentazione con la leva (3), quindi ruotare la manopola di sblocco di colore verde in modo da farla puntare sul simbolo di *blocco* sulla sinistra (4) per reinnestare il modulo di alimentazione. Accertarsi che il modulo di alimentazione sia inserito correttamente e che dopo l'installazione possa muoversi liberamente.

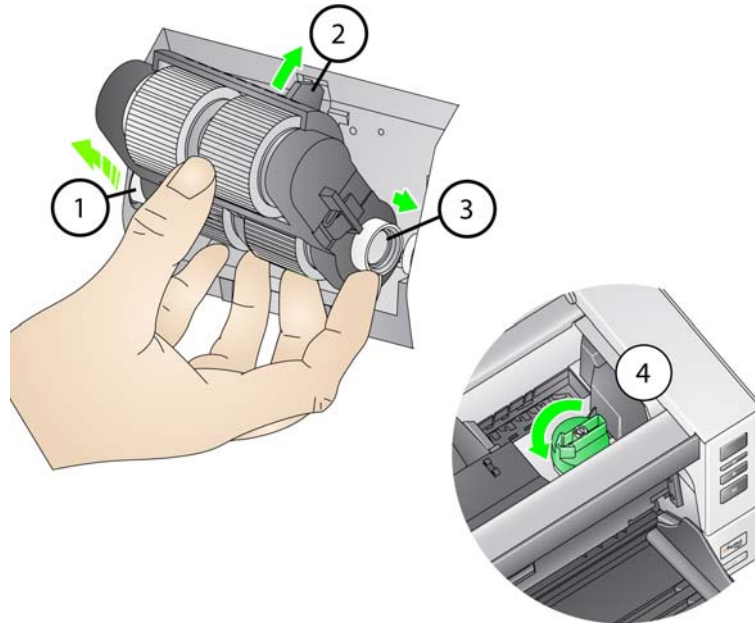

12. Chiudere il coperchio dello scanner e il coperchio di accesso della stampante.
13. Reinstallare il vassoio di uscita.
14. Al termine, accedere alle metriche di manutenzione sul pannello di controllo operatore (vedere "Se si desidera reimpostare la metrica di manutenzione:" a pagina 34), e toccare l'icona **Reimposta** per reimpostare la metrica relativa alle gomme di alimentazione/modulo di alimentazione.

Sostituzione del rullo separatore o delle relative gomme


1. Aprire il coperchio dello scanner.
2. Tirare il coperchio del rullo in avanti e rimuovere il rullo separatore.

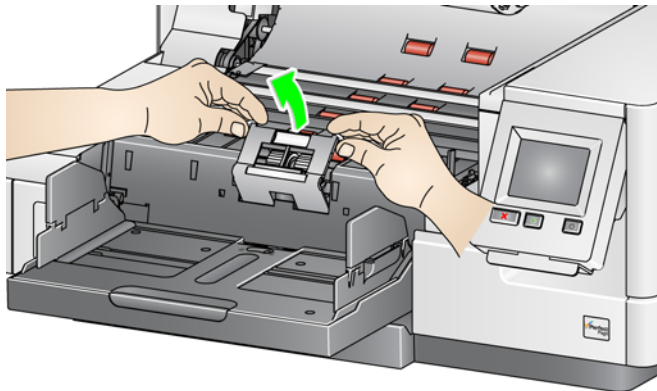

NOTA: Il coperchio del rullo separatore è caricato a molla. Tenere il coperchio del rullo separatore spostato all'indietro fino all'effettiva rimozione del rullo, quindi ricollocarlo lentamente nella sua posizione di origine.

Se si desidera sostituire il modulo separatore, eseguire i passaggi 3 e 4. Se si desidera sostituire le gomme del rullo separatore, procedere con il passaggio 5.

3. Inserire il nuovo rullo separatore. Accertarsi di allineare le fessure sul rullo separatore con i supporti.

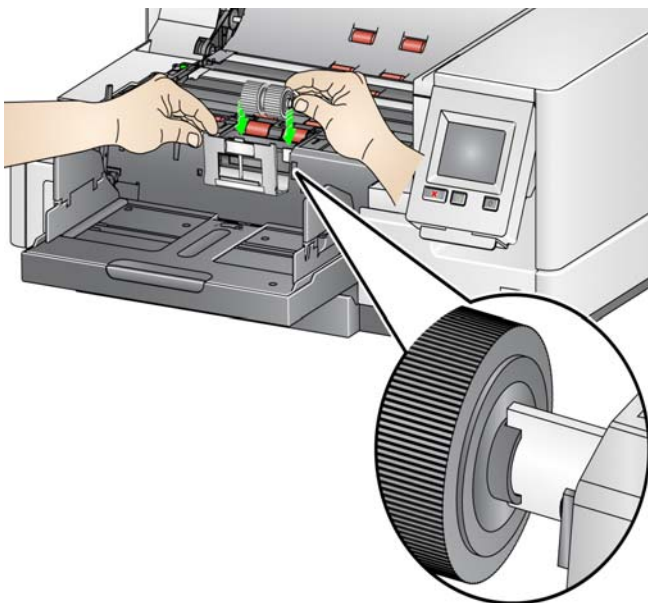

4. Rimontare delicatamente in posizione il coperchio del rullo separatore e chiudere il coperchio dello scanner.

Per sostituire le gomme:

5. Sostituire ogni gomma sfilandola dall'anima del rullo.
6. Installare ciascuna gomma nuova facendola scorrere delicatamente sull'anima del rullo.

IMPORTANTE: Non deformare eccessivamente la gomma, potrebbe lacerarsi.


7. Reinstallare il rullo separatore. Accertarsi di allineare le fessure sul rullo separatore con i supporti.
8. Abbassare l'alloggiamento del rullo separatore nella posizione originale.
9. Chiudere il coperchio dello scanner.
10. Al termine, accedere alle metriche di manutenzione sul pannello di controllo operatore (vedere "Se si desidera reimpostare la metrica di manutenzione:" a pagina 34) e toccare l'icona **Reimposta** per reimpostare la metrica relativa alle gomme del rullo separatore/rullo separatore.

Sostituzione del pre-separatore

Sostituire il tampone pre-separatore quando aumenta la frequenza di documenti ad alimentazione multipla.

1. Aprire il coperchio dello scanner.
2. Rimuovere il tampone pre-separatore sollevandolo ed estraendolo.

NOTA: Il tampone pre-separatore è fissato saldamente in posizione e può quindi essere necessario esercitare una leggera pressione per rimuoverlo.

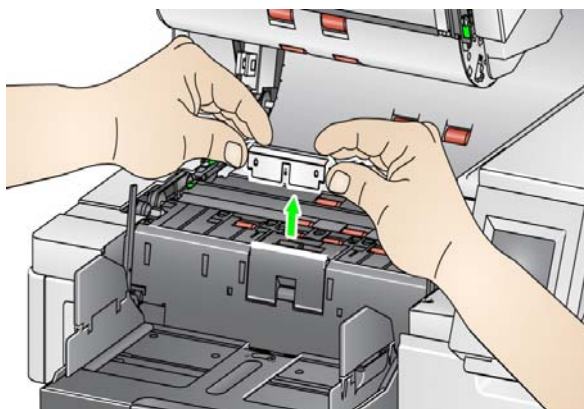


3. Installare il nuovo tampone pre-separatore. Accertarsi che entri ad incastro.
4. Chiudere il coperchio dello scanner.
5. Al termine, accedere alle metriche di manutenzione sul pannello di controllo operatore (vedere "Se si desidera reimpostare la metrica di manutenzione:" a pagina 34) e toccare l'icona **Reimposta** per reimpostare la metrica relativa al tampone pre-separatore.

Sostituzione delle guide immagini

Le guide immagini dovrebbero essere sostituite quando sono molto graffiate e l'immagine presenta dei difetti.

NOTA: maneggiare le guide immagini con cura, in modo da non lasciare impronte sulle guide.

1. Aprire il coperchio dello scanner.
2. Allentare le viti su ciascuna estremità della guida immagini e rimuoverla dalla posizione.

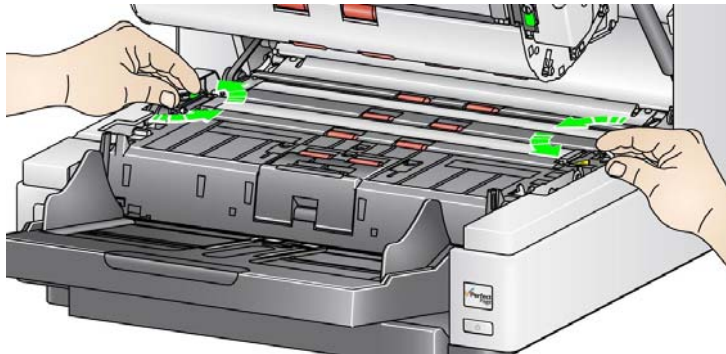


3. Installare la nuova guida immagini e serrare le viti in modo che la guida immagini sia fissata saldamente in posizione.
4. Ripetere i punti 2 e 3 per sostituire la guida immagini superiore.
5. Chiudere il coperchio dello scanner.


Sostituzione delle strisce di sfondo bianco ruotabili

Nei rari casi in cui è necessario sostituire le strisce di sfondo bianco ruotabili, attenersi alla seguente procedura.

1. Spegnerlo scanner.
2. Aprire il coperchio dello scanner.
3. Utilizzando le dita o il giravite fornito, allentare le due viti su ciascuna estremità della striscia di sfondo superiore e rimuoverla dalla relativa posizione.

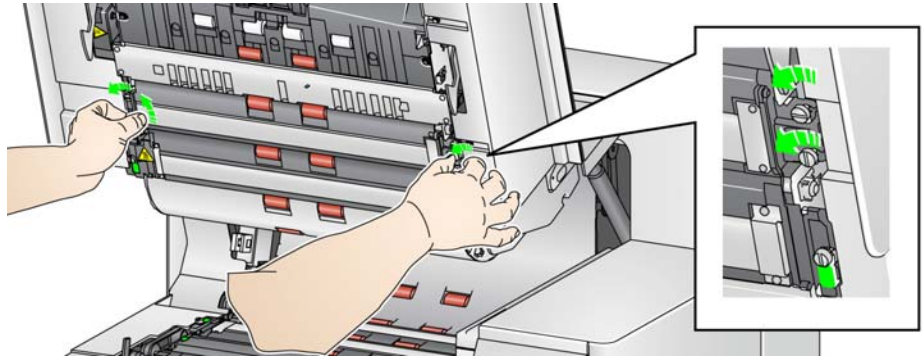

4. Scollegare il connettore della striscia di sfondo.

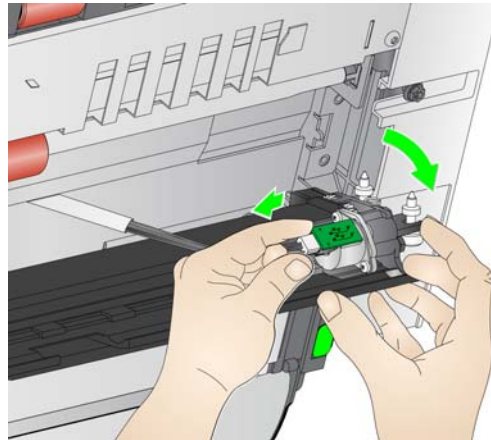

5. Collegare il nuovo connettore della striscia di sfondo con il cavo. Assicurarsi che sia inserito saldamente.
6. Installare la nuova striscia di sfondo e stringere entrambe le viti su ogni lato per fissare la striscia di sfondo.
NOTA: Accertarsi di allineare le molle sulle linguette nel telaio dello scanner. Verificare che lo sfondo si sposti in alto e basso senza problemi.
7. Ripetere i punti da 2 a 5 per sostituire la striscia di sfondo inferiore.
8. Chiudere il coperchio dello scanner.

Rifornimenti e materiali di consumo

Per ordinare i materiali di rifornimento, contattare il fornitore dello scanner.

Prodotti/Materiali di consumo	N° CAT.
Kit <i>Kodak</i> di materiali di consumo dell'alimentatore	832 7538
Kit extra-large <i>Kodak</i> di materiali di consumo dell'alimentatore	838 7938
Kit extra-large <i>Kodak</i> di materiali di consumo per l'alimentatore di documenti	146 2415
Set di guide immagini <i>Kodak</i> (senza accessorio stampante)	834 8054
Set di guide immagini <i>Kodak</i> (con accessorio stampante)	871 4438
Guide immagini <i>Kodak</i> i5x50S (senza stampante)	162 9500
Guide immagini <i>Kodak</i> i5x50S (senza stampante)	143 2244
Sfondo bianco reversibile <i>Kodak</i> i4x50/i5x50 (senza stampante di tipo avanzato)	166 7641
Sfondo bianco reversibile <i>Kodak</i> i4x50/i5x50 (con stampante di tipo avanzato)	161 2605
Sfondi <i>Kodak</i> i5X50S (senza stampante)	190 8979
Sfondi <i>Kodak</i> i5X50S (con stampante)	146 8933
Kit alimentatore <i>Kodak</i> per carta ultraleggera	844 5280
Ripiano per alimentazione manuale (per scanner i5250/i5650)	167 3953
Ripiano per alimentazione manuale (per scanner i5850)	169 4256
Accessorio vassoio di uscita per l'allineamento del bordo superiore <i>Kodak</i>	118 5859
Accessorio vassoio di uscita posteriore per scanner i5250/i5650	165 0621
Accessorio stampante di tipo avanzato	140 8756
Accessorio stampante di tipo avanzato i5850 (fronte e retro)	121 3743
Accessorio di stampa avanzato <i>Kodak</i> i5x50S	197 5168
Cartucce di inchiostro della stampante <i>Kodak</i>	125 7633
Cartuccia dell'inchiostro nero per accessorio stampante	818 3386
Cartuccia dell'inchiostro rosso per accessorio stampante	159 6832
È inoltre possibile utilizzare cartucce di inchiostro verde (HP-C6602G) e blu (HP-C6602B), che tuttavia sono disponibili esclusivamente presso un rivenditore Hewlett-Packard.	N/D
Stampante avanzata: supporto della cartuccia di inchiostro	176 3218
Estensioni per documenti da 66,04 cm (26 pollici) - quantità 1 per confezione	183 3946
Estensioni per documenti da 76,2 cm (30 pollici) - quantità 1 per confezione	162 6803
Estensioni per documenti da 86,36 cm (34 pollici) - quantità 1 per confezione	149 8476
Fogli di pulizia <i>Kodak Digital Science</i> (q.tà 50)	169 0783
Tamponi di pulizia per il rullo <i>Kodak Digital Science</i> (q.tà 24)	853 5981
Prodotto Staticide per scanner <i>Kodak</i> (q.tà 144)	896 5519
Panni <i>Brilliance</i> Detailer/per scanner <i>Kodak</i>	826 6488

8 Risoluzione dei problemi

Soluzione dei problemi

Utilizzare le seguenti informazioni per verificare se sono disponibili soluzioni ai problemi che possono insorgere durante l'uso dello scanner *Kodak i5x50*.

Problema	Possibile soluzione
I documenti si incepano o si verifica un'alimentazione multipla	<p>Assicurarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i documenti siano conformi alle specifiche relative alle dimensioni, alla grammatura e al tipo indicate nell'appendice A, <i>Specifiche tecniche</i>. • Punti metallici e graffette siano stati rimossi dai documenti. • Tutti i rulli e le gomme siano puliti e che il rullo separatore e il modulo di alimentazione siano correttamente installati. Consultare le procedure in "7 Manutenzione" a pagina 95. • Controllare le Metriche di manutenzione sul Pannello di controllo operatore per verificare quando è necessario sostituire i rulli e/o le gomme. • i bordi iniziali di tutti i documenti del batch siano centrati nell'alimentatore in modo che ogni documento venga a contatto con i rulli dell'alimentatore. • i documenti con una trama o una superficie inusuale vengano inseriti manualmente oppure utilizzando un'altra impostazione di Gestione documenti (ad esempio Fragile, Spesso, Sottile). Per ulteriori informazioni sul driver ISIS, sull'origine dati TWAIN o su VRS, consultare la <i>Guida alla configurazione della scansione</i>. • Il selettore della distanza non sia stato premuto. • ventilare i documenti per consentirne la corretta alimentazione. • selezionare Ometti alimentazione multipla sulla schermata Scansione per ignorare il rilevamento delle alimentazioni multiple se si scansionano documenti con una condizione di alimentazione multipla nota. <p>Per rimuovere un documento inceppato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere eventuali documenti dall'area di alimentazione. • Aprire il coperchio dello scanner. • Individuare i documenti inceppati e rimuoverli. • Chiudere il coperchio dello scanner e riavviare la scansione.
I documenti lunghi non vengono inseriti o si incepano	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le estensioni per i documenti del vassoio elevatore di entrata e del vassoio di uscita siano state estratte in modo tale da sostenere i documenti lunghi oppure usare le estensioni per i documenti opzionali. • Per gli scanner i5250/i5650/i5650S/i5850/i5850S: Accertarsi che sia impostata una Lunghezza massima dei documenti sufficientemente alta. La lunghezza massima dei documenti varia in base alla risoluzione e alla profondità di scansione. • Per scanner i5250V/i5650V: la lunghezza massima dei documenti è sempre impostata su 40 pollici. Non può essere impostata dall'utente. • Impostare una risoluzione di output inferiore oppure un altro formato di output.
Metallo rilevato dall'alimentatore, messaggio su OCP	<ul style="list-style-type: none"> • Punti metallici e graffette provocheranno l'arresto dello scanner e verrà visualizzato questo messaggio da parte dell'OCP, se il rilevamento punti metallici è attivo. • L'alluminio, ad es. gli ologrammi in alluminio sugli assegni, verranno letti dal sensore metallico come punti metallici.

Problema	Possibile soluzione
La qualità delle immagini non è soddisfacente o è peggiorata	Verificare che lo scanner e le guide immagini siano pulite. Vedere il Capitolo 7, <i>Manutenzione</i> .
Si verificano falsi inceppamenti della carta o alimentazione di più fogli	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che l'area di trasporto sia pulita. • Selezionare un'altra impostazione Gestione documenti. Per ulteriori informazioni sul driver ISIS, sull'origine dati TWAIN o su VRS, consultare la <i>Guida alla configurazione della scansione</i>. • Ricalibrare UDDS. • Regolare le impostazioni di Sensibilità di alimentazione multipla nell'applicazione di scansione. Per ulteriori informazioni sul driver ISIS, sull'origine dati TWAIN o su VRS, consultare la <i>Guida alla configurazione della scansione</i>.
Lo scanner non esegue la scansione/ alimentazione dei documenti	<p>Assicurarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cavo di alimentazione sia inserito e l'interruttore acceso. • Il pulsante di accensione sia stato premuto e che l'indicatore luminoso verde sia acceso. • Il coperchio dello scanner sia completamente chiuso. • I documenti siano a contatto con il modulo di alimentazione e coprano il sensore presenza carta. • I documenti corrispondano alle specifiche relative a dimensioni, peso, tipo e così via. • Se i documenti hanno uno spessore elevato, utilizzare il selettore della distanza durante l'alimentazione. • il modulo di alimentazione, il rullo separatore e il tampone pre-separatore vengono controllati per eventuali segni di usura; se necessario sostituirli. <p>Si può anche spegnere lo scanner e riaccenderlo.</p>
Lo scanner è lento	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile che il computer non soddisfi i requisiti minimi per lo scanner. Consultare "Appendice A Specifiche" a pagina 115. • Alcune funzioni di elaborazione delle immagini potrebbero ridurre la velocità dello scanner. • La risoluzione (dpi) potrebbe essere stata impostata su un valore troppo alto. • È possibile che non sia stata impostata un'impostazione di compressione sufficientemente alta. • È possibile che il software antivirus stia eseguendo la scansione di tutti i file TIFF o JPEG. • Verificare che le immagini vengano memorizzate su un'unità locale. • Le opzioni di ordinamento potrebbero ridurre la velocità di scansione.
I documenti non sono allineati durante la scansione	<p>Assicurarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le guide laterali del vassoio elevatore di entrata siano regolate in base ai documenti da caricare. • I documenti vengano alimentati perpendicolarmente al modulo di alimentazione. • Punti metallici e graffette siano stati rimossi dai documenti. • Il modulo di alimentazione, il rullo separatore e i rulli di trasporto siano puliti. • Il coperchio dello scanner sia chiuso.

Problema	Possibile soluzione
Le pause durante la scansione sono eccessive	Assicurarsi che: <ul style="list-style-type: none"> • il PC host soddisfi i requisiti minimi per la scansione. Consultare "Appendice A Specifiche" a pagina 115. • Lo spazio sul disco rigido sia sufficiente. • Tutte le altre applicazioni siano chiuse. • Si sta utilizzando la connessione USB 2.0. È inoltre possibile provare a modificare le opzioni di scansione (compressione, risoluzione, formato di uscita, ecc.) nell'applicazione di scansione.
Dopo la scansione sui documenti appaiono strisce o tracce dei rulli	Pulire il modulo di alimentazione, il rullo separatore e le gomme. Vedere il Capitolo 7, <i>Manutenzione</i> .
Sull'immagine appaiono linee verticali	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire le guide immagini. Vedere il Capitolo 7, <i>Manutenzione</i>. • Abilitare l'opzione Streak Filter nell'applicazione di scansione oppure aumentare l'aggressività.
"Errore di comunicazione USB" su OCP	Quando uno scanner a lastra piana viene utilizzato con lo scanner i5x50, l'ordine di accendere gli scanner è importante. <ul style="list-style-type: none"> • Prima accendere lo scanner a lastra piana, • Poi accendere lo scanner i5x50. • Se viene utilizzata una sequenza di accensione errata, il messaggio di errore di comunicazione USB potrebbe essere visualizzato sul pannello di controllo operatore.
Le pagine ad alimentazione multipla vengono inviate all'uscita sbagliata	Se le pagine ad alimentazione multipla sono impostate per essere inviate all'uscita posteriore e la risposta di alimentazione multipla è impostata su "Mantieni carta nel percorso" (sia Arresta che Interrompi), la pagina ad alimentazione multipla <i>potrebbe</i> non essere inviata all'uscita posteriore. <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la risposta di alimentazione multipla <i>non</i> sia "Mantieni carta nel percorso".

Pulsante di alimentazione/LED

- Verde fisso:** indica che lo scanner è in modalità Pronto.
- Giallo lampeggiante:** lo scanner è in modalità risparmio energia.
- Giallo fisso:** indica che lo scanner è in modalità Standby.

Aggiornamento del software

Kodak Alaris aggiorna i driver e il firmware allo scopo di correggere i problemi e aggiungere nuove funzionalità. Se si verificano errori, verificare di utilizzare l'ultima versione del software dello scanner prima di contattare il servizio di assistenza tecnica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: www.kodakalaris.com/go/IMsupport, accedere a **Software e driver per i5x50** e scaricare l'aggiornamento più recente.

Come contattare il servizio di assistenza

1. Per le informazioni più aggiornate sul numero di telefono del vostro Paese, visitare www.kodakalaris.com/go/IMcontacts.
2. Prima di chiamare, accertarsi di avere a disposizione le seguenti informazioni:
 - Descrizione del problema.
 - Modello e numero di serie dello scanner
 - Configurazione del computer
 - Software di scansione utilizzato

Appendice A Specifiche

Tipo di scanner/velocità	<ul style="list-style-type: none"> • Scanner i5250/i5250V: scanner da tavolo fronte-retro a colori in grado di acquisire un massimo di 150 pagine al minuto in formato A4 (200/300 dpi, bianco e nero/a colori/in scala di grigi, orientamento orizzontale). • Scanner i5650/i5650V/i5650S: scanner da tavolo fronte-retro a colori in grado di acquisire un massimo di 180 pagine al minuto in formato A4 (200/300 dpi, bianco e nero/a colori/in scala di grigi, orientamento orizzontale). • Scanner i5850/i5850S: scanner a colori fronte-retro con piedistallo in grado di acquisire un massimo di 210 pagine al minuto in formato A4 (200/300 dpi, bianco e nero/a colori/in scala di grigi, orientamento orizzontale).
Tecnologia di scansione	CCD doppio
Risoluzioni di output	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500 e 600 dpi
Output del formato file	TIFF, JPEG
Area di scansione	i5250/i5650/i5650S/i5850/i5850S : capacità di acquisizione fino a 30,5 x 457,2 cm (12 x 180 pollici) i5250V/i5650V : capacità di scansione fino a 30,5 x 101,6 cm (12 x 40 pollici)
Capacità dell'alimentatore automatico di documenti	750 fogli di carta comune da 20 libbre (80 g/m ²)
Volume giornaliero consigliato	Illimitato
Illuminazione	Stato
Requisiti elettrici	da 100 a 240 V (internazionale), 50/60 Hz
Dimensioni dello scanner Scanner i5250/i5650/i5650S Scanner i5250V/i5650V Scanner i5850/i5850S	Con vassoio elevatore di entrata aperto: Altezza: 43,4 cm (17,1 pollici) Larghezza: 69,3 cm (27,3 pollici) Profondità: 65,3 cm (25,7 pollici) Con vassoio elevatore di entrata chiuso: Altezza: 43,4 cm (17,1 pollici) Larghezza: 69,3 cm (27,3 pollici) Profondità: 51 cm (20,1 pollici) Altezza: 106,7 cm (42,0 pollici) - 130,8 cm (51,5 pollici) Larghezza: 69,3 cm (27,3 pollici) Profondità: 82,3 cm (32,4 pollici)
Peso dello scanner (disimballato)	Scanner i5250/i5650/i5250V/i5650V : 57,6 kg (127 libbre) Scanner i5650S : 65 kg (143,3 lb) Scanner i5850 : 185,9 kg (410 libbre) Scanner i5850S : 192,8 kg (425 lb)
Peso dello scanner (imballato)	Scanner i5250/i5650/i5250V/i5650V : 69,0 kg (152 libbre) Scanner i5650S : 90,3 kg (199,1 lb) Scanner i5850 : 257,2 kg (567 libbre) Scanner i5850S : 282,1 kg (622 lb)
Connessione host	USB 2.0 ad alta velocità; compatibile con USB 3.0
Temperatura operativa	da 15 a 35°C (da 59 a 95°F)
Umidità	Umidità relativa dal 15 all'76%
Fattori ambientali	Scanner conformi alle specifiche Energy Star

Consumo energetico: scanner	Scanner inattivo - Con modalità di acquisizione disabilitata: < 115 watt (tutti i modelli) Scanner in funzione - Con modalità di acquisizione abilitata: < 215 watt: scanner i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650S < 250 watt (scanner i5850/i5850S) modalità Basso consumo energetico: < 3,5 watt In standby: < 0,5 watt
Emissioni acustiche (Livello di pressione acustica presso la postazione dell'operatore)	In funzione: meno di 65 dB(A) Standby: meno di 42,3 dB(A)

Requisiti di sistema

Di seguito è indicata la configurazione di sistema consigliata per il funzionamento degli scanner *Kodak i5x50*.

Per scanner i5250/i5650/i5850	PC: Intel® Core™ i5 (Sandy Bridge o versione successiva), frequenza di 2,7 GHz o superiore; porta USB 3.0 (super velocità) o 2.0 (alta velocità); 4 GB RAM o superiore
Per scanner i5250V/i5650V	PC: Intel® Core™ Quad 3 GHz, 4 GB di RAM, USB 2.0 o superiore
Sistemi operativi supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows XP, SP3 (solo TWAIN Datasource) • Microsoft Windows Vista; SP1 • Microsoft Windows Vista x64 Edition • Microsoft Windows 7 (a 32 e 64 bit) • Microsoft Windows 8 (a 32 e 64 bit) • Microsoft Windows 8.1 (a 32 e 64 bit) • Microsoft Windows 10 (a 32 e 64 bit)
Driver inclusi:	Sistemi operativi Windows: TWAIN, ISIS, WIA VRS (solo per scanner <i>Kodak i5250V</i> e <i>i5650V</i>)

Appendice B Garanzia - Solo per Stati Uniti e Canada

Grazie per aver acquistato uno scanner *Kodak*. Gli scanner *Kodak* sono progettati per fornire agli utenti finali prestazioni ottimali e massima affidabilità. Tutti gli scanner *Kodak* sono coperti dalla garanzia limitata descritta di seguito.

Garanzia limitata per gli scanner *Kodak*

Kodak Alaris Inc. fornisce la seguente garanzia limitata (che esclude le parti di ricambio e i materiali di consumo) per gli scanner *Kodak* distribuiti da Kodak o dai suoi canali di distribuzione autorizzati:

Kodak Alaris Inc. garantisce l'assenza di difetti di materiali e lavorazione di uno scanner *Kodak* dalla data di acquisto e per tutto il periodo di copertura della garanzia limitata applicabile al prodotto, in conformità con le specifiche delle prestazioni e dei materiali relative allo scanner *Kodak*.

Tutti gli scanner *Kodak* sono soggetti alle esclusioni di garanzia descritte di seguito. Qualora uno scanner *Kodak* risulti difettoso o non conforme alle specifiche di prodotto, Kodak Alaris provvederà, a sua discrezione, a ripararlo o sostituirlo con un prodotto nuovo o ricondizionato.

I clienti possono scegliere il periodo di garanzia limitata applicabile per gli scanner *Kodak* acquistati dal sito Web www.kodakalaris.com/go/IMsupport o con la revisione della scheda di riepilogo della garanzia limitata in dotazione con lo scanner *Kodak*.

A dimostrazione dell'idoneità del servizio di garanzia è richiesta una prova di acquisto.

Esclusioni della garanzia

La garanzia limitata di Kodak Alaris non si applica a scanner *Kodak* che presentano danni fisici successivi all'acquisto provocati da sinistri, incidenti casuali, cause di forza maggiore o da incidenti di trasporto, inclusi (a) danni provocati da un imballaggio e una spedizione inadeguati dello scanner a Kodak Alaris per l'applicazione del servizio di garanzia, effettuati senza rispettare le linee guida Kodak Alaris relative all'imballaggio e alla spedizione fornite dal produttore, tra cui la mancata sostituzione dei ritegni prima della spedizione o la mancata rimozione dei ritegni di spedizione prima dell'utilizzo; (b) danni provocati dall'utente durante l'installazione, l'integrazione del sistema, la programmazione, la reinstallazione dei sistemi operativi o dei software applicativi dell'utente, la manipolazione dei sistemi, la rilocazione, la ricostruzione dei dati o la rimozione del prodotto o di un suo componente (inclusa la rottura di un eventuale connettore, coperchio, vetro, piedino, vassoio o sigillo); (c) danni provocati da interventi di assistenza, modifiche o riparazioni non effettuati da Kodak Alaris o da un fornitore di servizi autorizzato da Kodak Alaris o da manomissioni, uso di contraffazioni o di altri componenti, assemblaggi, accessori o moduli non Kodak Alaris; (d) danni provocati da uso non appropriato, gestione o manutenzione inadeguate, uso errato, errori dell'operatore, mancata supervisione o manutenzione adeguata, incluso l'impiego di prodotti per la pulizia o altri accessori non approvati da Kodak Alaris o infrazioni alle procedure o alle specifiche consigliate dal produttore; (e) danni provocati da condizioni ambientali (ad esempio un calore eccessivo o altre condizioni operative inadeguate), corrosione, trattamento con colorante, interventi elettrici esterni al prodotto o mancata protezione contro le scariche elettriche; (f) danni causati dalla mancata installazione di aggiornamenti firmware o di versioni disponibili per il prodotto e (g) in conformità ad altre esclusioni supplementari pubblicate puntualmente nel sito www.kodakalaris.com/go/IMsupport.

Kodak Alaris non fornisce alcuna garanzia limitata per i prodotti acquistati in Paesi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada. Gli acquirenti di prodotti provenienti da canali di distribuzione stranieri devono fare riferimento alle condizioni di garanzia previste per il paese di origine del prodotto.

Kodak Alaris non fornisce alcuna garanzia limitata a prodotti inclusi in prodotti, sistemi o altri dispositivi elettronici di produttori terzi.

La garanzia relativa a tali prodotti è fornita dal produttore originale dell'apparecchiatura.

Per la sostituzione del prodotto si considera valido il periodo rimanente della garanzia limitata applicabile al prodotto difettoso oppure trenta (30) giorni, qualunque sia la durata maggiore.

Avviso e dichiarazione di non responsabilità relativi all'installazione

KODAK ALARIS NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI CONSEGUENZIALI O ACCIDENTALI RISULTANTI DA VENDITA, INSTALLAZIONE, USO O FUNZIONAMENTO IMPROPRIO DI QUESTO PRODOTTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA. I DANNI DI CUI KODAK ALARIS NON È RESPONSABILE INCLUDONO, MA NON SI LIMITANO A, PERDITE DI GUADAGNO O PROFITTI, PERDITE DI DATI, COSTI RELATIVI A TEMPI DI INATTIVITÀ, PERDITA DELL'USO DEL PRODOTTO, COSTO DI QUALSIASI PRODOTTO DI SOSTITUZIONE, ATTREZZATURE O SERVIZI O RECLAMI DI CLIENTI PER TALI DANNI.

Qualora vi fossero dei conflitti tra le altre sezioni dell'appendice e la garanzia limitata, prevalgono i termini di quest'ultima.

Come ottenere l'assistenza in garanzia limitata

Unitamente agli scanner *Kodak* sono fornite in dotazione le informazioni relative al disimballaggio, all'impostazione, all'installazione e al funzionamento. Una lettura attenta della Guida dell'utente fornisce le risposte alla maggior parte delle questioni tecniche che potrebbero insorgere, relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione del prodotto. Se tuttavia dovesse essere necessario un ulteriore supporto tecnico, visitare il sito Web all'indirizzo: www.kodakalaris.com/go/IMsupport oppure contattare: Kodak Alaris Response Center al numero **(800) 822-1414**

Il Response Center è disponibile da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi validi per Kodak Alaris) dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (EST).

Prima di chiamare, accertarsi di avere a disposizione il numero di modello, il numero di parte, il numero di serie e la prova di acquisto dello scanner *Kodak*. L'acquirente idoneo deve inoltre fornire una descrizione del problema.

Il personale del Call Center assiste telefonicamente l'utente finale nella risoluzione del problema. All'utente finale può essere richiesto di eseguire alcuni semplici test di diagnostica automatica e di riportare lo stato e i messaggi di codice errore risultanti. In questo modo, il call center potrà determinare se il problema è relativo allo scanner *Kodak* o a un altro componente e se è possibile risolverlo telefonicamente. Se il Call Center rileva un problema hardware coperto da garanzia limitata o da un contratto di manutenzione acquistato, se necessario, viene assegnato un numero di autorizzazione alla restituzione dei materiali (RMA), viene avviata la richiesta di servizio di assistenza alla quale seguiranno le procedure di riparazione o di sostituzione.

Linee guida per l'imballaggio e la spedizione

L'acquirente deve provvedere alla spedizione dei prodotti da restituire in garanzia in modo da garantirne la protezione totale da eventuali danni di spedizione. Il mancato rispetto di queste istruzioni renderà nulla la garanzia dello scanner *Kodak*. Kodak Alaris consiglia di conservare la confezione e i materiali di imballaggio originali per conservare o spedire il prodotto. Kodak Alaris non si ritiene responsabile di eventuali danni di spedizione. L'acquirente è tenuto a restituire solo lo scanner *Kodak*. Prima della spedizione l'acquirente deve rimuovere e trattenere tutti componenti aggiuntivi, quali adattatori, cavi, software, manuali e così via. Kodak Alaris declina ogni responsabilità per tali componenti, che non verranno restituiti con lo scanner *Kodak* riparato. Tutti i prodotti devono essere restituiti a Kodak Alaris nell'imballaggio originale o in un tipo di imballaggio approvato per le unità da restituire. Prima di spedire lo scanner *Kodak*, l'acquirente dovrà installare i ritegni di spedizione. Qualora l'imballaggio originale non fosse disponibile, contattare Kodak Alaris Response Center al numero (800) 822-1414 per ottenere le informazioni relative ai numeri di parte e sull'ordinazione dell'imballaggio per le unità da sostituire.

Procedura di restituzione

Gli acquirenti idonei che richiedono i servizi previsti per gli scanner *Kodak* dovranno ottenere un codice di autorizzazione alla restituzione dei materiali ("RMA") telefonando al numero (800) 822-1414 e restituire lo scanner *Kodak*, entro dieci (10) giorni lavorativi dall'emissione del codice RMA, all'indirizzo indicato nell'RMA, a proprie spese, assumendosi eventuali rischi relativi e in conformità con le linee guida per l'imballaggio e la spedizione correnti di Kodak.

Tutti i prodotti o componenti difettosi sostituiti da Kodak Alaris diventeranno proprietà della stessa.

Responsabilità del cliente

CON LA RICHIESTA DELL'ASSISTENZA, L'ACQUIRENTE IDONEO RICONOSCE I TERMINI DELLA GARANZIA LIMITATA, INCLUSE LA DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E LA LIMITAZIONE ALLE CLAUSOLE SULLA RESPONSABILITÀ. PRIMA DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA, L'UTENTE FINALE DEVE ESEGUIRE IL BACKUP DI TUTTI I DATI O FILE CHE POTREBBERO DANNEGGIARSI O ANDARE PERSI. KODAK ALARIS NON SI RITIENE IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL'EVENTUALE PERDITA O DI DANNI AI DATI O FILE.

Descrizioni del servizio di garanzia

Kodak Alaris fornisce una serie di programmi di assistenza a supporto della garanzia limitata e allo scopo di fornire assistenza relativamente all'uso e alla manutenzione dello scanner *Kodak* Scanner ("Metodi di servizio"). L'acquisto di uno scanner *Kodak* è un investimento importante. Gli scanner *Kodak* forniscono la produttività necessaria per rimanere competitivi. Un calo improvviso della produttività, anche se temporaneo, può compromettere seriamente la capacità di rispettare i propri impegni. I tempi di inattività possono risultare piuttosto costosi, non solo per quanto riguarda la riparazione, ma anche in termini di perdita di tempo. Per ridurre al minimo tali problemi, Kodak Alaris può avvalersi di uno dei metodi di assistenza elencati di seguito, a seconda del tipo di prodotto, per la fornitura del servizio di assistenza coperto da garanzia limitata.

Insieme agli scanner *Kodak* vengono fornite una scheda di registrazione e una scheda di riepilogo della garanzia limitata.

La scheda di riepilogo è specifica al modello e contiene importanti informazioni sulla garanzia, inclusi il numero del modello e la garanzia limitata. Per determinare i metodi di servizio applicabili allo scanner *Kodak* in uso, consultare la scheda di riepilogo della garanzia limitata.

In mancanza della scheda di registrazione o della scheda di riepilogo della garanzia limitata, ulteriori informazioni sul prodotto, tra cui informazioni aggiornate sulla garanzia e sui programmi di assistenza ed eventuali restrizioni applicabili, sono disponibili online all'indirizzo www.kodakalaris.com/go/IMsupport.

Al fine di evitare ritardi nel servizio di assistenza, Kodak Alaris esorta gli utenti finali a completare e restituire quanto prima possibile la scheda di registrazione della garanzia limitata. In mancanza della scheda di registrazione della garanzia limitata, è possibile registrarsi online all'indirizzo www.kodakalaris.com/go/IMsupport.

Kodak Alaris fornisce inoltre una serie di programmi di servizio relativi all'uso e alla manutenzione degli scanner *Kodak*, che possono essere acquistati a parte.

Con la garanzia limitata, Kodak Alaris si impegna a fornire ai propri clienti qualità, prestazioni ottimali, affidabilità e servizio di assistenza. È prevista la fornitura di parti di ricambio e di materiali di consumo almeno per i 5 anni successivi all'interruzione della produzione del prodotto.

Assistenza on site

Per lo scanner *Kodak* selezionato, una volta verificato il problema hardware da parte del call center, sarà possibile effettuare chiamate di assistenza. Un tecnico specializzato Kodak Alaris effettuerà le riparazioni in loco se il prodotto è situato nei quarantotto (48) stati contigui che costituiscono gli Stati Uniti o in alcune zone dell'Alaska e delle Hawaii e se non sono richiesti requisiti fisici particolari o per la sicurezza che potrebbero limitare l'accesso allo scanner. Per ulteriori informazioni sulle zone coperte dal servizio, visitare il sito Web all'indirizzo: www.kodakalaris.com/go/IM. Il servizio on site viene fornito dalle ore 8:00 alle ore 17:00, ora locale, da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi validi per Kodak Alaris).

Sostituzione avanzata dell'unità (AUR)

L'AUR può rappresentare una delle offerte di assistenza più semplice e completa nel settore. Qualora il prodotto risultasse difettoso, per gli acquirenti idonei di alcuni scanner *Kodak*, Kodak Alaris provvederà a sostituirlo entro due giorni lavorativi.

L'AUR fornisce la sostituzione avanzata per scanner *Kodak* specifici difettosi o guasti. Per poter avvalersi del servizio AUR, l'acquirente idoneo deve richiedere un codice RMA, firmare un contratto di sostituzione avanzata ed effettuare un deposito tramite carta di credito a garanzia dell'unità sostitutiva. Il numero RMA deve essere conservato qualora fosse necessario verificare lo stato dell'unità di sostituzione. L'acquirente idoneo deve inoltre fornire l'indirizzo a cui deve essere spedita l'unità sostitutiva, e riceverà via fax le istruzioni relative all'imballaggio e alla spedizione del prodotto difettoso. Il prodotto di sostituzione viene quindi consegnato entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata di assistenza e dal ricevimento da parte di Kodak Alaris del contratto firmato. Il prodotto malfunzionante deve essere recapitato a Kodak Alaris entro dieci (10) giorni dal ricevimento dell'unità di sostituzione, altrimenti all'utente finale verrà accreditato il prezzo di listino del prodotto di sostituzione. Le spese di spedizione del prodotto di sostituzione sono a carico di Kodak Alaris, come la scelta della società di trasporto. Le spedizioni effettuate senza rispettare le istruzioni fornite da Kodak Alaris e la scelta di un vettore diverso possono annullare i termini della garanzia limitata.

Prima di restituire il prodotto a Kodak Alaris, accertarsi di rimuovere tutte le opzioni e gli accessori (tra cui il cavo di alimentazione, la documentazione, ecc.) non coperti dalla garanzia limitata. Per la restituzione del prodotto malfunzionante, utilizzare la confezione e l'imballaggio in cui era contenuta l'unità sostitutiva al momento della spedizione. Se il prodotto malfunzionante non viene restituito nella confezione e nell'imballaggio utilizzati per il prodotto sostitutivo, la garanzia limitata può essere annullata. Il codice di autorizzazione dei materiali restituiti ("RMA") deve essere apposto in un punto visibile all'esterno della confezione per ricezione e accredito appropriati del prodotto difettoso.

Servizio di deposito

Se lo scanner *Kodak* non è idoneo per il servizio AUR (sostituzione avanzata) o in loco, l'acquirente può avvalersi del servizio di riparazione in deposito. L'acquirente riceve istruzioni per l'invio del prodotto al centro di riparazione più vicino. L'acquirente sarà responsabile della spedizione del prodotto al centro di riparazione e dovrà pagare le relative spese. Prima di restituire il prodotto al centro di riparazione, accertarsi di rimuovere tutte le opzioni e gli accessori (tra cui il cavo di alimentazione, la documentazione, ecc.) non coperti dalla garanzia limitata. Tutti i prodotti vanno restituiti a Kodak Alaris nel rispettivo imballaggio originale in una confezione consigliata. Prima della spedizione dello scanner *Kodak*, sarà necessario installare i ritegni di spedizione. Qualora la confezione originale non fosse disponibile, contattare Kodak Alaris Response Center al numero (800) 822-1414 per ottenere le informazioni relative all'ordinazione. Gli acquirenti eleggibili che richiedono i servizi previsti per gli scanner *Kodak* dovranno ottenere un codice di autorizzazione alla restituzione dei materiali ("RMA") telefonando al numero (800) 822-1414 e restituire lo scanner *Kodak* entro dieci (10) giorni lavorativi dall'emissione del codice RMA, all'indirizzo indicato nell'RMA, a proprie spese e in conformità con le linee guida per l'imballaggio e la spedizione correnti di Kodak. Il codice di autorizzazione dei materiali restituiti ("RMA") deve essere apposto in un punto visibile all'esterno della confezione per ricezione e accredito appropriati del prodotto difettoso.

Al ricevimento del prodotto, il centro di riparazione aggiustare il prodotto entro dieci (10) giorni lavorativi. Il prodotto riparato viene rispedito entro due giorni mediante corriere espresso senza spese a carico dell'acquirente idoneo.

Limitazioni importanti

Eleggibilità: il programma di sostituzione avanzata e il servizio di deposito sono disponibili per gli acquirenti eleggibili nei cinquanta (50) Stati degli Stati Uniti, mentre il servizio in sede è disponibile nei quarantotto (48) Stati contigui e in alcune zone dell'Alaska e delle Hawaii per i prodotti acquistati presso distributori autorizzati Kodak Alaris. Lo scanner *Kodak* non è ritenuto idoneo per i servizi offerti in garanzia se il prodotto rientra in una delle esclusioni della garanzia stipulata con Kodak, ad esempio in caso di restituzione inadeguata dei prodotti difettosi, in conformità con le linee guida relative all'imballaggio e alla spedizione fornite da Kodak Alaris. Gli acquirenti sono considerati "acquirenti eleggibili" o "utenti finali" solo se in origine hanno acquistato lo scanner *Kodak* per uso personale o aziendale e non a scopo di rivendita.

Materiali di consumo: i materiali di consumo sono soggetti ad usura e se utilizzati con regolarità vanno sostituiti dall'utente finale secondo necessità. I materiali di consumo, i rifornimenti, elementi usurabili di altro tipo e gli elementi che secondo la Guida dell'utente rientrano nella responsabilità dell'utente finale non sono coperti da garanzia limitata.

Tutti i prodotti o componenti difettosi sostituiti da Kodak Alaris diventeranno proprietà della stessa.

Contattare Kodak Alaris

Per informazioni sugli scanner *Kodak*:

Sito Web: www.kodakalaris.com/go/IM

Per il servizio telefonico di assistenza, di riparazione e di supporto tecnico negli Stati Uniti:

Telefonare al supporto tecnico dal lunedì al venerdì, dalle ore 5:00 alle ore 17:00, esclusi i giorni festivi validi per Kodak Alaris.

Telefono: (800) 822-1414

Per la documentazione e le domande frequenti disponibili 24 ore su 24:

Sito Web: www.kodakalaris.com/go/IM

Per informazioni sul programma del servizio di assistenza

Sito Web: www.kodakalaris.com

Telefono: (800) 822-1414

